



**Hasičská termokamera
Řada HIKMICRO FB
Návod k obsluze**



Kontaktujte nás

Právní informace

©2023 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.


Všechna práva vyhrazena.

Informace o tomto návodu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi tohoto návodu naleznete na webových stránkách společnosti HIKMICRO (www.hikmicrotech.com).

Tento návod používejte s vedením a pomocí odborníků vyškolených v oblasti podpory výrobku.

Ochranné známky

 **HIKMICRO** a ostatní ochranné známky společnosti HIKMICRO jsou vlastnictvím společnosti HIKMICRO v různých jurisdikcích.

Ostatní ochranné známky a loga uvedené v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

TATO PŘÍRUČKA A POPISOVANÉ PRODUKTY VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉHO HARDWARU, SOFTWARE A FIRMWARE JSOU V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE ZÁKONA POSKYTOVÁNY, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, A „SE VŠEMI VADAMI A CHYBAMI“. SPOLEČNOST HIKMICRO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZARNUJÍCÍ MIMO JINÉ PRODEJNOST, USPOKOJIVOU KVALITU NEBO VHODNOST KE KONKRÉTNÍM ÚČELŮM. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST HIKMICRO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ZAHRNÚJÍCÍ MIMO JINÉ ŠKODY ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZTRÁTY DAT, POŠKOZENÍ SYSTÉMŮ NEBO ZTRÁTY DOKUMENTACE V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TAKOVÉ ŠKODY VZNIKLY Z DŮVODU PORUŠENÍ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) ČI ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST HIKMICRO BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD NEBO ZTRÁTY UPOZORNĚNA.

BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INTERNET SVOU PODSTATOU PŘEDSTAVUJE SKRYTÁ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA A SPOLEČNOST HIKMICRO PROTO NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NESTANDARDNÍ PROVOZNÍ CHOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERNETICKÉHO ČI HACKERSKÉHO ÚTOKU, NAPADENÍ VIREM NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ JINÝMI INTERNETOVÝMI BEZPEČNOSTNÍMI RIZIKY; SPOLEČNOST HIKMICRO VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE VČASNOU TECHNICKOU PODPORU.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TENTO PRODUKT BUDE POUŽÍVÁN V SOULADU SE VŠEMI PLATNÝMI ZÁKONY A VÝHRADNĚ ODPOVÍDÁTE ZA ZAJIŠTĚNÍ, ŽE VAŠE UŽÍVÁNÍ BUDE V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU. ODPOVÍDÁTE ZEJMÉNA ZA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU ZPŮSOBEM, KTERÝ NEPORUŠUJE PRÁVA TŘETÍCH STRAN, COŽ ZAHRNÚJE MIMO JINÉ PRÁVO NA OCHRANU OSOBNOSTI, PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO PRÁVO NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ. TENTO PRODUKT NESMÍTE POUŽÍVAT K JAKÝMKOLI NEDOVOLENÝM KONCOVÝM ÚČELŮM VČETNĚ VÝVOJE ČI VÝROBY ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ, VÝVOJE NEBO VÝROBY CHEMICKÝCH ČI BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ NEBO JAKÝCHKOLI ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S JADERNÝMI VÝBUŠNINAMI NEBO NEBEZPEČNÝM JADERNÝM PALIVOVÝM CYKLEM ČI K PODPOŘE PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI TÍMTO NÁVODEM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Zákonné informace

Tyto části se vztahují pouze k výrobkům nesoucím odpovídající označení nebo informaci.

Prohlášení o shodě EU



Tento výrobek, a případně i dodané příslušenství, jsou označeny štítkem „CE“, což znamená, že vyhovují příslušným harmonizovaným evropským normám uvedeným ve směrnici 2014/30/EU (EMCD) a směrnici 2011/65/EU (RoHS).

Poznámka: Výrobky se vstupním napětím 50 až 1 000 V AC nebo 75 až 1 500 V DC vyhovují směrnici 2014/35/EU (LVD) a ostatní výrobky vyhovují směrnici 2001/95/ES (GPSD). Přečtěte si informace o konkrétním zdroji napájení.

U zařízení bez dodané baterie použijte baterii dodanou kvalifikovaným výrobcem. Podrobné požadavky na baterii naleznete ve specifikaci výrobku.

U zařízení bez dodaného napájecího adaptéru použijte napájecí adaptér dodaný kvalifikovaným výrobcem. Podrobné požadavky na napájení naleznete ve specifikaci výrobku.



Směrnice 2012/19/EU (směrnice WEEE): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat společně s netříděným domovním odpadem. Při zakoupení nového ekvivalentního výrobku tento výrobek řádně zrecyklujte vrácením

svému místnímu dodavateli, nebo jej zlikvidujte odevzdáním v určených sběrných místech. Více informací naleznete na webu: www.recyclethis.info.



Směrnice 2006/66/ES a její úprava 2013/56/EU (směrnice o bateriích): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat společně s netříděným

domovním odpadem. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci výrobku. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat písmena značící kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Za účelem řádné recyklace baterii odevzdejte svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Více informací naleznete na webu: www.recyclethis.info.

Bezpečnostní pokyny

Symby, které lze v tomto dokumentu nalézt, jsou vysvětleny v níže uvedené tabulce.

Symbol	Popis
Nebezpečí	Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyvarujete, bude nebo může mít za následek smrt nebo vážné zranění.
Varování	Tento symbol označuje potenciálně nebezpečné situace, které, pokud jim nebude zabráněno, by mohly vést k poškození zařízení, ztrátě dat, snížení výkonnosti nebo neočekávaným výsledkům.
Poznámka	Je dodatečnou informací, která zdůrazňuje nebo doplňuje důležité body hlavního textu.

Účelem těchto pokynů je zajistit, aby uživatel mohl výrobek správně používat a zabránilo se nebezpečí nebo újmě na majetku.

Zákony a předpisy

- Používání výrobku musí být přísně v souladu s místními bezpečnostními předpisy pro elektrická zařízení.

Přeprava

- Při přepravě uchovávejte zařízení v původním nebo jemu podobném balení.
- Po vybalení uchovejte veškeré obaly pro budoucí použití. V případě jakékoli poruchy je třeba vrátit zařízení výrobci v původním obalu. Přeprava bez původního obalu může vést k poškození zařízení, za které společnost neponese odpovědnost.
- Produkt nevystavujte fyzickým nárazům a zabraňte jeho spadnutí. Udržujte zařízení mimo dosah magnetického rušení.

Napájení

- Vstupní napětí musí dle normy IEC61010-1 splňovat požadavky na omezený zdroj napájení (3,7 V stejnosm., 0,5 A). Podrobné informace naleznete v technických údajích.
- Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zapojena do napájecí zásuvky.
- K jednomu napájecímu adaptéru **NEPŘIPOJUJTE** více zařízení, abyste zabránili přehřátí nebo nebezpečí požáru v důsledku přetížení.

Baterie

- Vestavěnou baterii nelze rozebírat. Je-li třeba ji opravit, obraťte se na výrobce. Pokud je baterie vyměněna za nesprávný typ, může vybuchnout. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo odpovídajícím typem.
- Nevhazujte do ohně, nekládejte do horké trouby, mechanicky ji nedrťte ani neřezejte. Mohlo by dojít k výbuchu.
- Neoponechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou, protože by mohlo dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Nevystavujte baterii extrémně nízkému tlaku vzduchu, protože by mohlo dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Použité baterie likvidujte dle pokynů poskytnutých výrobcem baterie.
- Při dlouhodobém skladování baterii každého půl roku plně nabijte, abyste zajistili zachování její kvality. V opačném případě může dojít k jejímu poškození.
- Pokud je zařízení vypnuté a baterie RTC je plně nabita, lze nastavení času uchovat po dobu 4 měsíců.
- Před prvním použitím nabíjejte lithiovou baterii po dobu nejméně 8 hodin.

Údržba

- V případě, že výrobek nefunguje správně, obraťte se na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za problémy způsobené neoprávněnou opravou nebo údržbou.
- V případě potřeby zařízení jemně otřete čistým hadříkem navlhčeným malým množstvím etanolu.
- V případě použití zařízení způsobem jiným než určeným výrobcem může dojít ke zrušení platnosti záruky.
- Vaše kamera bude pravidelně provádět samokalibraci, aby optimalizovala kvalitu obrazu a přesnost měření. Během tohoto procesu se obraz na okamžik zastaví a uslyšíte „cvaknutí“, způsobené pohybem závěrky před detektorem. K samokalibraci dochází častěji při spouštění nebo ve velmi chladném či teplém prostředí. Jde o běžné chování kamery při provozu, které zajišťuje

její optimální výkon.

Služba kalibrace

Doporučujeme, abyste zařízení zasílali jednou za rok zpět ke kalibraci. Informace o místech nabízejících údržbu vám poskytne místní prodejce. Podrobnější informace o službách kalibrace naleznete na webu <https://www.hikmicrotech.com/en/support/calibration-service.html>.

Technická podpora

Portál <https://www.hikmicrotech.com/en/contact-us.html> vám jako zákazníkovi společnosti HIKMICRO pomůže získat z vašich produktů HIKMICRO co nejvíc. Na portálu máte přístup k týmu podpory, softwaru a dokumentaci, kontaktním údajům servisu atd.

Provozní prostředí

- Zajistěte, aby provozní prostředí vyhovovalo požadavkům zařízení. Provozní teplota musí být v rozmezí -10 °C až 50 °C (14 °F až 122 °F). Až 10 minut při okolní teplotě -10 °C až 90 °C (14 °F až 194 °F); až 2 minuty při okolní teplotě -10 °C až 115 °C (14 °F až 239 °F). Vlhkost musí být nižší než 95 %, bez kondenzace.
- NEVYSTAVUJTE zařízení silnému elektromagnetickému záření ani prašnému prostředí.
- NEMIŘTE objektivem do slunce ani do jiného zdroje jasného světla.

Stav nouze

Pokud ze zařízení vychází kouř, zápach nebo hluk, zařízení okamžitě vypněte, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.

Adresa výrobce:

Místnost 313, jednotka B, budova 2, ulice Danfeng 399, podobvod Xixing, obvod Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, Čína

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

POZNÁMKA O DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ: Na výrobky termální řady se mohou vztahovat vývozní opatření v různých zemích nebo regionech včetně, mimo jiné, Spojených států, Evropské unie, Spojeného království a dalších členských států Wassenaarského ujednání. Máte-li v úmyslu přenášet, exportovat nebo opětovně exportovat výrobky termální řady mezi různými zeměmi, obraťte se na profesionálního právníka, odborníka v oblasti dodržování předpisů nebo místní úřady, aby vám sdělili všechny nezbytné licenční požadavky pro export.

OBSAH

1	Úvod	1
1.1	Úvod k výrobku	1
1.2	Hlavní funkce.....	1
1.3	Vzhled.....	2
1.4	Živé zobrazení.....	3
2	Začínáme.....	4
3	Základní obsluha	5
3.1	Nabíjení zařízení.....	5
3.2	Slouží k zapnutí/vypnutí.	5
3.3	Nastavení světla LED	5
3.4	Nastavení režimu obrazu.....	5
3.5	Nastavení hasičských palet	6
3.6	Požizování snímků	7
3.7	Správa souborů	8
4	Měření teploty	8
4.1	Nastavení parametrů měření	8
4.2	Nastavení měřicího nástroje	9
4.3	Nastavení teplotního alarmu	9
5	Další nastavení	10
5.1	Vysílat obrazovku	10
5.2	Nastavení rozložení barev	10
5.3	Nastavení loga značky	11
5.4	Zobrazení informací o zařízení	11
5.5	Nastavení času a data	11
5.6	Nastavení jazyka	11
5.7	Formátování úložiště.....	12
6	Údržba.....	12
6.1	Upgrade.....	12
6.2	Obnovení zařízení.....	12
7	Příloha.....	13
7.1	Referenční hodnoty emisivity běžných materiálů.....	13
7.2	Časté otázky	13

1 Úvod

1.1 Úvod k výrobku

Hasičská termokamera je odolná, kompaktní, vysoce kvalitní termovizní kamera určená pro inspektory k pozorování v naprosté tmě a kouři, pomáhá zachraňovat životy, chránit majetek a udržovat inspektory v bezpečí. Různé hasičské palety uspokojí většinu scénářů.

1.2 Hlavní funkce

Měření teploty

Zařízení detekuje teplotu v reálném čase a zobrazuje ji na obrazovce.

Hasičské palety

Zařízení podporuje několik hasičských palet včetně záchranných, požárních, stavebních, do horkých a studených prostor atd.

Alarm

Zařízení vydává zvukový a světelný alarm, když je teplota cíle vyšší než prahová hodnota.

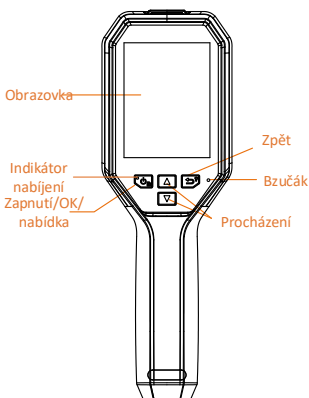
Funkce SuperIR









Zařízení podporuje funkci **SuperIR** ke zvýšení kvality obrazu.

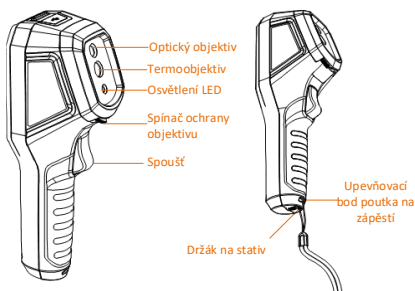
Připojení klientského softwaru

Počítač: Můžete si stáhnout HIKMICRO Analyzer (<https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/hikmicro-analyzer-software.html>) a profesionálně analyzovat obrázky offline a generovat zprávu ve vlastním formátu na počítači.

1.3 Vzhled



Tlačítko	Funkce
	<p>Podržení: Slouží k zapnutí/vypnutí</p> <p>Stisknutí: Slouží k zobrazení nabídky nebo potvrzení operace.</p>
	<p>Živé zobrazení: Podržením rychle zapnete/vypnete světlo LED.</p> <p>Režim nabídky: Stisknutím ukončíte nabídku nebo se vrátíte do předchozí nabídky.</p>
 	<p>Živé zobrazení: Stiskněte  pro přepínání obrazových režimů a stiskněte  pro přepínání hasičských palet.</p> <p>Režim nabídky: Stisknutím tlačítka  a  vyberte parametry.</p>
Spoušť	<p>Živé zobrazení: Stisknutím spouště pořídíte snímky.</p> <p>Režim nabídky: Stisknutím spouště se vrátíte do režimu živého náhledu.</p>



Součást	Funkce
Indikátor nabíjení	Svítil červena: Normální nabíjení. Trvale zelená: Plně nabito.
Bzučák	Slouží k výstupu slyšitelného alarmu.
Konektor typu C	Nabíjejte zařízení nebo exportujte soubory pomocí USB kabelu z typu A na typu C.
Osvětlení LED	Zajišťuje světlo v tmavém prostředí.
Spínač ochrany objektivu	Ochrana tepelného objektivu.
Držák na stativ	Připevněte stativ UNC 1/4"-20.

Poznámka

- Vzhled a funkce tlačítek se může lišit podle modelu.
- Když přístroj nepoužíváte, doporučujeme zapnout ochranný kryt objektivu.

1.4 Živé zobrazení

Rozhraní živého náhledu různých hasičských palet se mohou lišit. Viz aktuální rozhraní živého náhledu.







Poznámka

Vaše kamera bude pravidelně provádět samokalibraci, aby optimalizovala kvalitu obrazu a přesnost měření. Během tohoto procesu se obraz na okamžik zastaví a uslyšíte „cvaknutí“, způsobené pohybem závěrky před detektorem. K samokalibraci dochází častěji při spouštění nebo ve velmi chladném či teplém prostředí. Jde o běžné chování kamery při provozu, které zajišťuje její optimální výkon.

2 Začínáme

Postupujte podle tohoto postupu a začněte se zařízením pracovat:

Kroky:

- 1 Poprvé nabíjejte zařízení 3 hodiny nebo dokud indikátor nabíjení nezůstane zeleně svítit. Viz **3.1 Nabíjení zařízení**, kde jsou další informace.
- 2 Podržením  zapnete zařízení.
- 3 Zaměřte zařízení na cíl. Podržením  rozsvítíte světlo LED, pokud je prostředí tmavé.
- 4 Stiskem  vyberte vhodný obrazový režim a stiskem  vyberte vhodnou paletu. Viz **3.4 Nastavení režimu obrazu** a **3.5 Nastavení hasičských palet**, kde jsou další informace.
- 5 Stisknutím spouště pořídíte snímek.
- 6 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB typu A na typu C a můžete provést jednu z následujících operací:
 - Export souborů do počítače. Viz **3.7 Správa souborů** kde jsou další informace.
 - Vysílejte obrazovku do počítače pomocí klientského softwaru nebo přehrávače založeného na protokolu UVC. Viz **5.1 Vysílat obrazovku**, kde jsou další informace.

Poznámka

Před zapnutím zařízení se ujistěte, že je sejmutý ochranný kryt objektivu.

3 Základní obsluha

3.1 Nabíjení zařízení


Kroky:

- 1 Otevřete horní kryt kamery.
- 2 Připojte rozhraní zařízení a napájecí adaptér pomocí kabelu USB typu A na typu C.




3.2 Slouží k zapnutí/vypnutí.


Zapnutí

Sejměte ochranný kryt objektivu a podržte  déle než tři sekundy, aby se zařízení zapnulo. Jakmile je rozhraní zařízení stabilní, můžete pozorovat cíl.

Vypnutí



Když je zařízení zapnuté, podržte  na tři sekundy, aby se zařízení vypnulo.

Nastavení doby pro automatické vypnutí

V rozhraní živého zobrazení stiskněte tlačítko , přejděte k nabídce **Další nastavení** → **Automatické vypnutí** a nastavte podle potřeby dobu, po které se zařízení automaticky vypne.

3.3 Nastavení světla LED

V tmavém prostředí rozsviťte světlo LED. Světlo LED můžete zapnout/vypnout následujícími způsoby:



- Podržte  v živém náhledu pro rychlé zapnutí/vypnutí světla LED.
- Stiskněte  a přejděte na **Svítilna** pro zapnutí/vypnutí světla LED.

3.4 Nastavení režimu obrazu


Režimu obrazu zařízení lze nastavit.

Kroky:

- 1 Režim obrazu lze vybrat následujícími způsoby:
 - Přejděte k nabídce **Nastavení** → **Nastavení obrazu** → **Režim obrazu** a vyberte upřednostňovaný režim obrazu.

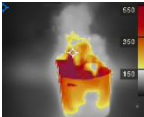
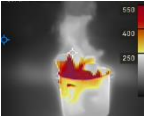

- Stiskněte  v živém náhledu pro přepínání obrazových režimů.
 - Termovizní: Zobrazí se pouze termální snímky.
 - Prolnutí: Slouží k prolnutí vizuálního a termálního obrazu. V tomto režimu se zobrazí prolnutý obraz s ostrými hranami.
 - Obraz v obraze: Část termálního obrazu se zobrazí přes vizuální obraz.
 - Vizuální: Zobrazí pouze vizuální obraz.
- 2 **Volitelné:** Při výběru režimu prolnutí je třeba zvolit vzdálenost v **Nastavení obrazu** → **Korekce paralaxy** podle vzdálenosti od cíle, aby se lépe překrývaly tepelné a vizuální obrazy.
- 3 Stiskněte  pro uložení a ukončení.

3.5 Nastavení hasičských palet

Palety vám umožňují vybírat požadované barvy. Stiskněte  v živém náhledu pro přepnutí palety nebo přejděte na **Nastavení** → **Palety** pro výběr palety.

Rozhraní živého náhledu se v různých paletách liší. Podívejte se na skutečná rozhraní.

Tabulka 3-1 Popis hasičských palet

Popis	Příklad
<p>Základní (výchozí) Je použitelná při hašení požárů a při vyhledávání a záchraně životů. Teplota v reálném čase je na barevné teplotní stupnici označena odpovídajícími barvami.</p>	
<p>Detekce požáru Je použitelná pro případy s mnoha otevřenými ohni a vysokou teplotou pozadí. Efekt zobrazení je podobný základnímu režimu. Pouze teplotní práh červeného a žlutého značení je vyšší.</p>	
<p>Černé horké Je použitelná při hašení požárů a při vyhledávání a záchraně životů. Černobílý obraz. Teplota tmavších oblastí je vyšší.</p>	
<p>Bílé horké Je použitelná při hašení požárů a při vyhledávání a záchraně životů. Černobílý obraz. Teplota bílých ploch je vyšší.</p>	

Popis	Příklad
<p>Záchrana Hodí se pro vyhledávání a záchranu osob v terénu, v budově nebo na místě dopravní nehody. Efekt zobrazení je podobný základnímu režimu. Pouze teplotní práh pro červené a žluté označení je nižší.</p>	
<p>Budova Hodí se pro analýzu budov a detekci výjimek souvisejících s budovami. Termosnímky mohou poskytnout informace o konstrukci, strojním zařízení, potrubí a elektrickém systému.</p>	
<p>Horká oblast Hodí se k vyhledávání zbývajících ohnisek požáru během generální opravy poté, co je požár v podstatě uhašen, osob ve vodě nebo na volném prostranství atd. Oblasti s vysokou teplotou jsou zbarveny červeně.</p>	
<p>Studená oblast Slouží k detekci nízkoteplotních cílů a studených míst v ohni, jako jsou proudy plynu, které mohou poskytovat kyslík nebo palivo pro hoření, a jejich označení modrou barvou.</p>	

3.6 Pořizování snímků

Snímky můžete pořizovat v živém náhledu a v živém náhledu se zobrazí miniatura snímku.

Snímky se automaticky ukládají do alb.

Kroky:

- 1 V rozhraní živého náhledu stiskněte spoušť a pořídte snímek.
- 2 **Volitelné:** Pokud jsou snímky exportovány a zobrazeny na obrazovce s vysokým rozlišením, přejděte na **Nastavení** → **SuperIR** pro zapnutí **SuperIR** před pořízením. Snímky se **SuperIR** jsou kvalitnější než snímky bez této funkce.
- 3 **Volitelné:** Pokud je třeba vizuální obrázek uložit samostatně, přejděte na **Nastavení** →

Nastavení obrazu pro zapnutí možnosti Uložit vizuální obraz.

Co dělat dále:

Snímky lze zobrazovat a spravovat v albu a exportovat je do počítače.








Poznámka

Když je zařízení připojené k počítači, snímky nelze pořizovat.

3.7 Správa souborů

Soubory v albech můžete prohlížet, odstraňovat a exportovat.

Kroky:

- 1 V rozhraní živého zobrazení zobrazíte stisknutím tlačítka  nabídku.
- 2 Vyberte **Alba** a stiskněte  pro přístup k albům.
- 3 Vyberte obrázek, který vás zajímá, a stiskněte tlačítko  k jeho zobrazení. Při prohlížení obrázků můžete provést jednu z následujících akcí:
 - Stiskněte  pro odstranění.
 - Stiskněte  /  pro přepínání obrázků.
 - Stiskněte  pro ukončení.
- 4 Export souborů do počítače.
 - 1) Otevřete kryt konektoru.
 - 2) Připojte kameru k počítači pomocí kabelu USB typu A na typu C a otevřete zjištěný disk.
 - 3) Zkopírujte a vložte soubory do počítače a zobrazte je.
 - 4) Odpojte zařízení od počítače.

Poznámka

- Při prvním připojení se automaticky nainstaluje ovladač.
- Během instalace jednotky NEODPOJUJTE kabel USB typu A na typu C od počítače, jinak může dojít k poškození zařízení.








4 Měření teploty

Funkce měření teploty poskytuje teplotu scény v reálném čase. Informace o teplotě jsou zobrazené v levém horním rohu obrazovky. Funkce je ve výchozím nastavení zapnutá.

4.1 Nastavení parametrů měření









Parametry měření teploty lze nastavit, abyste dosáhli lepší přesnosti měření teploty.

Kroky:

- 1 V rozhraní živého zobrazení zobrazíte stisknutím tlačítka  nabídku.
- 2 Stisknutím tlačítka / vyberte požadované parametry.
- 3 Stisknutím tlačítka  přejděte do rozhraní nastavení.
 - **Emisivita:** Povolte **Vlastní** a vyberte položku **Emisivita** pro nastavení emisivity cíle jako účinnosti vyzařování energie ve formě tepelného záření stisknutím tlačítka /. Nebo lze vybrat přednastavenou emisivitu.
 - **Vzdálenost:** Nastavte vzdálenost mezi cílem a zařízením.
 - **Jednotka:** Přejděte na **Další nastavení** → **Jednotka** pro nastavení jednotky teploty.
- 4 Stisknutím tlačítka  nastavení uložíte a ukončíte.

4.2 Nastavení měřicího nástroje


Kroky:






- 1 V rozhraní živého zobrazení zobrazíte stisknutím tlačítka  nabídku.
- 2 Stiskněte / a vyberte **Měření**.
- 3 Vyberte horký bod, studený bod, středový bod nebo body definované uživatelem, které chcete zobrazit v živém náhledu.
- 4 **Volitelné:** V případě potřeby můžete uživatelsky definované body upravit.
 - 1) Přejděte na **Měření**, vyberte bod definovaný uživatelem a stiskněte .
 - 2) Stiskněte /// pro nastavení polohy bodu.
 - 3) Stisknutím spouště dokončíte nastavení.
- 5 V levé horní části rozhraní živého zobrazení zobrazuje zařízení teplotu v reálném čase.

4.3 Nastavení teplotního alarmu

Nastavíte-li pravidla alarmu a teplota toto pravidlo spustí, bude zařízení signalizovat alarm.

Kroky:

- 1 V rozhraní živého zobrazení zobrazíte stisknutím tlačítka  nabídku.

- 2 Stiskněte tlačítko /  a vyberte možnost **Alarm**.
 - 3 Stiskněte  pro povolení funkce a podle potřeby můžete povolit možnost **Blikající alarm** nebo **Zvukové varování**.
 - **Blikající alarm:** Kontrolka LED bliká, když cílová teplota překročí prahovou hodnotu alarmu.
 - **Zvukové varování:** Když teplota cíle přesáhne práh alarmu, ze zařízení se ozve pípnutí.
-  **Poznámka**
Po zapnutí blikajícího alarmu se kontrolka LED automaticky vypne.
- 4 Vyberte **Měření** pro nastavení pravidla alarmu (**Více než/Méně než**). Vyberte **Práh alarmu** pro nastavení prahové teploty pro alarmy. Alarm se spustí, pokud teplota zjištěná ve scéně splňuje přednastavené pravidlo alarmu.
 - 5 Stisknutím tlačítka  nastavení uložíte a ukončíte.

5 Další nastavení



5.1 Vysílat obrazovku

Zařízení podporuje vysílání obrazovky na počítač pomocí klientského softwaru nebo přehrávače založeného na protokolu UVC. Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu typu C a přenášet živý obraz zařízení v reálném čase do počítače.

Dříve než začnete

- Připojte zařízení a počítač pomocí dodaného kabelu USB typu A na typu C.
- Stáhněte si software a nainstalujte klient do počítače.



Kroky:

- 1 V rozhraní živého náhledu stiskněte  a přejděte na **Další nastavení → USB promítání obrazovky**.
- 2 Stisknutím tlačítka  povolte funkci.
- 3 Otevřete klientský software UVC v počítači a můžete si prohlédnout živý náhled a provoz zařízení.

5.2 Nastavení rozložení barev

Nastavením rozložení barev změníte rozložení barev v obrázku. Různé rozložení barev vám usnadní lepší analýzu obrazu.




Kroky:

- 1 V rozhraní živého náhledu stiskněte  a přejděte na **Další nastavení** → **Rozložení barev**.
- 2 Vyberte režim rozložení barev.
 - **Lineární:** Režim Lineární se používá k detekci malých vysokoteplotních cílů na pozadí s nízkou teplotou. Lineární rozložení barev zvýrazňuje a zobrazuje více detailů vysokoteplotních cílů, což je vhodné pro kontrolu malých vadných míst s vysokou teplotou, jako jsou kabelové konektory.
 - **Histogram:** Režim histogramu se používá ke zjištění rozložení teploty ve velkých oblastech. Rozložení barev histogramu zvýrazňuje cíle s vysokou teplotou a ponechává některé detaily objektů s nízkou teplotou v oblasti, což je vhodné pro odhalení malých cílů s nízkou teplotou, jako jsou trhliny.
- 3 Stisknutím tlačítka  nastavení uložíte a ukončíte.

5.3 Nastavení loga značky

Logo značky je logo výrobce zobrazené v levém spodním rohu obrazovky.


Kroky:

- 1 V rozhraní živého náhledu stiskněte  a přejděte na **Další nastavení** → **Logo značky**.
- 2 Stisknutím tlačítka  povolte funkci.
- 3 Stisknutím tlačítka  nastavení uložíte a ukončíte.


Výsledek

Logo značky je přidáno do rozhraní živého náhledu a na snímky.


5.4 Zobrazení informací o zařízení

V rozhraní živého náhledu stiskněte  a přejděte na **Další nastavení** → **O zařízení** pro zobrazení informací o zařízení.

5.5 Nastavení času a data



V rozhraní živého náhledu stiskněte  a přejděte na **Další nastavení** → **Čas a datum** pro nastavení informací o čase a datu.

5.6 Nastavení jazyka

V rozhraní živého náhledu stiskněte  a přejděte na **Další nastavení** → **Jazyk** pro nastavení jazyka nabídky.

5.7 Formátování úložiště

Kroky:

- 1 V rozhraní živého náhledu stiskněte  a přejděte na **Další nastavení** → **Formátování úložiště**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a výběrem možnosti **OK** spusíte formátování úložiště.

 **Poznámka**

Úložiště naformátujte před prvním použitím.

6 Údržba

6.1 Upgrade

Dříve než začnete

- Nejprve si stáhněte aktualizací balíček z oficiálních webových stránek.
- Přejděte na **Nastavení** → **Další nastavení** → **Automatické vypnutí** pro vypnutí automatického vypínání, abyste zabránili automatickému vypnutí během aktualizace.


Kroky:

- 1 Pomocí kabelu typu C připojte zařízení k počítači a otevřete rozpoznávaný disk.
- 2 Rozbalením aktualizacího balíčku získáte aktualizací soubor.
- 3 Zkopírujte soubor upgradu a nahraďte jej v kořenovém adresáři zařízení.
- 4 Odpojte zařízení od počítače.
- 5 Restartujte zařízení a ono se upgraduje automaticky. Proces upgradu se zobrazí v hlavním rozhraní.

 **Poznámka**

Po upgradu se zařízení automaticky restartuje. Aktuální verzi si můžete prohlédnout v **Nastavení** → **Další nastavení** → **O zařízení**.

6.2 Obnovení zařízení

V rozhraní živého náhledu stiskněte  a přejděte na **Další nastavení** → **Obnovení zařízení** pro inicializaci zařízení a obnovení výchozího nastavení.

7 Příloha

7.1 Referenční hodnoty emisivity běžných materiálů

Materiál	Emisivita
Lidská kůže	0,98
PCB	0,91
Cement, beton	0,95
Keramika	0,92
Přez	0,95
Nátěr	0,93
Dřevo	0,85
Asfalt	0,96
Cihla	0,95
Písek	0,90
Hlína	0,92
Bavlna	0,98
Karton	0,90
Bílý papír	0,90
Voda	0,96

7.2 Časté otázky

Ot.: Indikátor nabíjení červeně bliká.

Odp.: Zkontrolujte níže uvedené body.

1. Zkontrolujte, zda se zařízení nabíjí pomocí standardního napájecího adaptéru.
2. Ujistěte se, že je teplota prostředí vyšší než 0 °C.

Ot.: Snímání se nezdařilo.

Odp.: Zkontrolujte níže uvedené body:

1. Zkontrolujte, zda zařízení není připojeno k počítači a zda je funkce snímání dostupná.
2. Zkontrolujte, zda není úložiště plné.
3. Zkontrolujte, zda v zařízení nedošla baterie.

Ot.: Počítač nemůže kameru rozpoznat.

Odp.: Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači pomocí standardního kabelu typu C.

Ot.: Kameru nelze ovládat nebo kamera nereaguje.

Odp.: Podržením tlačítka  restartujte kameru.

Naskenujte následující QR kód pro běžné časté otázky týkající se zařízení.





HIKMICRO

See the World in a New Way

Facebook: [HIKMICRO Thermography](#) LinkedIn: [HIKMICRO](#)

Instagram: [hikmicro_thermography](#) YouTube: [HIKMICRO Thermography](#)

E-mail: support@hikmicrotech.com

Web: www.hikmicrotech.com

UD33999B