

Návod na používanie

Termografického objektívu

SÉRIA NEOS

V6.0.22 202605



Kontaktujte nás

OBSAH

1	Prehľad.....	1
1.1	Hlavná funkcia.....	1
1.2	Vzhľad.....	1
2	Príprava.....	5
2.1	Káblové pripojenie.....	5
2.2	Inštalácia batérie.....	5
2.2.1	Pokyny týkajúce sa batérií.....	5
2.2.2	Vloženie batérie.....	6
2.3	Upevnenie zariadenia na koľajničku.....	6
2.4	Zapnutie/vypnutie napájania.....	8
2.5	Automatické vypnutie obrazovky.....	9
2.6	Popis ponuky.....	10
2.7	Pripojenie aplikácie.....	11
2.8	Stav firmvéru.....	12
2.8.1	Kontrola stavu firmvéru.....	12
2.8.2	Inovácia zariadenia.....	13
2.9	Nulovanie (Prehľad).....	14
3	Nastavenia obrazu.....	15
3.1	Nastavenie dioptrie.....	15
3.2	Nastavenie zaostrenia.....	15
3.3	Nastavenie jasu.....	16
3.4	Nastavenie kontrastu.....	16
3.5	Nastavenie tónu.....	16
3.6	Nastavenie ostrosti.....	17
3.7	Výber režimu scény.....	18
3.8	Nastavenie paliet.....	18
3.8.1	Vlastné povolené palety.....	18
3.8.2	Prepnutie paliet.....	19
3.9	Úprava digitálneho priblíženia.....	21
3.10	Korekcia chybných pixelov.....	22
3.11	Nastavenie režimu obrazu v obraze.....	22
3.12	Nastavenie stupnice rozstupu.....	23
4	Nulovanie.....	25
4.1	Nastavenie režimu zameriavacieho kríža.....	25
4.2	Výber profilov nulovania.....	25
4.3	Nastavenie zameriavacieho kríža.....	26
4.4	Korekcia zameriavacieho kríža.....	28
4.4.1	Korekcia zameriavacieho kríža na zariadení.....	28
4.4.2	Korekcia zameriavacieho kríža pomocou aplikácie HIKMICRO Sight.....	30
4.5	Balistický výpočet pre lov (model s LRF).....	31

5	Meranie vzdialenosti (model s LRF)	34
6	Všeobecné nastavenia	36
6.1	Nastaviť OSD.....	36
6.2	Nastavenie štýlu obrazovky.....	36
6.3	Nastavenie loga značky.....	37
6.4	Prevenenie vypálenia	37
6.5	Sledovanie najvyššej teploty.....	37
6.6	Snímanie videa	38
6.6.1	Nasnímať obrázok.....	38
6.6.2	Nastavenie zvuku	38
6.6.3	Zaznamenanie videa.....	39
6.6.4	Vopred zaznamenať video	39
6.6.5	Lokálny album.....	40
6.7	Exportovanie súborov	41
6.7.1	Exportovanie súborov prostredníctvom aplikácie HIKMICRO Sight.....	41
6.7.2	Exportovanie súborov prostredníctvom počítača.....	42
7	Nastavenia systému	44
7.1	Úprava dátumu	44
7.2	Synchronizácia času.....	44
7.3	Nastavenie jazyka	44
7.4	Nastavenie jednotiek	45
7.5	Prenos obrazovky zariadenia do počítača.....	45
7.6	Nastavenie prístupového kódu pre zámok obrazovky	46
7.6.1	Povolenie prístupového kódu	46
7.6.2	Zmeniť heslo	46
7.7	Zobrazenie informácií o zariadení	47
7.8	Obnovenie zariadenia	47
7.9	Resetovať zariadenie	48
8	Najčastejšie otázky	49
8.1	Prečo je monitor vypnutý?.....	49
8.2	Obráz nie je jasný, ako ho mám upraviť?.....	49
8.3	Neúspešné snímanie alebo zaznamenávanie. V čom je problém?.....	49
8.4	Prečo počítač nedokáže identifikovať zariadenie?	49

1 Prehľad

Termografický ďalekohľad HIKMICRO NEOS je vybavený technológiou bez uzávierky a najnovším algoritmom Sync Pro, ktorý zaisťuje vynikajúcu presnosť zameriavania aj v náročných situáciách. Vďaka kompaktnému a ľahkému dizajnu ponúka NEOS aj skvelú prenosnosť, najmä pri dlhodobom love.

1.1 Hlavná funkcia


- **HSIS (systém snímania bez uzávierky HIKMICRO):** Systém NEOS podporuje technológiu bez uzávierky. Ide o dynamický proces učenia bez straty kvality obrazu. Tak sa eliminuje potreba pravidelných kalibračných prestávok, takže nikdy nepremeškáte dôležitý okamih v teréne.
- **Zoom Pro:** Ide o algoritmus strojového učenia založený na analýze množstva fotografií loveckých výjavov, vďaka čomu vznikajú úžasné snímky s vyšším pomerom signálu k šumu a pôsobivými detailmi. Vďaka vysokovýkonnému hardvéru zaisťuje maximálnu optimalizáciu obrazu pri digitálnom priblížení.
- **Dosah lasera (pre model LRF):** Zabudovaný laserový diaľkomer poskytuje presnú vzdialenosť medzi cieľom a pozíciou pozorovania.
- **Nulovanie:** Zameriavací kríž vám pomôže zamieriť na cieľ rýchlo a presne. Pozrite *Nulovanie*.
- **Pripojenie aplikácie:** Zariadenie môže snímať snímky, zaznamenávať videá a nastavovať parametre pomocou aplikácie HIKMICRO Sight po pripojení k telefónu prostredníctvom prístupového bodu.

1.2 Vzhľad




Poznámka

- Vzhľad modelu LRF sa odlišuje od modelu bez LRF. Na referenčné účely použite skutočný výrobok.
 - Obrázky v tejto príručke slúžia len na ilustračné účely. Skutočný výrobok sa môže líšiť.
-

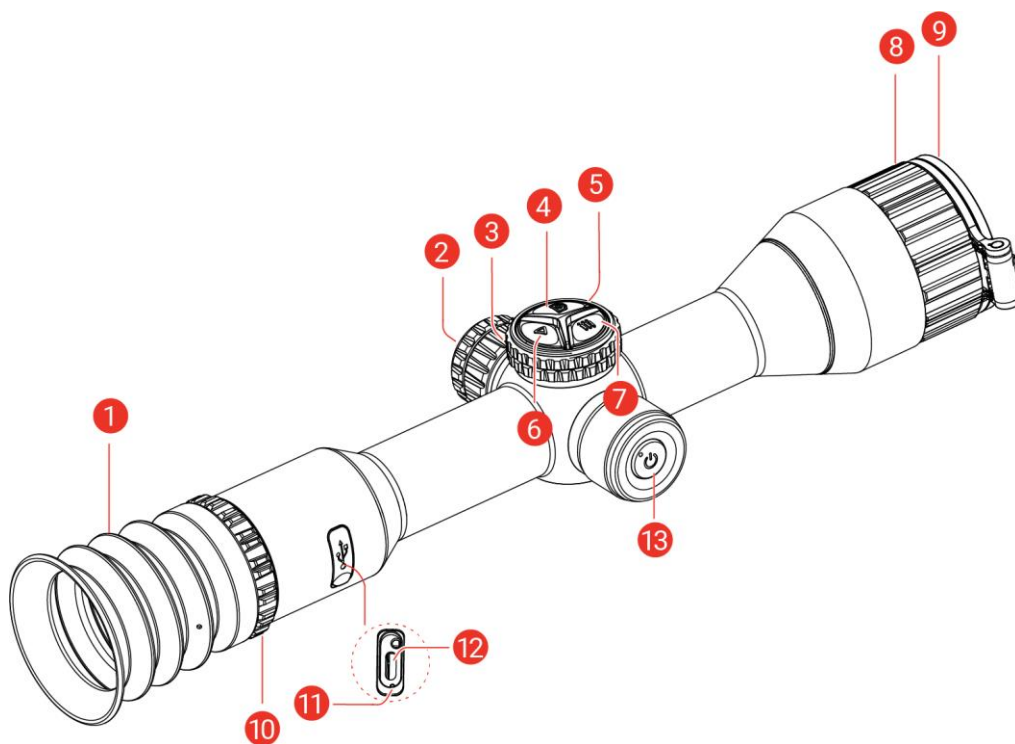

Obrázok 1-1 Vzhľad modelu bez LRF

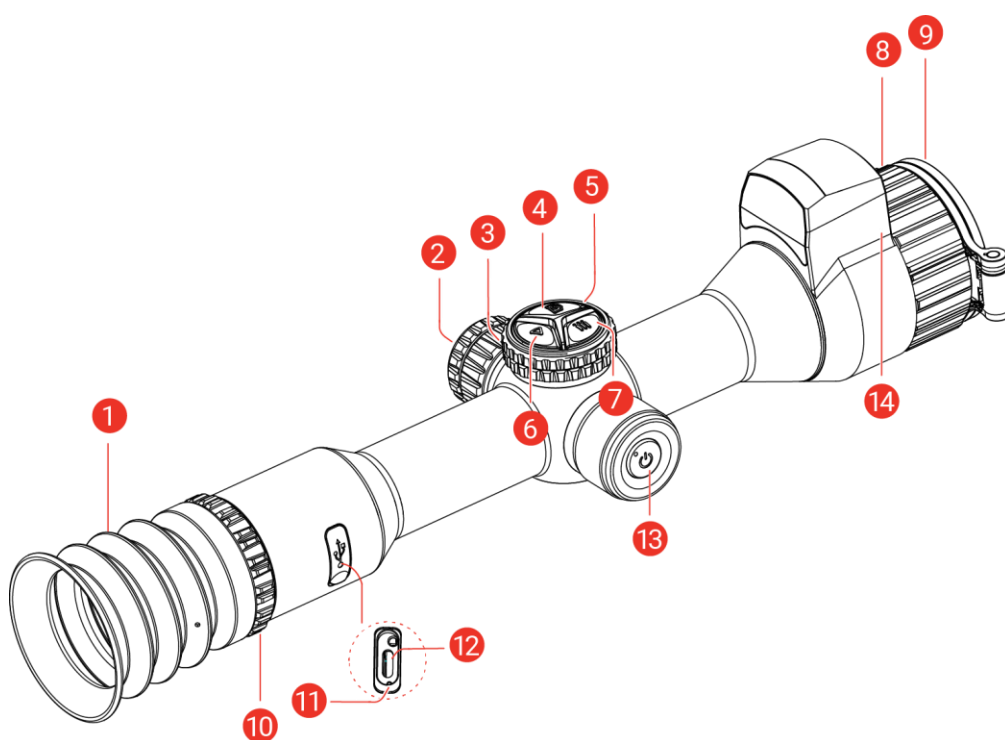

Obrázok 1-2 Vzhľad modelu s LRF

Návod na používanie termografického objektívu

Tabuľka 1-1 Opis komponentov

Č.	Komponent	Opis
1	Okulár	Diel umiestnený najbližšie k oku, aby bolo možné zobrazíť cieľ.
2	Priehradka na batérie	Na držanie batérie.
3	Koliesko	Režim bez ponuky: Otáčaním môžete prepínať digitálne priblíženie. Režim ponuky: Otáčaním môžete posúvať nahor/nadol.
4	 Kláves snímania	● Stlačenie: Zachytenie snímok. ● Podržanie: Spustenie/zastavenie zaznamenávania videí.
5	Mikrofón	Na nahrávanie zvuku.
6	 Kláves lasera/Kláves FFC	Pre model s LRF ● Stlačenie: Zapnutie merania vzdialenosti laserom. ● Dvojité stlačenie: Vypína meranie vzdialenosti laserom. ● Podržanie: Oprava nerovnomernosti zobrazenia (FFC). Pre model bez LRF Podržaním opravíte nerovnomernosti zobrazenia (FFC).
7	 Kláves ponuky	Režim mimo ponuky: ● Stlačenie: Prepínanie paliet. ● Podržanie: Vstúpte do ponuky. Režim ponuky: ● Stlačenie: Potvrdenie/nastavenie parametrov. ● Podržanie: Uloženie a ukončenie ponuky.
8	Zaostrovací krúžok	Úprava zaostrenia, aby ste získali jasné ciele.
9	Termografický objektív	Na termálne zobrazovanie.
10	Krúžok na nastavenie dioptrií	Upravuje dioptrické nastavenie
11	Indikátor stavu nabíjania	Signalizuje stav nabitia zariadenia.

Č.	Komponent	Opis
		● Blikajúca červená a zelená: Vyskytla sa chyba. ● Neprerušovaná červená: Prebieha nabíjanie. ● Neprerušovaná zelená: Plne nabité.
12	Rozhranie Typu C	Pripojenie zariadenia k napájaniu alebo na prenos údajov pomocou kábla typu C.
13	 Kláves napájania	● Stlačenie: Pohotovostný režim/spustenie zariadenia. ● Podržanie: Zapnutie/vypnutie napájania.
14*	Laserový diaľkomer (<i>Model s LRF</i>)	Meria vzdialenosť k cieľu pomocou lasera.
4 + 6	Kláves snímania + kláves lasera/kláves FCC	Podržaním zamknete/odmoknete koliesko.




Poznámka

- Indikátor napájania svieti neprerušovanou červenou, keď je zariadenie zapnuté.
- Keď je aktivovaná funkcia automatického vypnutia a stlačením  uvediete do pohotovostného režimu, môžete prebudiť zariadenia aj jeho naklonením alebo otočením. Podrobné informácie o používaní nájdete v časti Automatické vypnutie obrazovky.
- Keď je koliesko zamknuté/odmoknuté, zobrazí sa ikona  / .
- Pri uzamknutom koliesku budú fungovať iba  a .

2 Príprava

2.1 Káblové pripojenie

Pripojte zariadenie a napájací adaptér s káblom typu C na napájanie zariadenia. Prípadne pripojte zariadenie k počítaču, aby bolo možné exportovať súbory.

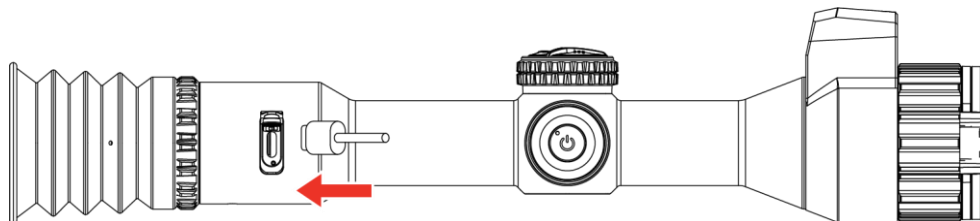

Obrázok 2-1 Káblové pripojenie



Poznámka

- Pred prvým použitím nabíjajte zariadenie viac ako 4 hodiny.
 - Prostredníctvom kábla typu C sa nabíja len zabudovaná batéria. Na nabíjanie externej batérie používajte nabíjačku batérie.
 - Prioritu pri napájaní má najprv externá batéria a potom zabudovaná batéria.
 -  v hornej časti ikony batérie   na obrazovke znamená, že zariadenie je momentálne napájané zo zabudovanej batérie/externej batérie.
-

2.2 Inštalácia batérie

2.2.1 Pokyny týkajúce sa batérií


- Ak sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte z neho externú batériu.
- Zariadenie sa dodáva s externou nabíjateľnou batériou 18650 a zabudovanou nabíjateľnou lítiovo-iónovou batériou.
- Veľkosť externej batérie je 19 mm × 70 mm, menovité napätie je 3,635 V a kapacita batérie je 3 300 mAh.
- Zabudovaná batéria musí mať rozmery 23 mm × 67 mm, menovité napätie je 3,635 V a kapacita batérie je 3350 mAh.

2.2.2 Vloženie batérie

Vložte batérie do priečinka na batérie.


Postup

1. Uvoľnite kryt batérie jeho otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

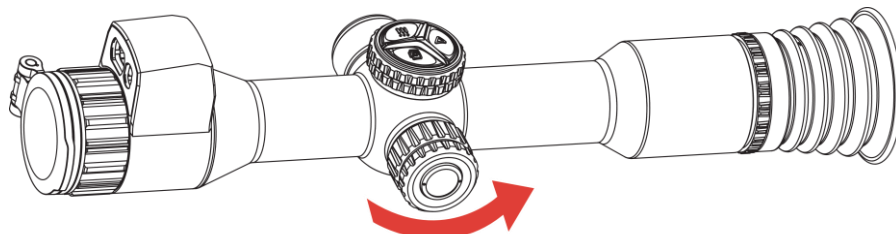


Obrázok 2-2 Uvoľnite kryt

2. Vložte batérie do priečinka na batérie označením kladnej polarity smerom dovnútra.

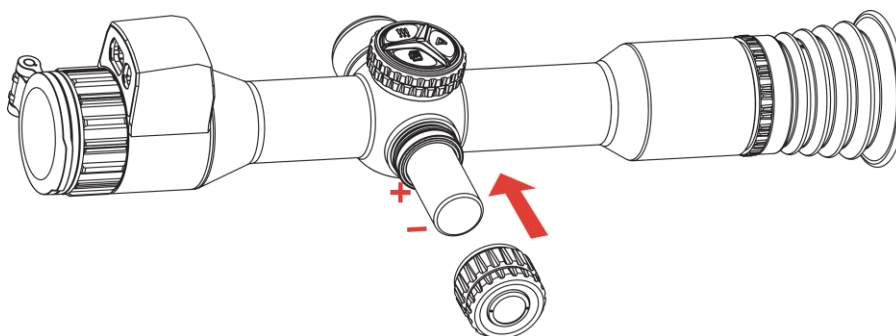

Obrázok 2-3 Vloženie batérie

3. Utiahnite kryt batérie otočením v smere hodinových ručičiek.

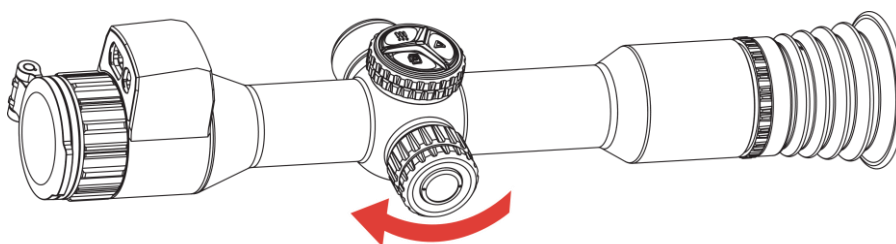


Obrázok 2-4 Utiahnite kryt

2.3 Upevnenie zariadenia na koľajničku

Postup


1. Odskrutkujte hornú časť krúžku pomocou imbusového kľúča.

Návod na používanie termografického objektívu

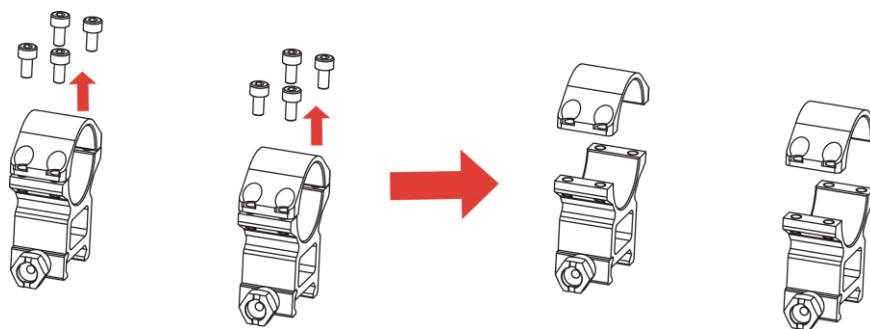


Obrázok 2-5 Odskrutkujte hornú časť krúžku

2. Umiestnite zariadenie do spodnej polovice krúžku a zarovnajte horné otvory so spodnými otvormi.

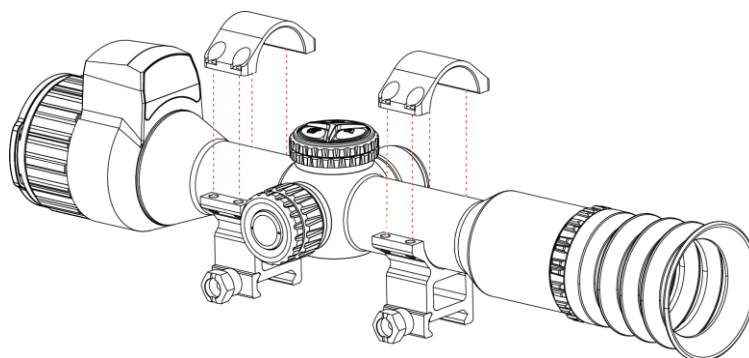


Obrázok 2-6 Umiestnenie zariadenia do krúžku

3. Vložte a utiahnite skrutky.

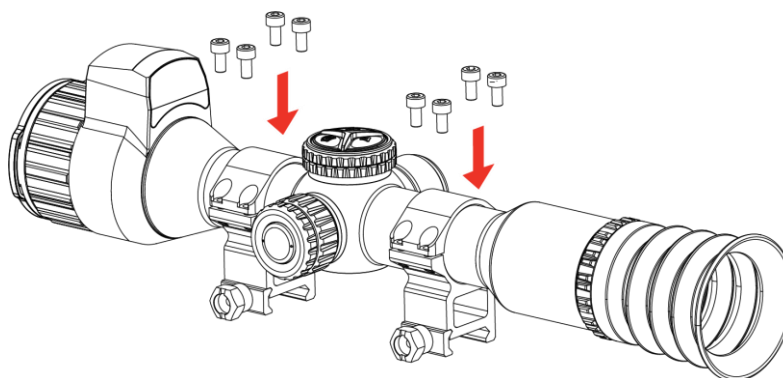


Obrázok 2-7 Utiahnutie skrutiek

4. Uvoľnite skrutky na spodnej polovici krúžku.

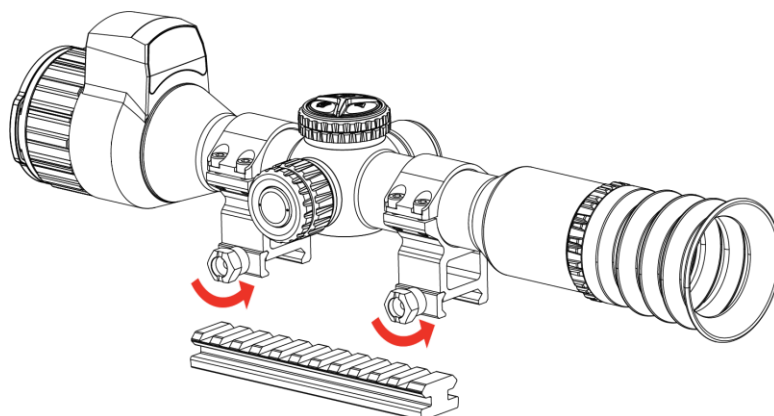

Obrázok 2-8 Uvoľnite skrutky

5. Pripojte spodnú polovicu krúžku ku koľajničke a utiahnite skrutky na krúžku. Uistite sa, že zariadenie je stále vo vodorovnej polohe.

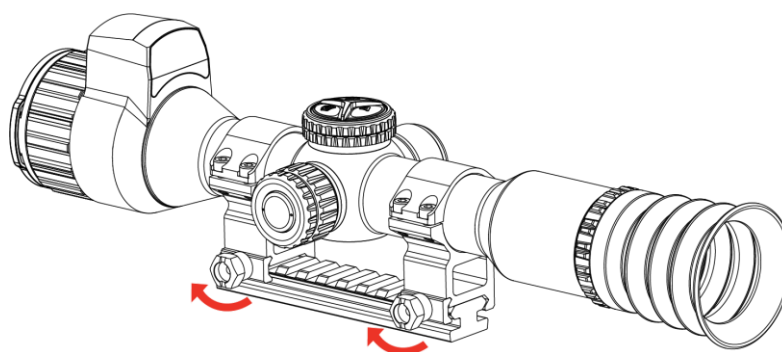

Obrázok 2-9 Utiahnutie skrutiek



Poznámka

- Krúžok sa pri rôznych modeloch môže líšiť. Pozrite si skutočný produkt.
 - Krúžok si zakúpte samostatne.
 - Na čistenie základne zariadenia a koľajničky použite handričku, ktorá nezanecháva vlákna.
-

2.4 Zapnutie/vypnutie napájania

Zapnutie napájania

Keď je zariadenie pripojené k napájacímu adaptéru alebo je napájanie z batérie dostatočné, podržaním tlačidla  zapnete zariadenie.

Vypnutie napájania

Ak je zariadenie zapnuté, podržaním tlačidla  vypnete zariadenie.



Poznámka

- Po vypnutí zariadenia sa zobrazí odpočítavanie vypnutia. Stlačením ľubovoľného tlačidla môžete prerušiť odpočítavanie a zrušiť vypnutie.
 - Automatické vypnutie pri vybití batérie nie je možné zrušiť.
-

Automatické vypnutie

Môžete nastaviť čas automatického vypnutia zariadenia.

Postup

1. Podržaním tlačidla zobrazíte ponuku.
 2. Prejdite do ponuky **Rozšírené nastavenia**.
 3. Otočením kolieska vyberte položku a stlačením tlačidla prejdete do rozhrania konfigurácie.
 4. Otočením kolieska vyberte potrebný čas automatického vypnutia a stlačením výber potvrdíte.
 5. Podržaním uložte a ukončite.
-



Poznámka

- Stav batérie zobrazuje ikona batérie. znamená, že batéria je plne nabitá, / znamená, že batéria je takmer vybitá, znamená, že nabíjanie batérie je abnormálne, a / znamená, že batéria nie je nainštalovaná alebo je vybitá.
 - Keď sa zobrazí upozornenie na nedostatok energie, nabite batériu.
 - Automatické vypnutie sa prejaví len vtedy, keď zariadenie prejde do pohotovostného režimu a zariadenie nie je súčasne pripojené k aplikácii HIKMICRO Sight.
 - Odpočítavanie automatického vypnutia sa opäť spustí, keď zariadenie opätovne prejde do pohotovostného režimu alebo sa zariadenie reštartuje.
-

2.5

Automatické vypnutie obrazovky


Funkcia automatického vypnutia stmaví obrazovku, aby sa šetrila energia a predĺžila výdrž batérie.

Postup


1. Aktivujte automatické vypnutie obrazovky.
 - 1) Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
 - 2) Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
 - Stlačením  aktivujte automatické vypnutie obrazovky.
 - 3) Podržaním tlačidla  uložíte nastavenia a ukončíte.
2. Na prepnutie zariadenia do pohotovostného režimu po zapnutí displeja použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 - Nakloňte zariadenie smerom nadol o viac ako 70°.
 - Otočte zariadenie vodorovne o viac ako 45°.
 - Držte zariadenie v pokoji a nehýbte ním 5 minút.
3. Na prebudenie zariadenia, keď je displej vypnutý použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 - Nakloňte zariadenie smerom nadol od 0° do 60° alebo nahor.
 - Otočte zariadenie vodorovne v rozsahu od 0° do 40°.
 - Stlačením  prebudte zariadenie.

2.6 Popis ponuky

V rozhraní živého zobrazenia môžete podržaním tlačidla  zobraziť ponuku.

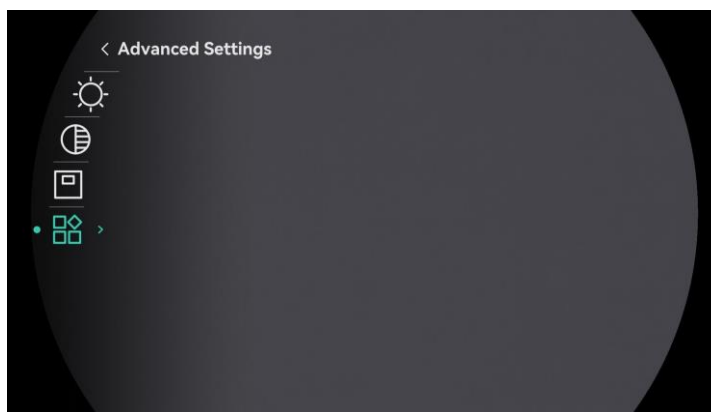

Obrázok 2-10 Ponuka zariadenia (okrúhly štýl obrazovky)

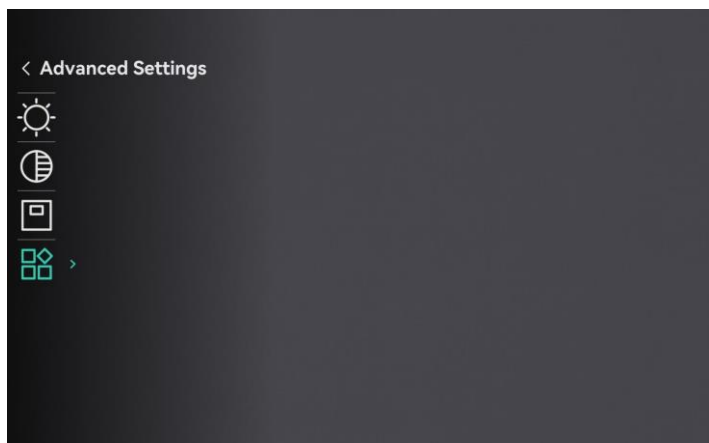

Obrázok 2-11 Ponuka zariadenia (štvorcový štýl obrazovky)

2.7 Pripojenie aplikácie

Pomocou prístupového bodu pripojte zariadenie k aplikácii HIKMICRO Sight a potom môžete snímať obrázky, nahrávať video alebo konfigurovať parametre svojho telefónu.

Skôr, ako začnete

Potvrďte že funkcia **Vzdialený prístup** je v zariadení povolená. Podržaním  vstúpte do ponuky a prejdite na **Rozšírené nastavenia > Vzďialený prístup**.

Postup

1. Vyhľadajte aplikáciu HIKMICRO Sight v obchode App Store (systém iOS) alebo Google Play™ (systém Android) a stiahnite si ju alebo naskenovaním kódu QR si aplikáciu stiahnite a nainštalujte.



Systém Android



Systém iOS

2. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
3. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
4. Stlačením  vstúpite do rozhrania nastavení.

5. Otáčaním kolieska vyberte položku **Prístupový bod**. Funkcia prístupového bodu je povolená a zobrazí sa heslo prístupového bodu.
6. Zapnite vo svojom telefóne rozhranie WLAN a pripojte sa k prístupovému bodu.
 - Názov prístupového bodu: HIKMICRO_sériové č.
 - Heslo prístupového bodu: Prejdite v ponuke na položku **Prístupový bod** a skontrolujte heslo
7. Otvorte aplikáciu a potvrdte PIN kód pripojenia v zariadení, aby ste pripojili telefón k zariadeniu. V telefóne sa zobrazí rozhranie zariadenia.



Poznámka


- Keď je zariadenie pripojené k telefónu, môžete zmeniť heslo aktívneho bodu pomocou aplikácie HIKMICRO Sight.
 - Heslo aktívneho bodu sa aktualizuje po obnovení nastavení zariadenia (pozri časť **Resetovať zariadenie**). V tomto prípade musíte znova pripojiť k aktívnemu bodu zariadenia.
 - Aktívny bod sa vypne, ak dlhšie ako 10 minút nebude dostupné pripojenie.
-

2.8 Stav firmvéru

2.8.1 Kontrola stavu firmvéru

Postup

1. Spustíte aplikáciu HIKMICRO Sight a pripojíte zariadenie k aplikácii.
2. Skontrolujte, či sa v rozhraní správy zariadenia nenachádza výzva na aktualizáciu. Ak nie je zobrazená výzva na aktualizáciu, verzia firmvéru je najnovšia. V opačnom prípade verzia firmvéru nie je najnovšia.

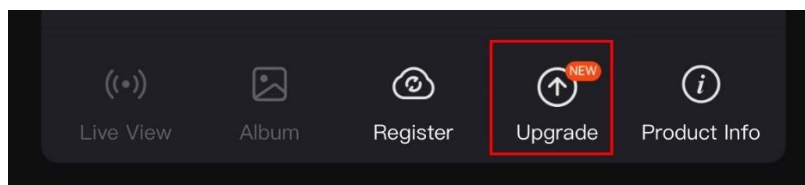

Obrázok 2-12 Kontrola stavu firmvéru

3. (Voliteľné) Ak verzia firmvéru nie je najnovšia, aktualizujte zariadenie. Pozrite **Inovácia zariadenia**.

2.8.2 Inovácia zariadenia

Inovácia zariadenia prostredníctvom aplikácie HIKMICRO Sight

Postup

1. Spustíte aplikáciu HIKMICRO Sight a pripojíte zariadenie k aplikácii.
2. Ťuknutím na výzvu na inováciu prejdete do rozhrania inovácie firmvéru.
3. Ťuknutím na položku **Inovácia** spustíte inováciu.



Poznámka

Operácia inovácie sa môže líšiť kvôli aktualizáciám aplikácie. Na referenčné účely použite aktuálnu verziu aplikácie.

Inovácia zariadenia prostredníctvom počítača

Skôr, ako začnete

Najprv získajte balík inovácie.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte  .
3. Stlačením  vstúpite do rozhrania konfigurácie.
4. Otočením kolieska vyberte možnosť **USB kľúč**.
5. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla.
6. Otvorte detegovaný disk, skopírujte súbor s inováciou a prilepte ho do koreňového adresára tohto zariadenia.
7. Odpojte zariadenie od svojho počítača.
8. Reštartujte zariadenie, zariadenie vykoná inováciu automaticky. Proces inovácie sa bude zobrazovať na hlavnom rozhraní.




Výstraha

Počas prenosu balíka inovácie musí byť zariadenie pripojené k počítaču. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zbytočnému zlyhaniu inovácie, poškodeniu firmvéru atď.

2.9 Nulovanie (Prehľad)

Môžete zapnúť zameriavací kríž, aby ste zobrazili polohu cieľa. Funkcie ako Znehybnenie a Priblíženie pomáhajú presnejšie nastaviť zameriavací kríž. Podrobný postup nájdete v časti **Nulovanie**

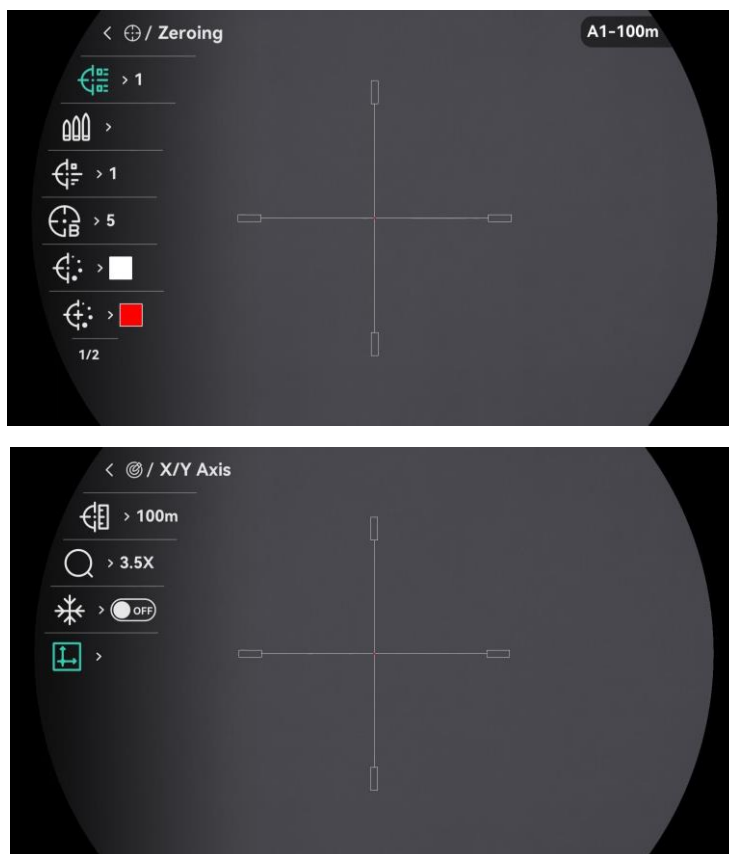


Obrázok 2-13 Nulovanie

3 Nastavenia obrazu

3.1 Nastavenie dioptrie

Postup

1. Zapnite zariadenie.
2. Otvorte kryt objektívu.
3. Uchopte zariadenie tak, aby vám okulár prekryval oko.
4. Nastavte dioptrický nastavovací krúžok tak, aby boli informácie OSD alebo obraz jasné.

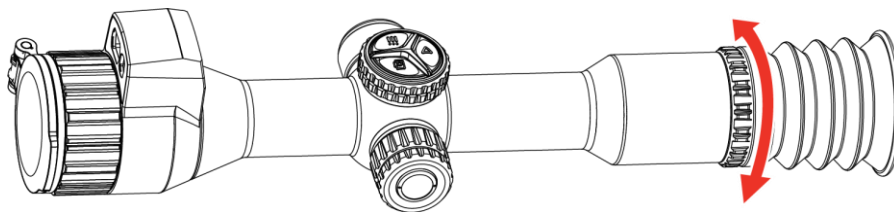

Obrázok 3-1 Nastavenie dioptrie




Poznámka

Pri nastavovaní dioptrie sa NEDOTÝKAJTE povrchu objektívu, aby ste nezašpinili objektív.

3.2 Nastavenie zaostrenia

Postup

1. Zapnite zariadenie.
2. Uchopte zariadenie tak, aby vám okulár prekryval oko.
3. Nastavte zaostrovanie tak, aby bol obraz jasný.

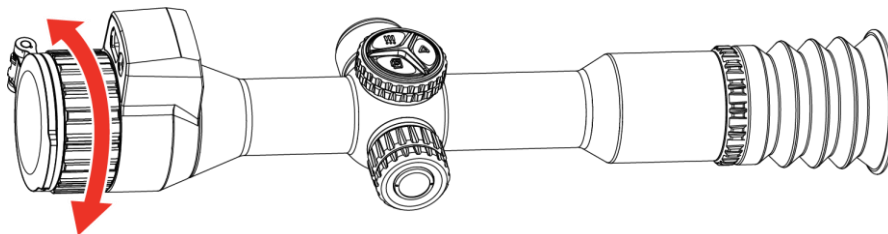

Obrázok 3-2 Nastavenie zaostrenia



Poznámka

Pri zaostrovaní sa nedotýkajte povrchu šošovky, aby ste ju nezašpinili.

3.3 Nastavenie jasů

V ponuke môžete upraviť jas zobrazenia na obrazovke.

Postup

1. Podržaním tlačidla ☰ zobrazíte ponuku.
2. Otočením kolieska vyberte ☀ a stlačením ☰ potvrdíte.
3. Otočením kolieska upravte jas displeja.
4. Podržaním tlačidla ☰ uložte nastavenia a ukončite.

3.4 Nastavenie kontrastu

Postup

1. Podržaním tlačidla ☰ zobrazíte ponuku.
2. Otočením kolieska vyberte 🌐 a stlačením ☰ potvrdíte.
3. Otáčaním kolieska nastavte kontrast.
4. Podržaním tlačidla ☰ uložte nastavenia a ukončite.

3.5 Nastavenie tónu

Postup

1. Podržaním tlačidla ☰ zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky 🗨 **Rozšírené nastavenia**, otáčaním kolieska vyberte 🌐 a stlačením ☰ potvrdíte výber.
3. Otáčaním kolieska vyberte tón. Môžete vybrať **Teplý** alebo **Studený**.
4. Podržaním ☰ uložte a ukončite.



Obrázok 3-3 Teplý odtieň



Obrázok 3-4 Studený odtieň

3.6 Nastavenie ostrosti

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia**, otáčaním kolieska vyberte  a stlačením  potvrdíte výber.
3. Otáčaním kolieska upravte kontrast.
4. Podržaním tlačidla  uložíte nastavenia a ukončíte.



Obrázok 3-5 Ostrosť 1



Obrázok 3-6 Ostrosť 5

3.7 Výber režimu scény

Môžete si vybrať správnu scénu podľa aktuálnej scény na vylepšenie efektu zobrazenia.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia**, otáčaním kolieska vyberte  a stlačením  potvrdíte výber.
3. Otočením kolieska prepnete režim scény a stlačením  potvrdíte.
 - **Pozorovanie:** Režim Pozorovanie sa odporúča pri normálnej scéne.
 - **Detekcia:** Režim Detekcia sa odporúča v teréne pri love.
4. Podržaním tlačidla  uložíte nastavenia a ukončíte.

3.8 Nastavenie paliet

Môžete si vybrať rozličné palety a zobraziť tak rovnakú scénu s rôznymi efektmi.

3.8.1 Vlastné povolené palety

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia**, otáčaním kolieska vyberte  a stlačením  potvrdíte výber.
3. Otočením kolieska vyberte palety, ktoré potrebujete, a stlačením  ich aktivujte.



Poznámka

Mała by byť aktivovaná aspoň jedna paleta.

4. Podržaním tlačidla  uložíte nastavenia a ukončíte.

3.8.2 Prepnutie paliet

- Model s LRF: Stlačením tlačidla  v rozhraní živého náhľadu môžete prepnúť vybrané palety.

Biela horúca

Horúce časti sa zobrazujú svetlou farbou. Čím vyššia je teplota, tým svetlejšia je farba.



Čierna horúca

Horúce časti sa zobrazujú čiernou farbou. Čím vyššia je teplota, tým tmavšia je farba.



Horúca červená

Horúce časti sa zobrazujú červenou farbou. Čím vyššia je teplota, tým červenšia je farba.



Zlúčenie

Na zobrazenie rozsahu od vysokých teplôt po nízke sa používajú farby od bielej, žltej, červenej, ružovej až po fialovú.



Červené jednofarebné

Celý obraz je sfarbený do červena. Čím vyššia je teplota, tým svetlejšia je farba.



Zelené jednofarebné

Celý obraz je sfarbený do zelena. Čím vyššia je teplota, tým svetlejšia je farba.



3.9 Úprava digitálneho priblíženia

Pomocou tejto funkcie môžete približovať a vzdďalovať obraz. Otáčaním kolieska v rozhraní živého zobrazenia môžete prepínať pomer digitálneho priblíženia.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačením tlačidla  vstúpte do rozhrania nastavenia a otáčaním kolieska vyberte .
4. Stlačením  vstúpte do rozhrania nastavenia a otáčaním kolieska nastavte krok priblíženia.
5. Podržaním tlačidla  uložíte nastavenia a ukončíte.
6. V rozhraní živého náhľadu môžete otočením kolieska prepínať digitálne priblíženie zariadenia.



Poznámka

- Pri prepínaní pomeru digitálneho zväčšenia sa v ľavom rozhraní zobrazuje aktuálne zväčšenie.
 - Pomer zväčšenia sa pri rôznych modeloch môže líšiť. Na referenčné účely použite skutočný výrobok.
-

3.10 Korekcia chybných pixelov

Zariadenie môže vykonať korekciu chybných pixelov na obrazovke, ak nie sú zobrazené podľa očakávania.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia**, otáčaním kolieska vyberte možnosť  **DPC** a stlačením  potvrdíte.
3. Stlačením  vyberte os **X** alebo **Y**. Potom otáčaním kolieska nastavujte súradnice, kým kurzor nedosiahne polohu chybného pixela.



Poznámka

Ak vyberiete **os X**, kurzor sa bude posúvať vľavo a vpravo; ak vyberiete **os Y**, kurzor sa bude posúvať hore a dole.

4. Dvojitým stlačením  opravíte chybný pixel.
5. Podržaním  uložte a ukončíte.



Poznámka

- Vybraný chybný pixel môžete zväčšiť, aby ste si ho jednoduchšie prezreli.
 - Ak OSD obrazovky blokuje chybný pixel, presuňte kurzor tak, aby ste dosiahli pixel, a zariadenie potom automaticky vykoná zrkadlové zobrazenie.
-

3.11 Nastavenie režimu obrazu v obraze

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Otáčaním kolieska vyberte  a stlačením  vykonajte aktiváciu. Podrobnosti sú zobrazené v hornej časti rozhrania.
3. Podržaním tlačidla  ukončíte.

Keď je zapnutý režim PIP, stred zobrazenia PIP sa riadi podľa nasledujúcej priority: odporúčaný bod zamerania podľa balistického výpočtu > stred

zameriavacieho kríža > zameriavací kríž laserového diaľkomera > stred živého zobrazenia.

- Keď je zapnutý balistický výpočet, zobrazenie PIP sa vycentruje na odporúčaný cieľový bod.
- Keď je balistický výpočet vypnutý a zameriavací kríž je zapnutý, zobrazenie PIP sa vycentruje na stred zameriavacieho kríža.
- Keď sú zameriavací kríž a balistický výpočet vypnuté a laserové meranie vzdialenosti je zapnuté, zobrazenie PIP sa vycentruje na zameriavací kríž laserového diaľkomera.
- Keď sú zameriavací kríž, balistický výpočet a laserové meranie vzdialenosti vypnuté, zobrazenie PIP detailne zobrazí stred živého zobrazenia.



Obrázok 3-7 Režim obrazu v obraze



Poznámka

- Keď je funkcia Obraz v obr. zapnutá, pri nastavovaní pomeru digitálneho priblíženia sa priblíži iba zobrazenie Obraz v obr.
 - Pri nastavovaní digitálneho priblíženia sa v zobrazení Obraz v obr. dočasne zobrazí pomer zväčšenia.
 - Balistický výpočet a laserové meranie vzdialenosti sú dostupné iba na modeloch vybavených LRF.
-

3.12

Nastavenie stupnice rozstupu

Môžete aktivovať stupnicu rozstupu, aby ste mohli zobrazíť uhol sklonu zariadenia v živom zobrazení.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte  .
3. Stlačením  aktivujte stupnicu rozstupu.
4. Podržaním  uložte a ukončite.



Obrázok 3-8 Stupnica rozstupu

4 Nulovanie

4.1 Nastavenie režimu zameriavacieho kríža

Režim zameriavacieho kríža si môžete vybrať podľa svojich preferencií a rôznych situácií.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačením  vstúpte do rozhrania nastavenia a otočením kolieska vyberte režim zameriavacieho kríža.
 - **Stredový zameriavací kríž:** Tento režim sa pri prepínaní pomeru digitálneho priblíženia sústreďuje okolo zameriavacieho kríža, pričom zameriavací kríž a zväčšený obraz sa presunú do stredu obrazovky.
 - **Pevný zameriavací kríž:** Tento režim sa pri prepínaní pomeru digitálneho priblíženia sústreďí okolo zameriavacieho kríža, pričom poloha zameriavacieho kríža sa nezmení.
4. Podržaním  uložte a ukončite.



Poznámka

- Po prepnutí režimu zameriavacieho kríža sa pomer aktuálneho zväčšenia vráti na min. hodnotu.
 - Počiatočný pomer kontinuálneho zväčšenia v režime centrálného zameriavacieho kríža je približne 2× väčší ako v režime pevného zameriavacieho kríža.
 - Pomer zväčšenia sa pri rôznych modeloch môže líšiť. Na referenčné účely použite skutočný výrobok.
-

4.2 Výber profilov nulovania

Nastavenia zameriavacieho kríža môžete konfigurovať a ukladať do profilov nulovania podľa rôznych situácií.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.

2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačením  vstúpte do rozhrania nastavenia a otáčaním kolieska vyberte profil nulovania.
4. Podržaním  uložte a ukončite.



Poznámka

Celkovo je k dispozícii 5 profilov nulovania a v každom z nich môžete nakonfigurovať 5 zameriavacích krížov.

4.3 Nastavenie zameriavacieho kríža

Môžete vybrať zameriavací kríž v aktuálnom profile nulovania a nastaviť parametre, ako je typ, farba a poloha zameriavacieho kríža.

Skôr, ako začnete

Najskôr vyberte profil nulovania.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte . Stlačením  vstúpte do rozhrania nastavení.
3. Vyberte položku  **Nulovanie** a potvrdte stlačením tlačidla . Otáčaním kolieska vyberte číslo zameriavacieho kríža. Zameriavací kríž môžete vypnúť vybratím položky **VYP**.



Obrázok 4-1 Použitie zameriavacieho kríža

Návod na používanie termografického objektívu



Poznámka

V pravej hornej časti obrazu sú zobrazené informácie o zameriavacom kríži. Napríklad A3-100m znamená, že používate zameriavací kríž č. 3 v profile nulovania A a nastavená vzdialenosť je 100 m.

4. Vyberte položku  **Projektil** a stlačením  nastavte názov projektilu. Stlačením  prepnete číslicu a otáčaním kolieska zmeníte hodnotu, písmeno alebo symbol.
 5. Vyberte položku  **Typ** a potvrdte stlačením tlačidla . Otočením kolieska vyberte typ zameriavacieho kríža. Je možné vybrať 11 typov zameriavacích krížov.
-



Poznámka

Keď povolíte režim Obráz v obr., detaily zameriavacieho kríža typu 11 sa v zobrazení Obráz v obr. nezobrazia.

6. Vyberte možnosť  **Priehľadnosť** a stlačením tlačidla  potvrdte výber. Otočením kolieska vyberte priehľadnosť zameriavacieho kríža.
-



Poznámka

Keď je vybraný typ zameriavacieho kríža 5, nie je možné nastaviť nepriehľadnosť.

7. Vyberte položku  **Farba zameriavacieho kríža** a potvrdte stlačením tlačidla . Otáčaním kolieska nastavte farbu zameriavacieho kríža.
 8. Vyberte položku  **Farba stredu zameriavacieho kríža** a potvrdte stlačením tlačidla . Otáčaním kolieska nastavte farbu stredu zameriavacieho kríža.
 9. (Voliteľné) Opakovaním krokov 3 až 7 nastavte ďalšie zameriavacie kríže v tomto profile nulovania.
 10. Podržaním  uložíte nastavenia a ukončíte.
-



Poznámka

- V profile nulovania je možné nakonfigurovať 5 zameriavacích krížov.
 - Ak je povolená funkcia **Obraz v obr**, zameraný cieľ je možné v rozhraní zväčšiť.
 - Ak v režimoch čiernej horúcej a bielej horúcej nastavíte farbu zameriavacieho kríža ako bielu alebo čiernu, daná farba zameriavacieho kríža sa automaticky invertuje, aby sa uľahčilo zameranie na cieľ.
-

4.4 Korekcia zameriavacieho kríža

Korekcia zameriavacieho kríža vám môže pomôcť namieriť na cieľ s vysokou presnosťou označením posunu medzi veľkým zameriavacím krížom a malým zameriavacím krížom. Funkcie ako **Znehybnenie** a **Priblíženie** pomáhajú presnejšie nastaviť zameriavací kríž.

4.4.1 Korekcia zameriavacieho kríža na zariadení


Skôr, ako začnete

- Najskôr vyberte profil nulovania.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte . Stlačením  vstúpite do rozhrania nastavení.
3. Vyberte položku  **Nulovanie** a potvrdte stlačením tlačidla . Otáčaním kolieska vyberte zameriavací kríž, ktorý chcete korigovať.
4. Vyberte položku  **Korekcia** a stlačením tlačidla  vstúpte do rozhrania nastavenia.
5. Nastavte vzdialenosť k cieľu.
 - 1) Otočením kolieska vyberte položku  **Vzdialenosť**.
 - 2) Stlačením  vyberte číslicu, ktorú chcete nastaviť.
 - 3) Otočením kolieska zmeňte číslo. Podržaním  dokončíte nastavenie.
6. Vyberte  **Priblíženie** a stlačením  potvrdte. Otáčaním kolieska nastavte pomer digitálneho priblíženia.

7. Zamierte na cieľ a stlačte spúšť. Zarovnajte zameriavací kríž s bodom nárazu.
- 1) Namierte veľký zameriavací kríž na cieľ.
 - 2) Vyberte položku  **Znehybnenie**. Stlačením  zapnete funkciu.
 - 3) Vyberte  a otáčaním kolieska nastavte súradnice, kým sa veľký zameriavací kríž nezarovná s bodom dopadu. Stlačením tlačidla  vyberte os. Ak vyberiete os X, zameriavací kríž sa bude posúvať vľavo a vpravo; ak vyberiete os Y, zameriavací kríž sa bude posúvať hore a dole. Podržaním  dokončíte nastavenie.

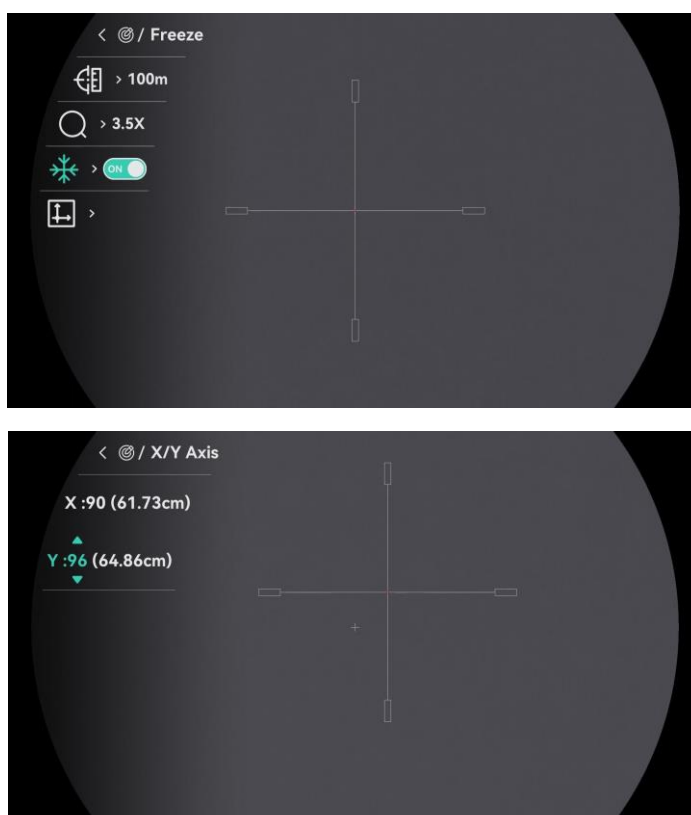

Obrázok 4-2 Zapnutie znehybnenia



Poznámka

Keď povolíte funkciu znehybnenia v zameriavacom kríži, môžete upraviť polohu kurzora v znehybnenom obraze. Táto funkcia môžete zabrániť chveniu obrazu.

8. Podržaním tlačidla  ukončíte rozhranie nastavenia podľa výzvy.
- **OK**: Uloženie parametra a ukončenie.
 - **ZRUŠIŤ**: Ukončenie bez uloženia parametrov.

9. Opätovným potiahnutím spúšte overte, či je bod zamierenia zarovnaný s bodom nárazu.
10. (Voliteľné) Opakujte kroky 3 až 9 na nastavenie polohy ostatných zameriavacích krížov v tomto profile nulovania.

4.4.2 Korekcia zameriavacieho kríža pomocou aplikácie HIKMICRO Sight


Zameriavací kríž môžete upraviť aj pomocou aplikácie HIKMICRO Sight.

Skôr, ako začnete

- Nainštalujte si aplikáciu HIKMICRO Sight do telefónu.

Krok

1. Spustíte aplikáciu HIKMICRO Sight a pripojíte zariadenie k aplikácii.
2. Ťuknete na položku **Informácie o produkte** a ťuknutím na položku **Nulovanie** vstúpte do rozhrania konfigurácie.
3. Nastavíte zameriavací kríž na cieľ.
 - 1) Po synchronizácii údajov zo zariadenia vyberte profil nulovania.
 - 2) Vyberte zameriavací kríž, ktorý chcete upraviť.
 - 3) Zadať číslo na nastavenie vzdialenosti k cieľu.
 - 4) Vyberte pomer digitálneho priblíženia.
4. Zamierite na cieľ a stlačte spúšť.
5. Odmerajte odchýlku bodu nárazu od cieľa a zadajte hodnoty na úpravu polohy zameriavacieho kríža, kým sa veľký zameriavací kríž nezarovná s bodom nárazu. Ťuknutím na **Použiť** aplikujte parametre v zariadení.

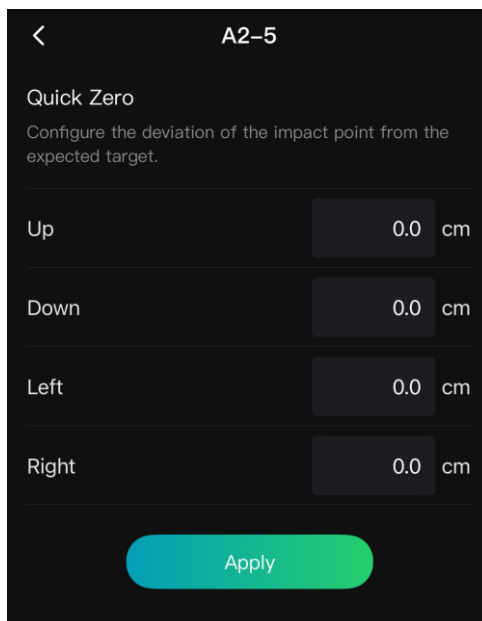

Obrázok 4-3 Rýchle vynulovanie

6. Znova potiahnite spúšť a skontrolujte miesto dopadu. Uistite sa, že veľký zameriavací kríž je s ním zarovnaný.

7. Ťuknutím na **Dokončené** ukončíte nulovanie.

Výsledok

Poloha zameriavacieho kríža sa uloží a synchronizuje so zariadením, takže ju môžete skontrolovať na svojom zariadení.



Poznámka

- Po otvorení rozhrania nastavenia nulovania v aplikácii sa zariadenie automaticky vráti do rozhrania zobrazenia naživo.
 - Operácia nulovania sa môže líšiť kvôli aktualizáciám aplikácie. Na referenčné účely použite aktuálnu verziu aplikácie.
-

4.5

Balistický výpočet pre lov (model s LRF)

Táto funkcia vám pomôže získať lepšie zážitky v rôznych podmienkach. Pri výpočte sa používa viacero parametrov na zabezpečenie presnosti a flexibility používania.



Poznámka

Táto funkcia je dostupná iba pri modeli s LRF.

Skôr, ako začnete

- Uistite sa, že je zameriavací kríž aktivovaný.
- Uistite sa, že ste dokončili nulovanie.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte  . Stlačením  vstúpite do rozhrania nastavení.
3. Otočením kolieska vyberte položku  . Stlačením  vstúpite do rozhrania nastavení.
4. Stlačením  zapnete túto funkciu.
5. Vyberte položku  **Štýl bodu zamerania**. Stlačením  a otáčaním kolieska nastavte štýl bodu zamerania.
6. Vyberte položku  **Farba bodu zamerania**. Stlačením  a otáčaním kolieska nastavte farbu bodu zamerania.
7. Vyberte možnosť  a stlačením tlačidla  prejdite do rozhrania konfigurácie parametrov. Otáčaním kolieska vyberte nasledujúce parametre a stlačením  nastavte alebo zadajte údaje.
 - Model unášania: Nastavte model presúvania špecifický pre projektil, napr. G1, G7 a GS.
 - Prvotná rýchlosť: Rýchlosť sa v rôznych podmienkach mení.
 - Výška: Nastavte na svoju normálnu výšku.
 - Teplota: Nastavte na svoju normálnu teplotu.
 - Balistický koeficient: Miera schopnosti prekonávať odpor vzduchu.
 - Výška pohľadu: Vzdialenosť medzi otvorom a stredom objektívu.
 - Smer vetra: Túto možnosť nastavte na normálny smer vetra.
 - Rýchlosť vetra: Túto možnosť nastavte na normálnu rýchlosť vetra.
8. Stlačením kolieska  prepnete číslicu a otáčaním kolieska zmeníte číslo.
9. Podržaním  uložte a ukončite.
10. Stlačením tlačidla  zapnite laserové meranie, nasmerujte kurzor na cieľ a opätovným stlačením tlačidla  zmerajte vzdialenosť k cieľu. Na obrazovke sa v pravom hornom rohu rozhrania zobrazí odporúčaný bod zamierenia a vzdialenosť dopadu.

11. (Voliteľné) Ak chcete nastaviť vzdialenosť, zopakujte vyššie uvedený krok.



Poznámka

- Čím viac parametrov zadáte, tým presnejší bude odporúčaný bod zamierenia.
 - Vzdialenosť dopadu a prúdenie vetra súvisia so vstupnými parametrami. Riad'te sa aktuálnou situáciou.
 - Pri aktivovaní balistického výpočtu nie je k dispozícii nepretržité laserové meranie.
 - Balistický výpočet je možné nastaviť aj prostredníctvom aplikácie HIKMICRO Sight. Riad'te sa skutočným rozhraním
-

5 Meranie vzdialenosti (model s LRF)

Zariadenie s modulom LRF dokáže detegovať vzdialenosť cieľa od pozorovacej polohy pomocou lasera.

Skôr, ako začnete

Pri meraní vzdialenosti zachovajte stabilitu ruky a polohy. V opačnom prípade to môže ovplyvniť presnosť.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte . Stlačením  vstúpíte do rozhrania nastavení.
3. Prejdite na , vyberte režim laserového merania a potvrďte stlačením . Na výber sú možnosti: **Jednorazovo** a **Stále**.
 - **Raz:** Vzdialenosť zmeráte raz.
 - **Stále:** Vzdialenosť meriate nepretržite a trvanie merania je možné zvoliť. Výsledok merania sa bude obnovovať každú sekundu.
4. (Voliteľné) Vyberte  a stlačte  čím zapnete/vypnete zobrazenie THD. Ak je táto funkcia povolená, pri laserovom meraní vzdialenosti sa zobrazí THD (skutočná horizontálna vzdialenosť) k cieľu.
5. Podľa vlastných potrieb môžete nastaviť položku  **Štýl zameriavacieho kríža diaľkomeru** alebo  **Farba zameriavacieho kríža diaľkomeru**. Stlačením tlačidla  potvrďte a otočením kolieska vyberte štýl alebo farbu zameriavacieho kríža diaľkomeru.
6. Podržaním tlačidla  sa vrátite do rozhrania živého náhľadu.
7. Stlačením tlačidla  zapnete laserové meranie, nasmerujte na cieľ a opätovným stlačením tlačidla  zmerajte vzdialenosť k cieľu.



Poznámka

- Dvojitým stlačením ► vypnete laserové meranie.
- Pri zapnutí balistického výpočtu nie je možné nastaviť režim merania rozsahu lasera a nepretržité laserové meranie nie je dostupné.
- Ak sa používa nepretržité laserové meranie, po zapnutí balistického výpočtu sa prepne na možnosť Jednorazovo. Keď je balistický výpočet vypnutý, režim laserového merania sa vráti do režimu Nepretržite.

Výsledok

Výsledok merania vzdialenosti sa zobrazí na displeji.



Obrázok 5-1 Výsledok merania vzdialenosti

- Keď je povolená možnosť THD, najprv sa zobrazí priama vzdialenosť a potom THD. Ako je znázornené na obrázku vyššie, 216m je priama vzdialenosť a 200m je THD.
- Výsledok merania sa zobrazí ako "000", ak laserové meranie zlyhá.



Výstraha

Laserové žiarenie vysielané zo zariadenia môže spôsobiť zranenie očí, popálenie pokožky alebo zapálenie horľavých látok. Pred zapnutím funkcie merania vzdialenosti laserom skontrolujte, či sa pred šošovkou lasera nenachádza žiadna osoba alebo horľavé látky a že šošovka lasera nie je blokovaná prekážkou.

6 Všeobecné nastavenia

6.1 Nastaviť OSD

Táto funkcia umožňuje zobraziť alebo skryť informácie OSD v rozhraní živého náhľadu.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačením  vstúpите do rozhrania nastavení OSD.
4. Otočením kolieska vyberte položku **Čas, Dátum** alebo **OSD**, a stlačením tlačidla  zapnite alebo vypnite vybrané informácie OSD.
5. Podržaním  uložte a ukončíte.



Poznámka

Ak vypnete funkciu **OSD**, žiadne informácie OSD v živom zobrazení sa nebudú zobrazovať.

6.2 Nastavenie štýlu obrazovky

Štýl obrazovky si môžete vybrať podľa svojich preferencií.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačením  potvrdíte voľbu. Otáčaním kolieska vyberte režimy štýlu obrazovky. Môžete vybrať **Okrúhly** a **Štvorcový**.
4. Podržaním  uložíte podľa výzvy.

6.3 Nastavenie loga značky

Do rozhrania živého zobrazenia, do snímok a videí môžete pridať logo značky.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačením  aktivujete funkciu **Logo značky**.
4. Podržaním tlačidla  uložte nastavenia a ukončite.

Výsledok

Logo značky sa zobrazí v ľavom dolnom rohu obrazu.

6.4 Prevencie vypálenia

Vyhýbajte sa priamemu slnečnému svetlu a zapnite funkciu prevencie vypálenia, aby ste znížili riziko poškodenia snímača teplot.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačením  zapnete alebo vypnete funkciu Prevencie vypálenia.
4. Podržaním tlačidla  uložte nastavenia a ukončite.

6.5 Sledovanie najvyššej teploty

Zariadenie dokáže detegovať bod s najvyššou teplotou v scéne a označiť ho na displeji.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.

2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačením  aktivujte funkciu a označte bod s najvyššou teplotou.
4. Podržaním  uložíte nastavenia a ukončíte.

Výsledok

Ak je funkcia zapnutá, v bode s najvyššou teplotou sa zobrazí symbol . Ak sa scéna zmení, symbol  sa premiestni.



Obrázok 6-1 Sledovanie najvyššej teploty

6.6 Snímanie videa

6.6.1 Nasnímať obrázok

V rozhraní živého zobrazenia stlačením  nasnímate obrázok.



Poznámka

- Po úspešnom nasnímaní obraz na sekundu zamrzne a na displeji sa zobrazí oznámenie.
- Informácie o exportovaní nasnímaných obrázkov nájdete v časti ***Exportovanie súborov.***

6.6.2 Nastavenie zvuku

Ak zapnete funkciu zvuku, spolu s videom sa zaznamená aj zvuk. Ak je na videu príliš hlasný hluk, môžete túto funkciu vypnúť.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačením  zapnete alebo vypnete túto funkciu.
4. Podržaním tlačidla  uložíte nastavenia a ukončíte.

6.6.3 Zaznamenanie videa

Postup

1. V rozhraní živého zobrazenia podržaním položky  spustíte nahrávanie.



Obrázok 6-2 Spustenie nahrávania

Čas nahrávania sa zobrazuje v hornej časti.

2. Opäť podržte tlačidlo  na zastavenie zaznamenávania.

6.6.4 Vopred zaznamenať video

Keď zapnete túto funkciu a nastavíte čas nahrávania vopred, zariadenie môže automaticky spustiť záznam 5, 10 alebo 15 sekúnd pred aktiváciou spätným rázom a ukončiť záznam po uplynutí 5, 10, 15 alebo 25 sekúnd po aktivácii spätným rázom.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.

2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačením  vstúpíte do rozhrania nastavení. Otočením kolieska prepnete čas nahrávania vopred. Na výber sú možnosti 5 + 5 s, 10 + 10 s, 15 + 15 s a 15 + 25 s. Ak chcete funkciu vypnúť, môžete vybrať aj možnosť **VYP**.
4. Podržaním tlačidla  uložíte nastavenia a ukončíte.

6.6.5 Lokálny album

Nasnímané obrázky a nahraté videá sa automaticky uložia do zariadenia a súbory si môžete prezerať v miestnych albumoch.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .



Poznámka

Albumy sú automaticky vytvorené a pomenované podľa roku + mesiaca. Miestne obrázky a videá z určitého mesiaca sú uložené v príslušnom albume. Napríklad obrázky a videá z mája 2026 sú uložené v albume s názvom 202605.

3. Otáčaním kolieska vyberte album a stlačením  doň vstúpte.
 4. Otočením kolieska vyberte súbor na zobrazenie.
 5. Stlačením  zobrazíte vybraný súbor.
-



Poznámka

- Súbory sú usporiadané v chronologickom poradí, pričom najnovšie sú na začiatku. Ak sa vám nepodarí nájsť najnovšie nasnímané snímky alebo videá, skontrolujte nastavenie času a dátumu v zariadení. Pri prezeraní súborov môžete prepínať na iné súbory otočením kolieska.
 - Pri prezeraní súborov môžete stlačením  prejsť na ďalšiu stranu a stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu stranu.
-

- Pri prezeraní videí môžete stlačením tlačidla  prehrať alebo zastaviť video.
 - Na odstránenie albumu alebo súboru môžete stlačením  +  vyvolať dialógové okno a podľa výzvy odstrániť album alebo súbor.
-

6.7 Exportovanie súborov

6.7.1 Exportovanie súborov prostredníctvom aplikácie HIKMICRO

Sight


Prostredníctvom aplikácie HIKMICRO Sight môžete získať prístup k albumom v zariadení a exportovať súbory do svojho telefónu.

Skôr, ako začnete

Nainštalujte si aplikáciu HIKMICRO Sight na svoj mobilný telefón.

Postup

1. Spustíte aplikáciu HIKMICRO Sight a pripojíte zariadenie k aplikácii. Pozrite *Pripojenie aplikácie*.
2. Ťuknutím na možnosť **Médiá** získate prístup k albumom zariadenia.



Obrázok 6-3 Prístup k albumom zariadenia

3. Ťuknutím na možnosť **Lokálne** alebo **Zariadenie** zobrazíte fotografie a videá.
 - **Lokálne**: Môžete prezeráť súbory nasnímané v aplikácii.
 - **Zariadenie**: Zobrazia sa súbory na aktuálnom zariadení.



Poznámka

Fotografie alebo videá sa v možnosti **Zariadenie** nemusia zobrazíť. Potiahnutím nadol vykonajte obnovenie stránky.

4. Ťuknutím vyberte súbor a ťuknutím na možnosť **Stiahnuť** exportujete súbor do svojich lokálnych albumov v telefóne.



Obrázok 6-4 Exportovanie súborov



Poznámka

- Prejdite v aplikácii do ponuky **Ja -> Informácie -> Návod na používanie** a zobrazíte tak podrobnejšie informácie o činnosti.
 - Prístup k albumom zariadenia môžete získať aj ťuknutím na ikonu vľavo dolu v rozhraní živého zobrazenia.
 - Operácia exportovania sa môže líšiť kvôli aktualizáciám aplikácie. Na referenčné účely použite aktuálnu verziu aplikácie.
-

6.7.2

Exportovanie súborov prostredníctvom počítača

Táto funkcia slúži na exportovanie zaznamenaného videa a nasnímaných obrázkov.

Skôr, ako začnete

Skontrolujte, či je zariadenie počas pripájania kábla zapnuté.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačením  vstúpite do rozhrania konfigurácie.
4. Otočením kolieska vyberte možnosť **USB kľúč**.
5. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla typu C.



Poznámka

Skontrolujte, či je zariadenie počas pripájania kábla zapnuté.

6. Otvorte priečinok s diskom počítača a vyberte disk zariadenia. Prejdite do priečinka DCIM a nájdite priečinok nazvaný podľa roka a mesiaca záznamu. Ak ste napríklad nasníмали obrázok alebo video v máji 2026, daný obrázok alebo video nájdete v priečinku **DCIM -> 202605**.
7. Vyberte súbory a skopírujte ich do počítača.
8. Odpojte zariadenie od svojho počítača.



Poznámka

- Zariadenie zobrazuje obrázky, keď ho pripojíte k počítaču. Funkcie ako zaznamenávanie a snímanie sú však zakázané.
 - Keď zariadenie pripojíte k počítaču prvýkrát, automaticky sa nainštaluje program na ovládanie disku.
-

7 Nastavenia systému

7.1 Úprava dátumu

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačením  vstúpите do rozhrania konfigurácie.
4. Stlačením  vyberte rok, mesiac alebo deň a otočením kolieska zmeňte číslo.
5. Podržaním tlačidla  uložíte nastavenia a ukončíte.

7.2 Synchronizácia času

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačením  vstúpите do rozhrania konfigurácie.
4. Otočením kolieska prepnete systém hodín. Na výber sú 24-hodinové a 12-hodinové hodiny. Ak vyberiete 12-hodinové hodiny, stlačte  a otočením kolieska vyberte **AM** alebo **PM**.
5. Stlačením  vyberte hodinu alebo minútu a otáčaním kolieska zmeňte číslo.
6. Podržaním tlačidla  uložíte nastavenia a ukončíte.

7.3 Nastavenie jazyka

Táto funkcia slúži na nastavenie jazyka zariadenia.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačením  vstúpите do rozhrania konfigurácie.
4. Otočením kolieska vyberte požadovaný jazyk a stlačením  potvrdíte výber.
5. Podržaním tlačidla  uložíte nastavenia a ukončíte.

7.4 Nastavenie jednotiek

Jednotku môžete prepnúť na meranie vzdialenosti.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačením  vstúpите do rozhrania konfigurácie.
4. Otáčaním kolieska vyberte jednotku, ktorú potrebujete.
5. Podržaním tlačidla  uložíte nastavenia a ukončíte.

7.5 Prenos obrazovky zariadenia do počítača

Zariadenie podporuje prenos obrazovky v počítači prostredníctvom prehrávača streamovaných médií založeného na protokole UVC. Na displeji počítača môžete zobrazovať obraz zo zariadenia s väčšími podrobnosťami.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačením  vstúpите do rozhrania konfigurácie.

4. Otáčaním kolieska vyberte položku **Digitálne**.
5. Podržaním tlačidla  uložte nastavenia a ukončite.
6. Otvorte prehrávač založený na protokole UVC a pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla typu C.

7.6 Nastavenie prístupového kódu pre zámok obrazovky

Môžete nastaviť prístupový kód pre zámok obrazovky zariadenia, aby ste predišli neoprávnenému prístupu k zariadeniu.

7.6.1 Povolenie prístupového kódu

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačte  na povolenie tejto funkcie a vstúpte do konfiguračného rozhrania.
4. Stlačením kolieska  prepnete číslicu a otáčaním kolieska zmeníte číslo.
5. Podržaním tlačidla  uložte nastavenia a ukončite.

Výsledok

Keď je povolený prístupový kód, musíte ho zadať pri zapnutí zariadenia alebo pri prebudení z pohotovostného režimu. Stlačením  prepnete číslicu, otáčaním kolieska zmeňte číslo a podržaním  potvrdíte.



Poznámka

Ak zabudnete prístupový kód, môžete podržaním  obnoviť jeho nastavenia na uzamknutej obrazovke. Táto operácia vyžaduje obnovenie výrobných nastavení zariadenia.

7.6.2 Zmeniť heslo

Keď je funkcia povolená, môžete ho podľa potreby zmeniť.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačte  a vyberte . Opätovným stlačením  vstúpite do rozhrania konfigurácie.
4. Stlačením kolieska  prepnete číslicu a otáčaním kolieska zmeníte číslo.
5. Podržaním tlačidla  uložíte nastavenia a ukončíte.

7.7 Zobrazenie informácií o zariadení

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačením  potvrdíte voľbu. Môžete zobraziť informácie o zariadení, ako je verzia, sériové číslo a dostupný priestor v úložisku.
4. Podržaním tlačidla  ukončíte.

7.8 Obnovenie zariadenia

Táto funkcia obnoví iba základné nastavenia zariadenia, ako je jas, kontrast a obraz v obr., na predvolené hodnoty.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte .
3. Stlačením  obnovíte zariadenie na predvolené nastavenia podľa výzvy.

7.9 Resetovať zariadenie

Táto funkcia vymaže všetok obsah a nastavenia vrátane základných nastavení, úložiska, prístupového kódu, hesla aktívneho bodu a nulovania.

Postup

1. Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku.
2. Prejdite do ponuky  **Rozšírené nastavenia** a otáčaním kolieska vyberte  .
3. Stlačením  obnovíte zariadenie na predvolené nastavenia podľa výzvy.

8 Najčastejšie otázky

8.1 Prečo je monitor vypnutý?

- Skontrolujte, či nemá zariadenie vybitú batériu, v pohotovostnom režime alebo je povolená funkcia **Automatické vypnutie**.
- Nechajte zariadenie nabíjať 5 minút a potom monitor znova skontrolujte.

8.2 Obraz nie je jasný, ako ho mám upraviť?

Nastavte dioptrický nastavovací krúžok alebo zaostrovací krúžok tak, aby bol obraz jasný. Pozrite si časť ***Nastavenie dioptrie*** alebo ***Nastavenie zaostrenia***.

8.3 Neúspešné snímanie alebo zaznamenávanie. V čom je problém?

Skontrolujte nasledujúce položky.

- Či je zariadenie pripojené k počítaču. V tomto stave je snímanie alebo zaznamenávanie vypnuté.
- Či nie je úložný priestor plný.
- Či nemá zariadenie vybitú batériu.

8.4 Prečo počítač nedokáže identifikovať zariadenie?

Skontrolujte nasledujúce položky.

- Či režim pripojenia USB je **USB kľúč**.
- Či je zariadenie pripojené k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
- Ak používate iné káble USB, skontrolujte, či kábel nie je dlhší ako 1 m.

Právne informácie

©Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

Informácie o tomto návode

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu tejto príručky nájdete na webovej lokalite HIKMICRO (www.hikmicrotech.com).

Používajte tento návod v súlade s pokynmi a radami odborníkov, ktorí sú vyškolení na obsluhu produktu.

Potvrdenia o ochranných známkach

 **HIKMICRO** a iné ochranné známky a logá spoločnosti HIKMICRO sú vlastníctvom spoločnosti HIKMICRO v rôznych jurisdikciách.

Iné ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Vyhlásenie o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom

Tento produkt by nebolo možné uviesť na trh bez použitia softvéru s otvoreným zdrojovým kódom. Rešpektujeme duševné vlastníctvo tretích strán, zaviedli sme systém kontroly dodržiavania pravidiel pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom a tento systém budeme naďalej zdokonaľovať. Kontaktujte nás, ak chcete získať vyhlásenie pre tento produkt o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom a zdrojovom kóde, ktorý sa používa na základe licencie typu „Copyleft“.

PRÁVNÉ VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI

V MAXIMÁLNO M MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNÉ PREDPISY, SA TÁTO PRÍRUČKA A OPÍSANÝ PRODUKT SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVAJÚ V STAVE „AKO SÚ“ A „SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI“. SPOLOČNOSŤ HIKMICRO NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO O PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITE ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. POUŽÍVANIE PRODUKTU JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ HIKMICRO V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO

PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV, POŠKODENIA SYSTÉMOV ALEBO STRATY DOKUMENTÁCIE, ČI UŽ NA ZÁKLADE PORUŠENIA ZMLUVY, PREČINU (VRÁTANE NEDBALOSTI), ZODPOVEDNOSTI ZA PRODUKT ALEBO INAK V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ HIKMICRO UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

UZNÁVATE, ŽE Z POVAHY INTERNETU VYPLÝVAJÚ INHERENTNÉ BEZPEČNOSTNÉ RIZIKÁ A SPOLOČNOSŤ HIKMICRO NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HAKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKCIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ HIKMICRO POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU.

SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU V SÚLADE SO VŠETKÝMI PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI A NESIETE VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZABEZPEČENIE, ABY VAŠE POUŽÍVANIE BOLO V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI. STE OBZVLÁŠŤ ZODPOVEDNÍ ZA POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU SPÔSOBOM, KTORÝ NEPORUŠUJE PRÁVA TRETÍCH STRÁN, OKREM INÉHO PRÁVA PUBLICITY, PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJOV A INÉ PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA. TENTO PRODUKT NESMIETE POUŽÍVAŤ NA NEZÁKONNÝ LOV ZVIERAT, NARUŠOVANIE SÚKROMIA INÝCH, ANI NA ŽIADNY INÝ ÚČEL, KTORÝ JE NEZÁKONNÝ ALEBO POŠKODZUJE VEREJNÝ ZÁUJEM. TENTO PRODUKT NESMIETE POUŽÍVAŤ NA ŽIADNE ZAKÁZANÉ ÚČELY VRÁTANE VÝVOJA ALEBO VÝROBY ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENIA, VÝVOJA ALEBO VÝROBY CHEMICKÝCH ALEBO BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ, AKÝCHKOL'VEK AKTIVÍT V SÚVISLOSTI S AKOUKOL'VEK JADROVOU VÝBUŠNINOU ALEBO NEBEZPEČNÝM CYKLOM JADROVÉHO PALIVA, ALEBO NA PODPORU ZNEUŽÍVANIA ĽUDSKÝCH PRÁV.

DODRŽIAVAJTE VŠETKY ZÁKAZY A VÝNIMOČNÉ UPOZORNENIA VŠETKÝCH PLATNÝCH ZÁKONOV A PREDPISOV, NAJMÄ MIESTNYCH ZÁKONOV A PREDPISOV O STRELNÝCH ZBRANIACH A/ALEBO POĽOVNÍCTVE. PRED ZAKÚPENÍM ALEBO POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI VŽDY POZRITE ŠTÁTNE USTANOVENIA A PREDPISY. UPOZORŇUJEME, ŽE PRED AKÝMKOL'VEK NÁKUPOM, PREDAJOM, MARKETINGOM A/ALEBO POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU MOŽNO BUDETE MUSIEŤ POŽIADAŤ O POVOLENIA, CERTIFIKÁTY A/ALEBO LICENCIE. SPOLOČNOSŤ HIKMICRO NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE TAKÉTO NEZÁKONNÉ ALEBO NEVHODNÉ NÁKUPY, PREDAJ, MARKETING A

KONEČNÉ POUŽITIE A ŽIADNE OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, KTORÉ Z NICH VYPLÝVAJÚ.

V PRÍPADE AKÉHOKOL'VEK NESÚLADU MEDZI TOUTO PRÍRUČKOU A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

Regulačné informácie

Tieto ustanovenia platia len pre produkty s príslušným označením alebo údajom.

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ



Tento produkt a dodané príslušenstvo, ak je to relevantné, sú takisto označené značkou „CE“, takže sú v súlade s príslušnými harmonizovanými európskymi normami uvedenými v smernici 2014/30/EÚ (EMCD), smernici 2011/65/EÚ (RoHS) a smernici 2014/53/EÚ.

Spoločnosť Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie (pozri štítok) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplný text vyhlásenia o súlade pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

Frekvenčné pásma a výkon (pre CE)

Frekvenčné pásma a nominálne limity vysielacieho výkonu (vyžarovaný resp. vedený) platné pre nasledujúce rádiové zariadenia sú nasledovné:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz až 2,4835 GHz), 20 dBm

Informácie o vystavení rádiovýfrekvenčnému žiareniu

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa platné limity pre vystavenie rádiovýfrekvenčnému (RF) žiareniu.

Limit SAR pre Európu je 2,0 W/kg (10 g) pre nosenie na hlave a 4,0 W/kg (10 g) pre nosenie na končatinách.

Produkt bol tiež testovaný z hľadiska dodržiavania tohto limitu SAR.

Ak vaše zariadenie bolo dodané bez napájacieho adaptéra, používajte napájací adaptér dodaný kvalifikovaným

výrobcom. Podrobné požiadavky na napájanie nájdete v špecifikácii výrobku.

Ak vaše zariadenie bolo dodané bez batérie, používajte batériu dodanú kvalifikovaným výrobcom. Podrobné požiadavky na batériu nájdete v špecifikácii výrobku.



Smernica 2012/19/EÚ (smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení): Produkty označené týmto symbolom sa v rámci Európskej únie nesmú likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Po zakúpení ekvivalentného nového zariadenia zrecyklujte produkt tým, že ho odovzdáte miestnemu dodávateľovi alebo ho zlikvidujete na určených zberných miestach. Ďalšie informácie nájdete na lokalite: www.recyclethis.info



Nariadenie (EÚ) 2023/1542 (nariadenie o batériách): Tento produkt obsahuje batériu a spĺňa nariadenie (EÚ) 2023/1542. Batéria sa v rámci Európskej únie nesmie likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Konkrétne informácie o batérii nájdete v dokumentácii produktu. Batéria je označená týmto symbolom, ktorý môže obsahovať písmená označujúce obsah kadmia (Cd) alebo olova (Pb). Zrecyklujte batériu tým, že ju odovzdáte dodávateľovi alebo ju zlikvidujete na určenom zbernom mieste. Ďalšie informácie nájdete na lokalite: www.recyclethis.info

Používané symboly

Symbole, ktoré sa môžu nachádzať v tomto dokumente, sú definované nižšie.

Symbol	Opis
 Poznámka	Poskytuje ďalšie informácie na zdôraznenie alebo doplnenie dôležitých bodov hlavného textu.
 Výstraha	Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade výskytu môže spôsobiť poškodenie zariadenia, stratu údajov, zníženie výkonu alebo neočakávané výsledky.
 Nebezpečenstvo	Označuje nebezpečenstvo s vysokou úrovňou rizika, ktoré môžu viesť k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu, pokiaľ sa mu nepredíte.

Bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny slúžia na zabezpečenie správneho používania produktu používateľom s cieľom predchádzať vzniku nebezpečenstva alebo majetkovým stratám. Pred použitím si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné informácie.

Právne predpisy a nariadenia

Používanie produktu musí byť v prísnom súlade s miestnymi elektroinštaláčnymi bezpečnostnými predpismi.

Preprava

- Pri preprave ponechajte zariadenie v pôvodnom alebo podobnom balení.
- Po rozbalení si všetky obaly odložte na budúce použitie. V prípade výskytu poruchy bude potrebné, aby ste zariadenie vrátili do výrobcovi v pôvodnom obale.
- Pri preprave bez pôvodného obalu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a spoločnosť za to nebude niesť žiadnu zodpovednosť.
- Chráňte zariadenie pred pádom alebo nárazom. Zariadenie chráňte pred magnetickým rušením.

Zdroj napájania

- Ak bolo zariadenie dodané s napájacím adaptérom, použite iba dodaný adaptér. Ak napájací adaptér nie je dodaný, uistite sa, že napájací adaptér alebo iný zdroj napájania vyhovuje obmedzenému zdroju napájania. Parametre výstupu napájacieho zdroja nájdete na štítku produktu.
- Výkon dodávaný nabíjačkou sa musí pohybovať v rozmedzí min. 6 W požadovaného rádiovým zariadením a max. 9,5 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.
- Skontrolujte, či je zástrčka správne pripojená k napájacej zásuvke.
- K jednému napájacímu adaptéru NEPRIPÁJAJTE viacero zariadení, aby nedošlo k prehriatiu alebo riziku požiaru v dôsledku preťaženia.

Batéria

- Typ externej nabíjateľnej batérie je 18650 a veľkosť batérie musí byť 19 mm × 70 mm. Menovité napätie je 3,635 V jednosmerný prúd a kapacita batérie je 3 300 mAh.
- Typ zabudovanej batérie je dobíjateľná lítium-iónová batéria a veľkosť batérie by mala byť 23 mm × 67 mm. Menovité napätie je 3,635 V a

kapacita batérie je 3350 mAh.

- Pri dlhodobom uskladnení batériu každé 3 mesiace úplne nabite, aby sa zaistila jej kvalita. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu.
- POZOR: Riziko výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ. Batériu nahrádzajte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom.
- Batérie s nevhodnou veľkosťou nie je možné vložiť a môžu spôsobiť abnormálne vypnutie.
- V prípade potreby si zakúpte batérie, ktoré odporúča výrobca.
- Batérie zakúpené používateľmi musia spĺňať príslušné medzinárodné normy o bezpečnosti batérií (napr. normy EN/IEC).
- Pri nabíjaní zabezpečte, aby teplota zabudovanej batérie bola 0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F).
- Pri nabíjaní zabezpečte, aby teplota externej batérie bola 0 °C až 55 °C (32 °F až 131 °F).
- Počas nabíjania skontrolujte, či sa do 2 m od nabíjačky nenachádza žiadny horľavý materiál.
- NEUMIESTŇUJTE zariadenie s batériou ani samotnú batériu do blízkosti zdroja tepla alebo ohňa. Vyvarujte sa priameho slnečného žiarenia.
- Pri nevhodnej výmene batérie za nesprávny typ sa môže deaktivovať bezpečnostný prvok (napríklad pri niektorých typoch lítiových batérií).
- Batériu nevkladajte do ohňa alebo horúcej rúry ani ju mechanicky nedrhte ani nerezte, pretože by to mohlo spôsobiť výbuch.
- Batériu nenechávajte v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou, čo môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov.
- Batériu nevystavujte mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu, čo môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov.
- Použité batérie zlikvidujte podľa príslušných pokynov.
- Batériu NEDÁVAJTE do dosahu detí.
- Batériu NEPREHŤAJTE, aby nedošlo k popáleniu chemikáliami.
- Zabudovanú batériu nemožno rozoberať. V prípade potreby opravy sa obráťte na výrobcu.
- POZOR: Riziko skratu, požiaru alebo výbuchu v prípade poškodenia batérie. Časté používanie, pád, náraz, korózia alebo stlačenie batérie môže spôsobiť poškodenie vrátane prasknutého krytu, oddelených platní alebo úniku vnútornej kvapaliny alebo plynu atď.
- Ak je batéria poškodená, okamžite ju prestaňte používať a zlikvidujte ju podľa pokynov.
- Údržba
- Ak produkt nepracuje správne, obráťte sa na predajcu alebo na najbližšie servisné stredisko. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za problémy spôsobené neoprávnenou opravou alebo údržbou.
- Pred demontážou a opravou zariadenia zo strany odborníkov sa uistite,

že napájanie bolo odpojené.

- Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý výrobca neuvádza, môže dôjsť k zníženiu ochrany poskytovanej zariadením.
- Skontrolujte optické povrchy objektívu, okuláru, diaľkomeru atď. V prípade potreby odstraňte z optiky prach a piesok pomocou nástrojov a rozpúšťadla určených špeciálne na tento účel (je vhodnejšie použiť bezkontaktnú metódu).
- Vonkajšie povrchy kovových, plastových a silikónových častí utrite čistou a mäkkou handričkou. Nepoužívajte chemicky aktívne látky, rozpúšťadlá atď., pretože môžu poškodiť farbu.
- Vyčistite elektrické kontakty batérie na zariadení pomocou nemastného organického rozpúšťadla.
- Prevádzkové prostredie
- Zabezpečte, aby prevádzkové prostredie spĺňalo požiadavky zariadenia. Prevádzková teplota musí byť -30 °C až 55 °C (-22 °F až 131 °F) a prevádzková vlhkosť musí byť 5 % až 95 %.
- Zariadenie NEVYSTAVUJTE silnému elektromagnetickému žiareniu ani prašnému prostrediu.
- Šošovkou NEMIERTE na slnko ani na žiadny iný silný zdroj svetla.
- Zariadenie umiestnite v suchom a dobre vetranom prostredí.
- Nemontujte zariadenie na povrchy, ktoré vibrujú, ani na miesta vystavené nárazom (zanedbanie môže spôsobiť poškodenie zariadenia).
- Toto zariadenie nie je vhodné na používanie na miestach, na ktorých sa môžu vyskytovať deti.

Údržba

- Ak produkt nepracuje správne, obráťte sa na predajcu alebo na najbližšie servisné stredisko. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za problémy spôsobené neoprávnenou opravou alebo údržbou.
- Pred demontážou a opravou zariadenia zo strany odborníkov sa uistite, že napájanie bolo odpojené.
- Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý výrobca neuvádza, môže dôjsť k zníženiu ochrany poskytovanej zariadením.
- Skontrolujte optické povrchy objektívu, okuláru, diaľkomeru atď. V prípade potreby odstraňte z optiky prach a piesok pomocou nástrojov a rozpúšťadla určených špeciálne na tento účel (je vhodnejšie použiť bezkontaktnú metódu).
- Vonkajšie povrchy kovových, plastových a silikónových častí utrite čistou a mäkkou handričkou. Nepoužívajte chemicky aktívne látky, rozpúšťadlá atď., pretože môžu poškodiť farbu.
- Vyčistite elektrické kontakty batérie na zariadení pomocou

nemastného organického rozpúšťadla.

Prevádzkové prostredie

- Zabezpečte, aby prevádzkové prostredie spĺňalo požiadavky zariadenia. Prevádzková teplota musí byť -30 °C až 55 °C (-22 °F až 131 °F) a prevádzková vlhkosť musí byť 5 % až 95 %.
- Zariadenie NEVYSTAVUJTE silnému elektromagnetickému žiareniu ani prašnému prostrediu.
- Šošovkou NEMIERTE na slnko ani na žiadny iný silný zdroj svetla.
- Zariadenie umiestnite v suchom a dobre vetranom prostredí.
- Nemontujte zariadenie na povrchy, ktoré vibrujú, ani na miesta vystavené nárazom (zanedbanie môže spôsobiť poškodenie zariadenia).
- Toto zariadenie nie je vhodné na používanie na miestach, na ktorých sa môžu vyskytovať deti.

Núdzový režim

Ak zo zariadenia vychádza dym, zápach alebo hluk, ihneď vypnite napájanie, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko.

Laser



Pri používaní akéhokoľvek laserového vybavenia zabezpečte, aby objektív zariadenia nebol vystavený laserovému lúču, inak sa môže vypáliť. Laserové žiarenie vysielané zo zariadenia môže spôsobiť zranenie očí, popálenie pokožky alebo zapálenie horľavých látok. Pred zapnutím funkcie merania vzdialenosti laserom skontrolujte, či sa pred laserovou šošovkou nenachádza žiadna osoba ani horľavá látka. Zariadenie nenechávajte na mieste, kde by k nemu mohli mať prístup deti. Podľa noriem IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 a EN 50689:2021 je tento laserový výrobok klasifikovaný ako laserový produkt triedy 1 a laserový produkt pre spotrebiteľov.

Obmedzená záruka

Naskenujte QR kód, aby ste získali záručné podmienky produktu.



Adresa výrobcu

Miestnosť 313, Krídlo B, Budova 2, Ulica Danfeng 399, Obvod Xixing, Okres Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, Čína

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

POZNÁMKA O SÚLADE S PREDPISMI: Produkty z radu teplocitlivých prístrojov môžu podliehať exportnej regulácii v rôznych krajinách alebo regiónoch vrátane napríklad Spojených štátov amerických, Európskej únie, Spojeného kráľovstva prípadne aj krajín Wassenaarskeho usporiadania. Ak máte v úmysle prenášať, exportovať alebo re-exportovať produkty z radu teplocitlivých prístrojov cez hranice medzi rôznymi krajinami, poraďte sa so svojim odborným expertom na legislatívu alebo súlad s predpismi alebo miestnymi úradmi verejnej správy, či existuje povinnosť mať exportné povolenie.



 Hikmicro Hunting.Global

 Hikmicro Hunting.Global

 HIKMICRO Outdoor

 HIKMICRO Hunting.Global

 www.hikmicrotech.com

 support@hikmicrotech.com