

사용 설명서

열화상 스코프

THUNDER 2.0 시리즈

V5.5.110 202407



문의하기

내용물

1	요약.....	1
1.1	주요 기능	1
1.2	외관	1
2	준비.....	5
2.1	배터리 설치하기.....	5
2.1.1	배터리 지침	5
2.1.2	배터리 교체	5
2.2	케이블 연결.....	6
2.3	레일에 장비 장착하기.....	7
2.4	전원 켜기/끄기	8
2.5	메뉴 설명	9
2.5.1	메인 메뉴	9
2.5.2	빠른 메뉴	10
2.6	앱 연결.....	10
2.7	펌웨어 상태.....	11
2.7.1	펌웨어 상태 확인	11
2.7.2	장비 업그레이드	12
2.8	십자선(개요).....	13
3	이미지 설정	14
3.1	디옴터 조정.....	14
3.2	초점 조정	14
3.3	밝기 조정	15
3.4	대비 조정	15
3.5	톤 조정.....	16
3.6	선명도 조정.....	16
3.7	장면 선택.....	17
3.8	팔레트 설정.....	17

열화상 스코프 사용 설명서

3.9	결함 픽셀 보정	19
3.10	플랫 필드 보정	20
3.11	사진 모드에서 사진 설정	21
3.12	디지털 줌 조정	22
4	십자선	23
4.1	레티클 모드 설정	23
4.2	십자선 프로필 선택	23
4.3	레티클 스타일 설정	24
4.4	레티클 보정	25
4.4.1	장비의 레티클 보정	25
4.4.2	HIKMICRO Sight 를 통한 레티클 보정	27
5	거리 측정	30
6	일반 설정	32
6.1	OSD 설정	32
6.2	브랜드 로고 설정	32
6.3	화재 예방	33
6.4	캡처 및 비디오	33
6.4.1	사진 캡처	33
6.4.2	오디오 설정	34
6.4.3	비디오 녹화	34
6.4.4	사전 녹화 비디오	34
6.4.5	열 추적	35
6.5	파일 내보내기	35
6.5.1	HIKMICRO Sight 를 통해 파일 내보내기	36
6.5.2	PC 를 통해 파일 내보내기	37
7	시스템 설정	39
7.1	날짜 조정	39
7.2	시간 동기화	39
7.3	언어 설정	40
7.4	단위 설정	40
7.5	진단 로그 저장	40

열화상 스코프 사용 설명서

7.6	장비 정보 보기	41
7.7	장비 복원	41
7.8	장비 재설정	42
8	자주 묻는 질문	43
8.1	왜 모니터가 꺼지나요?	43
8.2	이미지가 선명하지 않아요. 어떻게 조정해야 하나요?	43
8.3	캡처 또는 녹화가 실패합니다. 이유가 무엇인가요?	43
8.4	PC 에서 장비를 식별하지 못하는 이유가 무엇인가요?	44

1 요약

높은 열감도가 특징인 HIKMICRO THUNDER 2.0 열화상 스코프는 물체와 배경의 온도차가 최소인 극한의 기상 조건에서도 세부 정보를 인식합니다. 작동 시간이 길어진 이 스코프는 하이킹, 사냥, 수색 및 구조와 같은 계획에 주로 사용됩니다.

1.1 주요 기능

- 밝기 및 톤 조정: 필요에 따라 밝기와 톤을 조정할 수 있습니다.
- 핫 트래킹: 장면에서 가장 높은 온도를 감지하고 해당 지점을 표시할 수 있습니다. 이 기능은 카메라 모델에 따라 다릅니다.
- 대규모 디지털 줌: 최대 8 배까지 디지털 줌을 사용하여 멀리 있는 작은 대상에 초점을 더 잘 맞출 수 있습니다.
- 십자선: 레티클은 신속하고 정확하게 대상을 조준하도록 도와줍니다. 십자선을 참조하십시오.
- 오디오 및 반동 활성화 녹화: 장비는 오디오를 녹음할 수 있으며 반동 활성화 녹화를 지원합니다.
- 앱 연결: 핫스팟을 통해 휴대전화에 연결한 후 HIKMICRO Sight 앱에서 스냅샷을 캡처하고 비디오를 녹화하며 파라미터를 설정할 수 있습니다.

1.2 외관

열화상 스코프에는 두 가지 유형이 있습니다. 열화상 스코프의 외관은 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하시기 바랍니다.



참고

이 설명서의 그림은 설명용으로만 제공되는 것입니다. 실제 제품을

열화상 스코프 사용 설명서

참조하시기 바랍니다.

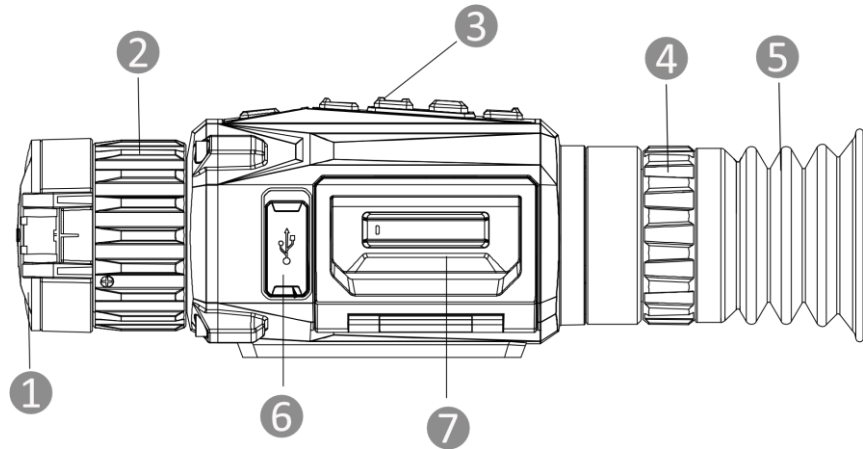


그림 1-1 외관 I

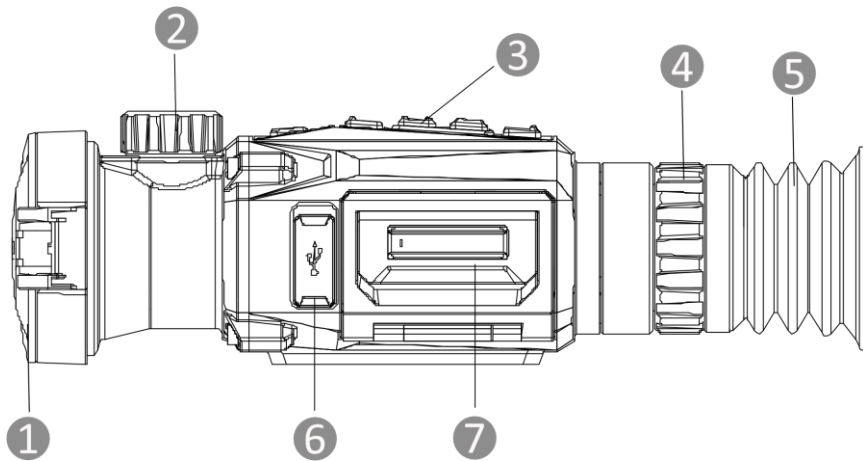


그림 1-2 외관 II

표 1-1 구성요소 설명

번호	구성요소	설명
1	렌즈 커버	렌즈를 보호합니다.
2	초점 링/노브	초점을 조정하여 대상을 명확하게 확인합니다.
3	버튼	기능 및 매개변수를 설정합니다.
4	디옵터 조정 휠	디옵터 설정을 조정합니다.
5	접안렌즈	대상을 보기 위해 최대한 밀착해 배치되었습니다.

열화상 스코프 사용 설명서

번호	구성요소	설명
6	Type-C 인터페이스	장비를 Type-C 케이블에 연결해 전원을 공급하거나 데이터를 전송합니다.
7	배터리함	배터리를 고정합니다.

버튼 설명

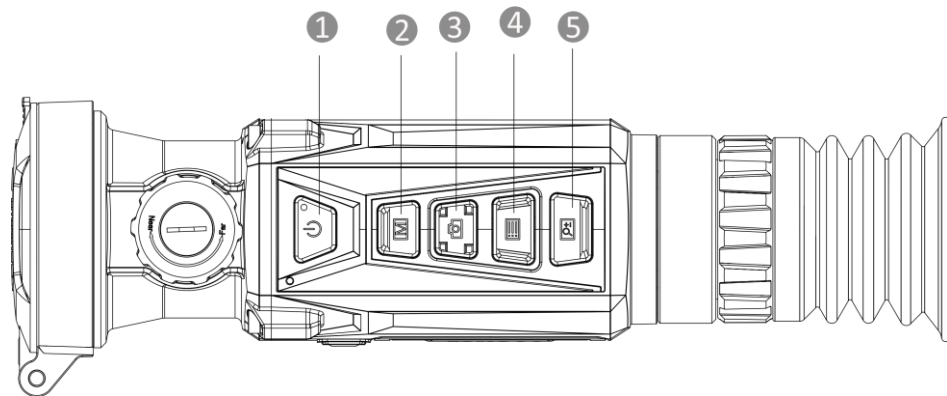


그림 1-3 장비의 버튼

표 1-2 버튼 설명

번호	아이콘	버튼	기능
1		전원	● 누르기: 대기 모드/장비 켜기. ● 길게 누르기: 전원을 켜고/ 끕니다.
2		모드	● 누르기: 팔레트 전환. ● 길게 누르기: 디스플레이 불균일 보정(FFC).
3		캡처	● 누르기: 스냅샷을 캡처합니다. ● 길게 누르기: 비디오 녹화 시작/중지.
4		메뉴	비메뉴 모드: ● 누르기: 빠른 메뉴로 들어가기. ● 길게 누르기: 메인 메뉴로 들어가기. 메뉴 모드: ● 누르기: 매개변수 확인/설정.

열화상 스코프 사용 설명서

			● 길게 누르기: 저장하고 메뉴 나가기.
5		줌	● 누르기: 디지털 줌 전환. ● 길게 누르기: PIP 모드를 활성화/비활성화합니다.



참고

장비가 켜져 있을 때 전원 표시기는 빨간색으로 계속 켜져 있습니다.

2 준비

2.1 배터리 설치하기

2.1.1 배터리 지침

- 이 장비는 탈착식 리튬 이온 배터리를 지원합니다. 배터리의 충전 제한 전압은 4.2V 입니다. 배터리 전압 및 용량은 3.6V/4.4Ah(15.84Wh)입니다.
- 처음 사용하기 전에 4 시간 이상 배터리를 충전하십시오.
- 필요한 경우에는 제조업체에서 권장하는 배터리를 구입하시기 바랍니다.
- 장비를 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 분리하십시오.

2.1.2 배터리 교체

배터리를 배터리함에 삽입합니다.

시작하기 전에

배터리를 꺼내기 전에 장비의 전원을 끄십시오.

단계

1. 배터리함 커버 손잡이를 들어올리고 배터리함 커버를 바깥쪽으로 당깁니다.

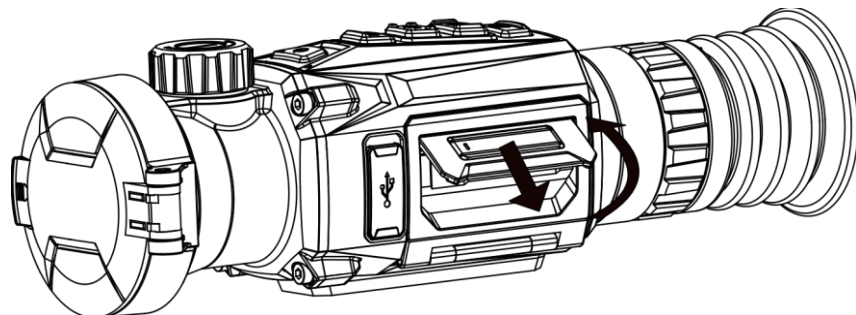


그림 2-1 배터리함 커버를 당겨서 엽니다

2. (화살표와 같이)배터리 래치를 밀어젖히고 배터리를 분리합니다.

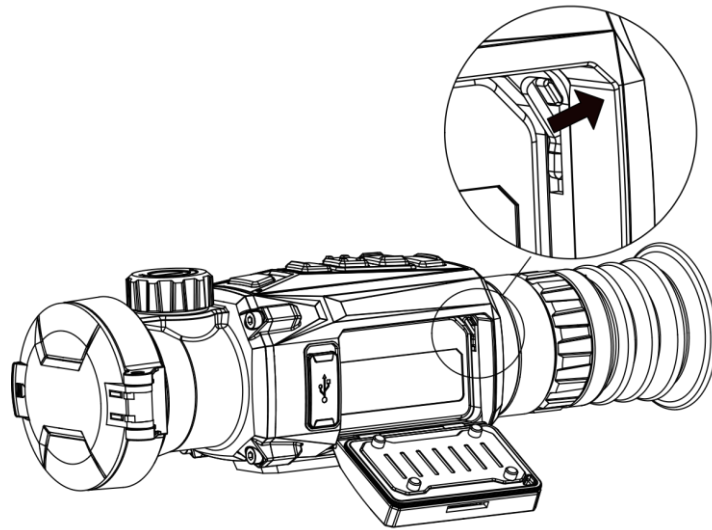


그림 2-2 배터리 래치 풀기

3. 배터리를 배터리함에 삽입합니다. 배터리를 끝까지 넣으면 래치로 배터리가 제 위치에 고정됩니다.

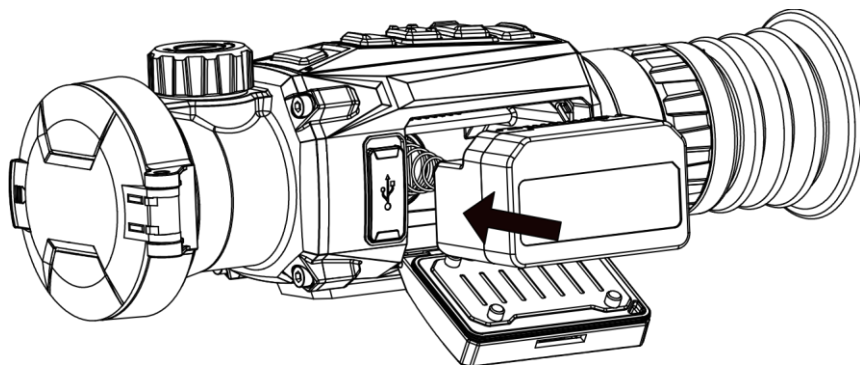


그림 2-3 배터리 삽입

4. 잠금 위치에서 딸깍 소리가 날 때까지 배터리함 커버를 밀어 넣습니다.

2.2 케이블 연결

장치와 전원 어댑터를 Type-C 케이블로 연결하여 장치 전원을 켜고 충전합니다. 또는 장비와 PC를 연결하여 파일을 내보냅니다.

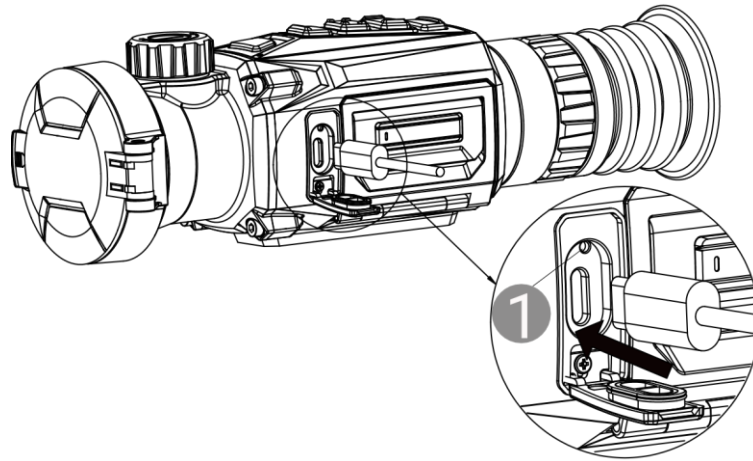


그림 2-4 케이블 연결

충전 표시등 ① 상태는 다음과 같습니다.

- 빨간등 및 녹색등 깜빡임: 오류가 발생했습니다.
- 빨간등 켜짐: 장비가 올바르게 충전되었습니다.
- 녹색등 켜짐: 장비 충전이 완료되었습니다.
- 꺼짐: 장비가 충전되지 않았습니다.

2.3 레일에 장비 장착하기

시작하기 전에

- 먼저 장비를 끕니다.
- 보풀이 없는 천을 사용하여 장비 베이스 및 레일을 청소합니다.
- 레일은 패키지에 포함되어 있지 않습니다. 별도로 구매할 수 있습니다.

단계

1. 장비에 있는 설치 구멍과 레일을 맞춥니다.
2. 나사를 끼우고 조입니다.

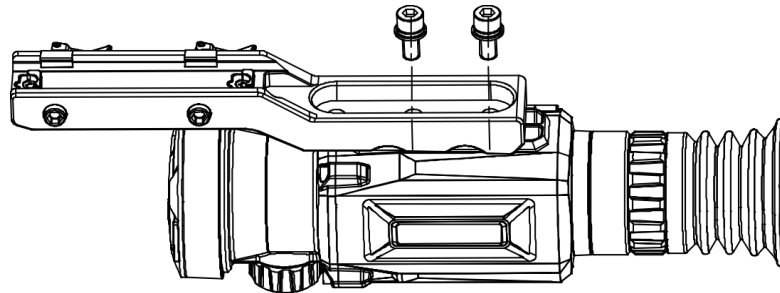


그림 2-5 나사 삽입

3. 나사를 조여 레일을 장비에 고정합니다.

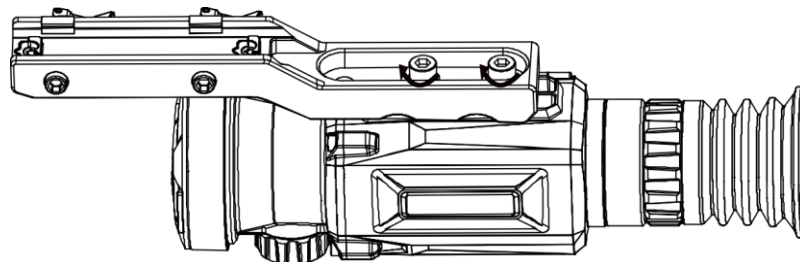


그림 2-6 장비 고정하기

2.4 전원 켜기/끄기

전원 켜기

장치가 케이블에 연결되어 있거나 배터리가 충분할 때 을 길게 눌러 장치의 전원을 켭니다.

전원 끄기

장치가 켜져 있는 상태에서 을 길게 눌러 장치의 전원을 끕니다.



참고

- 장비의 전원을 끄면 전원 끄기 카운트다운이 나타납니다. 아무 키나 눌러 카운트다운을 중단하고 전원 끄기를 취소할 수 있습니다.
- 자동 배터리 부족 전원 끄기는 취소할 수 없습니다.

자동 전원 끄기

장비의 자동 전원 끄기 시간을 설정할 수 있습니다.

단계

1. 을 길게 눌러 메인 메뉴를 표시합니다.
2.  일반 설정으로 이동하고 을 선택합니다.
3.  또는  아이콘을 눌러 필요에 따라 자동 전원 끄기 시간을 선택합니다.
4. 을 길게 눌러 저장한 후 종료합니다.



참고

- 배터리 상태는 배터리 아이콘을 참조하십시오.  은 배터리가 완전히 충전되었음을,  은 배터리가 부족함을,  은 배터리 충전이 정상적이지 않음을 의미합니다.
 - 저전력 아이콘이 표시되면 배터리를 충전하십시오.
 - 자동 전원 끄기는 장치를 작동하지 않고 장치가 HIKMICRO Sight 앱과 동시에 연결되지 않은 경우에만 적용됩니다.
 - 자동 전원 끄기 카운트다운은 장비의 대기 모드에 재진입하거나 장비가 재시작될 경우 다시 시작됩니다.
-

2.5 메뉴 설명

2.5.1 메인 메뉴

실시간 보기 인터페이스에서 을 길게 눌러 기본 메뉴를 시작하거나 종료합니다.

- 을 눌러 위로 이동합니다.
- 을 눌러 아래로 이동합니다.
- 을(를) 눌러 확인합니다.

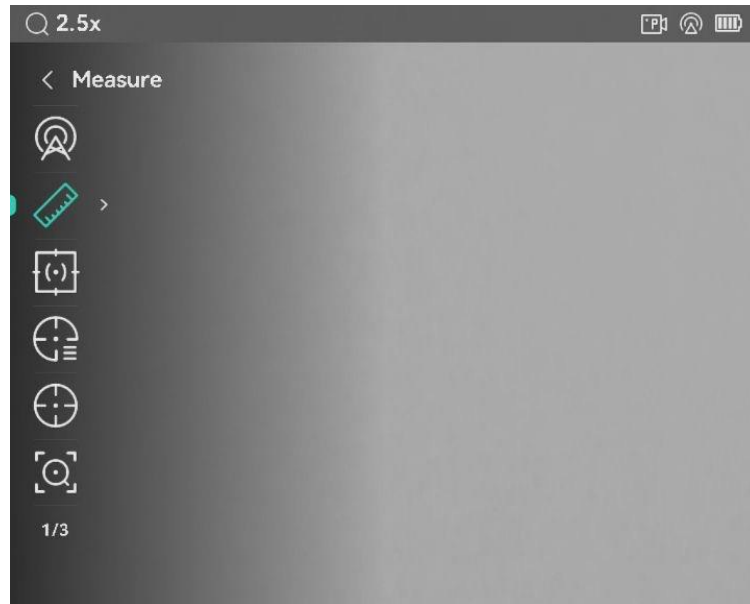


그림 2-7 메인 메뉴

2.5.2 빠른 메뉴

실시간 보기 인터페이스에서 을 눌러 빠른 메뉴를 표시합니다. 빠른 메뉴에서 밝기 및 대비와 같은 파라미터를 설정할 수 있습니다.



참고

이 기능은 모델에 따라 다릅니다.

2.6 앱 연결

핫스팟을 통해 장비를 HIKMICRO Sight 앱에 연결한 후 휴대전화에서 사진을 캡처하고 비디오를 녹화하며 매개변수를 구성할 수 있습니다.

단계

1. App Store(iOS 시스템) 또는 Google Play™(Android 시스템)에서 HIKMICRO Sight 를 검색하여 다운로드하거나 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하고 설치합니다.



Android 시스템



iOS 시스템

2. 을 길게 눌러 메인 메뉴를 표시합니다.
3. 또는 을 눌러 을 선택합니다.
4. 을 눌러 설정 인터페이스로 이동합니다.
5. 또는 을 눌러 핫스팟을 선택합니다. 핫스팟 기능이 활성화됩니다.
6. 휴대전화의 WLAN 을 켜서 핫스팟에 연결합니다.
 - 핫스팟 이름: HIKMICRO_시리얼 번호
 - 핫스팟 비밀번호: 메뉴에서 핫스팟으로 이동하여 비밀번호를 확인합니다.
7. 앱을 열고 휴대전화와 장비를 연결합니다. 휴대전화에서 장비의 인터페이스를 볼 수 있습니다.



참고

- 비밀번호를 여러 번 잘못 입력하면 장비를 앱에 연결할 수 없습니다.
장비 재설정을 참조하여 장치를 재설정하고 앱을 다시 연결합니다.
 - 비밀번호가 표시되지 않으면 장치를 최신 버전으로 업그레이드하십시오.
또는 일련 번호를 비밀번호로 입력합니다.
-

2.7 펌웨어 상태

2.7.1 펌웨어 상태 확인

단계

1. HIKMICRO Sight 를 열고 장비를 앱에 연결하십시오.

2. 장비 관리 인터페이스에 업그레이드 프롬프트가 있는지 확인합니다.

업그레이드 프롬프트가 없으면 펌웨어가 최신 버전입니다. 그렇지 않으면 펌웨어가 최신 버전이 아닙니다.

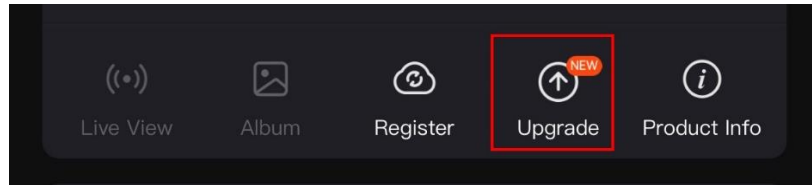


그림 2-8 펌웨어 상태 확인

3. (선택 사항) 펌웨어가 최신 버전이 아닌 경우 장비를 업그레이드하십시오.

장비 업그레이드를 참조하십시오.

2.7.2 장비 업그레이드

HIKMICRO Sight 를 통한 장비 업그레이드

시작하기 전에

휴대폰에 HIKMICRO Sight 를 설치하고 장비를 앱에 연결합니다.

단계

1. 업그레이드 프롬프트를 눌러 펌웨어 업그레이드 인터페이스로 이동합니다.
2. 업그레이드를 탭하여 업그레이드를 시작합니다.



참고

앱 업데이트로 인해 업그레이드 동작이 다를 수 있습니다. 실제 앱 버전을 참조하시기 바랍니다.

PC 를 통한 장비 업그레이드

시작하기 전에

- 먼저 업그레이드 패키지를 가져오십시오.

- 장비를 PC에 연결한 후 전원을 켜고, 장비를 10 - 15 초 동안 켜 놓은 이후에 다른 작업을 수행합니다.

단계

1. 케이블을 사용해 장비를 PC에 연결합니다.
2. 감지된 디스크를 열고 업그레이드 파일을 복사해 장비의 루트 디렉토리에 붙여넣습니다.
3. 장비를 PC에서 분리합니다.
4. 장치를 재부팅하면 장치가 자동으로 업그레이드됩니다. 메인 인터페이스에 업그레이드 프로세스가 표시됩니다.



주의

업그레이드 패키지를 전송하는 동안 장비가 PC에 연결되어 있는지 확인합니다. 그렇지 않으면 불필요한 업그레이드 오류, 펌웨어 손상 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

2.8 십자선(개요)

대상의 위치를 보기 위해 레티클을 활성화할 수 있습니다. 고정 및 줌과 같은 기능을 사용하면 레티클을 더욱 정확하게 조정할 수 있습니다. 상세 지침을 보려면 십자선 을 참조하십시오.

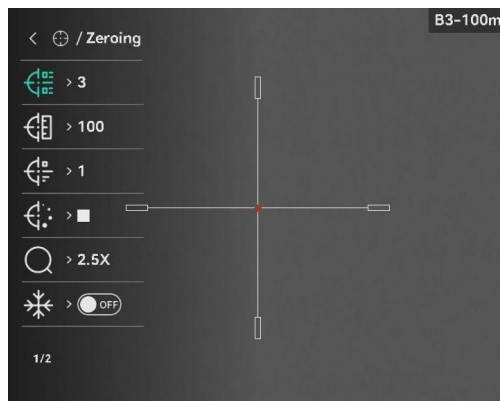


그림 2-9 십자선

3 이미지 설정

3.1 디오퍼 조정

단계

1. 장비의 전원을 켭니다.
2. 렌즈 커버를 엽니다.
3. 장비를 잡고 접안렌즈가 눈을 덮도록 합니다.
4. OSD 정보 또는 이미지가 선명해질 때까지 디오퍼 조정 링을 조정합니다.

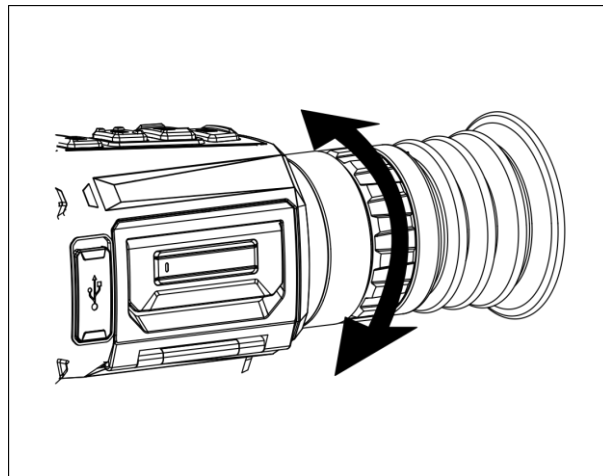


그림 3-1 디오퍼 조정



참고

디오퍼를 조정할 때 렌즈가 오염되지 않도록 렌즈 표면을 만지지 마십시오.

3.2 초점 조정

단계

1. 장비의 전원을 켭니다.
2. 렌즈 커버를 엽니다.

3. 장비를 잡고 접안렌즈가 눈을 덮도록 합니다.
4. 이미지가 선명해질 때까지 초점 링/노브를 조정합니다.

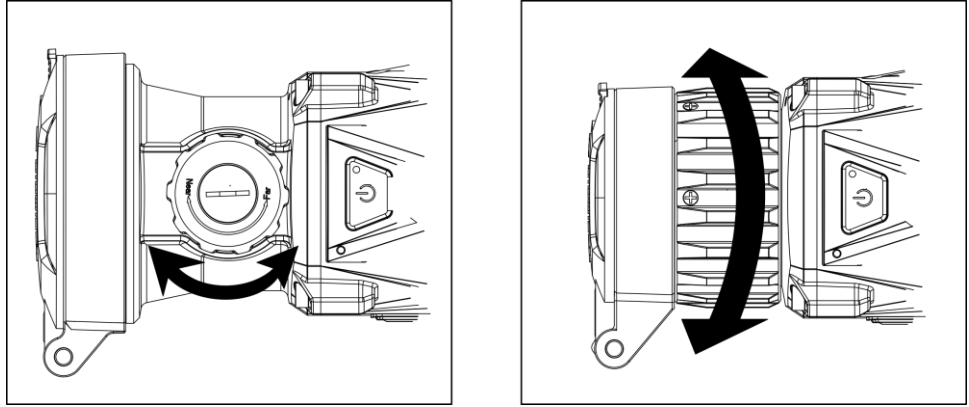


그림 3-2 초점 조정



참고

초점을 맞출 때 렌즈가 더러워지지 않도록 렌즈 표면을 만지지 마십시오.

3.3 밝기 조정

메뉴에서 화면의 밝기를 조정할 수 있습니다.

단계

1. 을 눌러 빠른 메뉴를 표시합니다.
2.  또는 을(를) 눌러 을(를) 선택하고 을(를) 눌러 확인합니다.
3.  또는 을 눌러 밝기를 조정합니다.
4. 을 길게 눌러 설정을 저장하고 종료합니다.

3.4 대비 조정

단계

1. 을 눌러 빠른 메뉴를 표시합니다.

2.  또는 을(를) 눌러 을(를) 선택하고 을(를) 눌러 확인합니다.
3.  또는 을 눌러 대비를 조정합니다.
4. 을 길게 눌러 설정을 저장하고 종료합니다.

3.5 톤 조정

단계

1. 메인 메뉴에서 을 선택하고 을 눌러 확인합니다.
2.  또는 을 눌러 톤을 선택합니다. 따뜻한 톤과 차가운 톤을 선택할 수 있습니다.
3. 을 길게 눌러 설정을 저장하고 종료합니다.



그림 3-3 톤 조정

3.6 선명도 조정

단계

1. 메인 메뉴에서 을 선택하고 을 눌러 확인합니다.
2.  또는 을 눌러 선명도를 조정합니다.
3. 을 길게 눌러 설정을 저장하고 종료합니다.



그림 3-4 선명도 조정 비교

3.7 장면 선택

실제 사용 장면에 따라 적절한 장면을 선택하여 디스플레이 효과를 개선할 수 있습니다.

단계

1. 메인 메뉴에서  을 선택하고  을 눌러 확인합니다.
2.  또는  을 눌러 장면을 전환합니다.
 - 인식: 인식이란 인식 모드를 나타내며 일반 장면에서 권장됩니다.
 - 정글: 정글이란 정글 모드를 나타내며 사냥 환경에서 권장됩니다.
3.  을 길게 눌러 설정을 저장하고 종료합니다.

3.8 팔레트 설정

여러 팔레트를 선택하여 동일한 장면을 서로 다른 효과로 표시할 수 있습니다. 실시간 보기 인터페이스에서  을 눌러 팔레트를 전환합니다.

백상

열이 높은 부분이 보기에서 밝은 색으로 표시됩니다. 온도가 높을수록 색이 밝아집니다.



흑상

열이 높은 부분이 보기에서 어두운 색으로 표시됩니다. 온도가 높을수록 색상이 더 어두워집니다.



적상

열이 높은 부분이 보기에서 붉은 색으로 표시됩니다. 온도가 높을수록 색이 붉어집니다.



퓨전

고온부터 저온까지의 이미지는 흰색, 노란색, 빨간색, 분홍색, 보라색 순으로 표시됩니다.



3.9 결함 픽셀 보정

이 장비는 예상대로 수행되지 않는 화면의 불량 화소를 보정할 수 있습니다.

단계

1. 메인 메뉴에서  기능 설정을 선택하고 을 눌러 하위 메뉴로 이동합니다.
2.  또는 을 눌러 을 선택하고 을 눌러 DPC 설정 인터페이스로 이동합니다.

3. 을 눌러 X 축 또는 Y 축을 선택하고 을 눌러 확인합니다. X 축을 선택하면 커서가 좌우로 이동하고 Y 축을 선택하면 커서가 위아래로 이동합니다.
4.  또는 을 눌러 불량 화소에 도달할 때까지 커서를 이동합니다.
5. 을 두 번 눌러 데드 픽셀을 보정합니다.

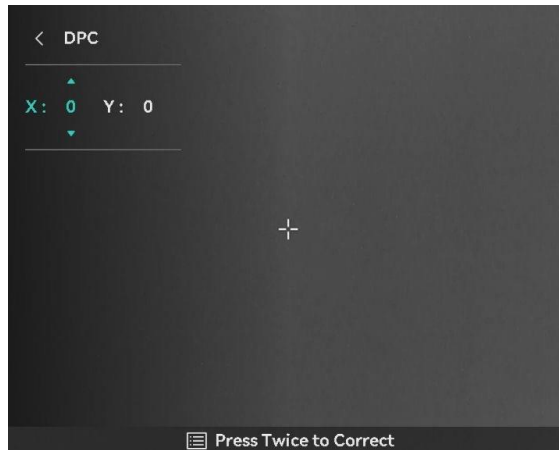


그림 3-5 결함 픽셀 보정



참고

- 선택한 결함 픽셀을 확대하여 인터페이스에 표시할 수 있습니다.
- 화면 OSD가 불량 화소를 막는 경우, 커서를 불량 화소로 이동하면 장비가 자동으로 디스플레이 미러링을 수행합니다.

3.10 플랫 필드 보정

이 기능은 디스플레이의 비균일성을 보정합니다.

단계

1. 기본 메뉴에서  기능 설정을 선택하고 을 눌러 확인합니다.
2.  또는 을 눌러  이미지 보정을 선택하고 을 눌러 확인합니다.
3.  또는 을 눌러 FFC 모드를 선택하고 을 눌러 확인합니다.

- 수동 FFC: 실시간 보기에서 을 길게 눌러 FFC 를 수행합니다.
- 자동 FFC: 장비가 FFC 를 자동으로 수행합니다.
- 외부: 렌즈 커버를 덮은 다음 실시간 보기에서 을 길게 눌러 FFC 를 수행합니다.

4. 을 길게 눌러 저장하고 종료합니다.



참고

- 장치가 FFC 를 수행하면 딸깍 소리가 들리고 이미지가 잠시 고정됩니다.
- 을 길게 눌러 자동 FFC 모드로 FFC 를 수행할 수도 있습니다.

3.11 사진 모드에서 사진 설정

단계

1. 실시간 보기 인터페이스에서 을 길게 눌러 PIP 모드를 활성화합니다.
세부 사항이 상단 중앙에 표시됩니다.
 - 레티클이 활성화된 경우 PIP 보기는 레티클의 세부 정보입니다.
 - 레티클이 활성화되지 않은 경우 PIP 보기는 중앙부의 세부 정보입니다.



그림 3-6 PIP

2. 을 길게 눌러 끕니다.



참고

- PIP 기능이 활성화되어 있으면 디지털 줌 비율을 조정할 때 PIP 보기만

확대됩니다. PIP 보기의 디지털 줌은 2 배, 4 배, 8 배까지 제공합니다.

- 장치의 디지털 줌을 조정할 때 PIP 보기는 일시적으로 확대/축소 비율을 표시합니다.
-

3.12 디지털 줌 조정

실시간 보기 인터페이스에서 을 눌러 장치의 디지털 줌을 조정합니다.

실시간 보기가 1 배, 2 배, 4 배, 8 배 간에 전환됩니다.



참고

- 디지털 확대/축소 비율을 전환할 때 인터페이스의 왼쪽에 실제 배율(실제 배율 = 렌즈 광학 배율 × 디지털 확대/축소 비율)이 표시됩니다. 예를 들어 렌즈 광학 배율이 4.3 배, 디지털 확대/축소 비율이 2 배이면, 실제 배율은 8.6 배입니다.
 - 이 기능은 카메라 모델에 따라 다릅니다.
-

4 십자선

4.1 레티클 모드 설정

선호도와 다양한 상황에 따라 레티클 모드를 선택할 수 있습니다.

단계

1. 메인 메뉴에서  또는 을 눌러 을 선택합니다.
2. 을 눌러 설정 인터페이스로 이동하고  또는 을 눌러 레티클 모드를 선택합니다.
 - 중앙 레티클: 이 모드는 디지털 확대/축소 비율을 전환할 때 레티클을 중심으로 레티클과 확대/축소 이미지가 디스플레이 중앙으로 이동합니다.
 - 고정 레티클: 이 모드는 디지털 확대/축소 비율을 전환할 때 레티클 위치를 변경하지 않고 레티클을 중심으로 합니다.
3. 을 길게 눌러 저장한 후 종료합니다.



참고

- 레티클 모드를 전환하면 디지털 줌 비율이 1.0 배로 돌아갑니다.
 - 중앙 레티클을 선택하면 디지털 줌 비율을 2.0 배에서 최대값으로 설정할 수 있습니다.
 - 줌 비율은 모델에 따라 달라질 수 있습니다. 실제 제품을 참조하시기 바랍니다.
-

4.2 십자선 프로필 선택

다양한 상황에 따라 영점 조정 프로필의 레티클 설정을 구성하고 저장할 수 있습니다.

단계

1. 메인 메뉴에서  또는 을 눌러 을 선택합니다. 을 눌러 설정 인터페이스로 이동합니다.
2.  또는 을 눌러 영점 조준 프로필을 선택합니다.
3. 을 길게 눌러 저장한 후 종료합니다.

결과

이미지 오른쪽 상단에 레티클 정보가 표시됩니다. 예를 들어 B3-100m 는 영점 조정 프로필 B 에서 3 번 레티클을 사용하고 있음을 의미하며 설정 거리는 100m 입니다.

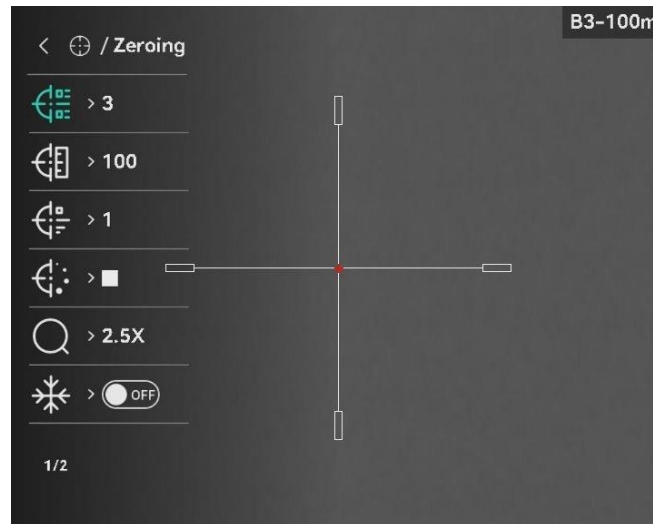


그림 4-1 레티클 사용하기



참고

총 5 개의 영점 조준 프로필이 있으며 각각의 영점 조준 프로필에 5 개의 레티클을 구성할 수 있습니다.

4.3 레티클 스타일 설정

현재 영점 조준 프로필에서 레티클을 선택하고 유형, 색상, 레티클 위치와 같은 파라미터를 설정합니다.

시작하기 전에

먼저 영점 조준 프로필을 선택하십시오.

단계

1. 메인 메뉴에서  또는 을 눌러 을 선택합니다. 을 눌러 설정 인터페이스로 이동합니다.
2.  또는 을 눌러  또는 을 선택합니다.
3.  또는 을 눌러 레티클의 유형 또는 색상을 전환한 다음 을 눌러 확인합니다.
4. 을 길게 눌러 프롬프트에 따라 종료합니다.
 - 확인: 파라미터를 저장하고 종료합니다.
 - 취소: 종료하며 파라미터를 저장하지 않습니다.



참고

- PIP 기능이 활성화된 경우 인터페이스에서 조준된 대상을 확대할 수 있습니다.
 - 흑상 모드와 백상 모드에서 레티클 색상을 흰색 또는 검은색으로 설정하면 대상을 더 잘 조준하기 위해 레티클의 색상이 자동으로 반전됩니다.
-

4.4 레티클 보정

레티클을 보정하면 큰 레티클과 작은 레티클 사이에 오프셋을 표시하여 높은 정확도로 대상을 조준할 수 있습니다. 고정 및 줌과 같은 기능을 사용하면 레티클을 더욱 정확하게 조정할 수 있습니다.

4.4.1 장비의 레티클 보정

시작하기 전에

먼저 영점 조준 프로필을 선택하십시오.

단계

1. 메인 메뉴에서  또는 을 눌러 을 선택한 다음 을 눌러 영점 조준 인터페이스로 이동합니다.
2. 영점 조준 번호를 선택합니다. 5 가지 레티클을 선택할 수 있습니다.
 - 1)  또는 을 눌러  십자선을 선택하고 을 눌러 확인합니다.
 - 2)  또는 을 눌러 레티클을 선택하여 수정합니다.
 - 3) 을 다시 눌러 확인합니다.
3. 대상과의 거리를 설정합니다.
 - 1)  또는 을 눌러  거리를 선택합니다.
 - 2) 을 눌러 변경할 번호를 선택합니다.
 - 3)  또는 을 눌러 번호를 변경하고 을 눌러 설정을 완료합니다.
4.  줌을 선택하고 을 눌러 확인합니다.  또는 을 눌러 디지털 확대/축소 비율을 설정합니다.
5. 대상을 조준하고 트리거를 당기고 레티클을 탄착점에 맞춥니다.
 - 1) 큰 레티클을 대상에 조준합니다.
 - 2)  고정을 선택합니다. 을 눌러 이 기능을 활성화합니다.
 - 3) 을 선택하여 큰 레티클이 탄착점과 정렬될 때까지 좌표를 설정합니다. 을 눌러 X 또는 Y 축을 선택합니다. X 축을 선택하면 레티클이 좌우로 움직입니다. Y 축을 선택하면 레티클이 상하로 움직입니다.



그림 4-2 고정 활성화



참고

- 레티클 번호를 변경하면 인터페이스에 프롬프트가 표시됩니다. 현재 레티클의 파라미터를 저장하려면 **확인**을 선택합니다.
- 레티클 고정 기능이 활성화되면 고정 이미지에서 커서의 위치를 조정할 수 있습니다. 이 기능은 이미지 흔들림 기능을 방지할 수 있습니다.

6. 을 길게 눌러 프롬프트에 따라 설정 인터페이스를 종료합니다.

- **확인:** 파라미터를 저장하고 종료합니다.
- **취소:** 종료하며 파라미터를 저장하지 않습니다.

7. 트리거를 다시 당겨 조준점이 탄착점에 맞는지 확인합니다.

8. (선택 사항) 2~7 을 반복하여 이 십자선 그룹의 다른 레티클 위치를 설정합니다.

4.4.2 HIKMICRO Sight를 통한 레티클 보정

HIKMICRO Sight 앱을 사용하여 레티클을 보정할 수도 있습니다.

시작하기 전에

휴대전화에 HIKMICRO Sight 를 설치합니다.

단계

1. HIKMICRO Sight 를 열고 장비를 앱에 연결합니다.
2. 제품 정보를 탭하고 영점을 탭하여 구성 인터페이스로 이동합니다.

3. 레티클을 대상에 설정합니다.

- 1) 장비의 데이터를 동기화한 후 영점 조정 프로필을 선택합니다.
- 2) 보정하려는 레티클을 선택합니다.
- 3) 숫자를 입력하여 대상과의 거리를 설정합니다.
- 4) 디지털 줌 비율을 선택합니다.

4. 계속을 탭하고 매개변수가 장치에 동기화된 다음 대상을 조준하고 트리거를 당깁니다.

5. 대상과 탄착점의 편차를 측정하고, 완료를 탭하여 숫자를 입력하여 큰 레티클이 탄착점과 정렬될 때까지 레티클의 위치를 조정합니다. 적용을 탭하여 매개변수를 장치에 동기화합니다.

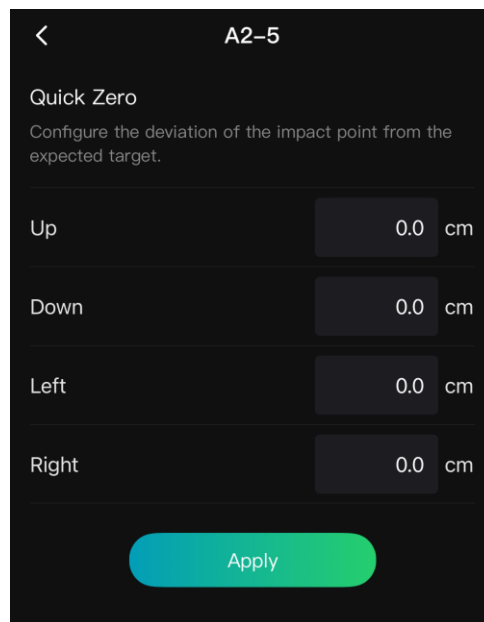


그림 4-3 빠른 영점 조준

6. 트리거를 다시 당겨 큰 레티클이 탄착점과 정렬되었는지 확인합니다.

7. 큰 레티클이 탄착점과 정렬되면 완료를 탭하여 십자선을 완료합니다.

8. (선택 사항) 다음 프로필을 탭하여 다른 레티클의 십자선을 완료합니다.

결과

레티클의 위치는 장비에 저장 및 동기화되므로 장비에서 확인할 수

있습니다.



참고

- 앱에서 십자선 설정 인터페이스로 이동하면 장치가 자동으로 실시간 보기 인터페이스로 돌아갑니다.
 - 앱 업데이트로 인해 영점 조정 동작이 다를 수 있습니다. 실제 앱 버전을 참조하시기 바랍니다.
-

5 거리 측정

이 장비는 레이저로 대상과 관찰 위치 간의 거리를 감지할 수 있습니다.

시작하기 전에

거리를 측정할 때는 손과 위치를 일정하게 유지합니다. 그렇지 않으면 정확도에 영향을 줄 수 있습니다.

단계

1. 메인 메뉴에서  또는 을 눌러 을 선택하고 을 눌러 측정 인터페이스로 이동합니다.
2. 대상의 파라미터를 설정합니다.
 - 1) 을 눌러 설정 인터페이스를 표시합니다.  또는 을 눌러 사슴, 회색늑대, 큰곰 및 사용자 지정 중에 대상을 선택합니다.
 - 2) 을 눌러 대상 높이 구성 인터페이스로 이동합니다. 을 눌러 자릿수를 선택하고  또는 을 눌러 숫자를 변경합니다.



참고

사용 가능한 높이는 0.1m 에서 9.0m 까지입니다.

- 3) 을 길게 눌러 설정을 저장하고 거리 측정 인터페이스로 돌아갑니다.
3. 상단 표시의 중앙과 대상 상단의 가장자리를 정렬하고 을 눌러 확인합니다.
4. 하단 표시의 중앙과 대상 하단의 가장자리를 정렬하고 을 눌러 확인합니다.

결과

이미지 오른쪽 상단에 거리 측정 결과가 표시됩니다.

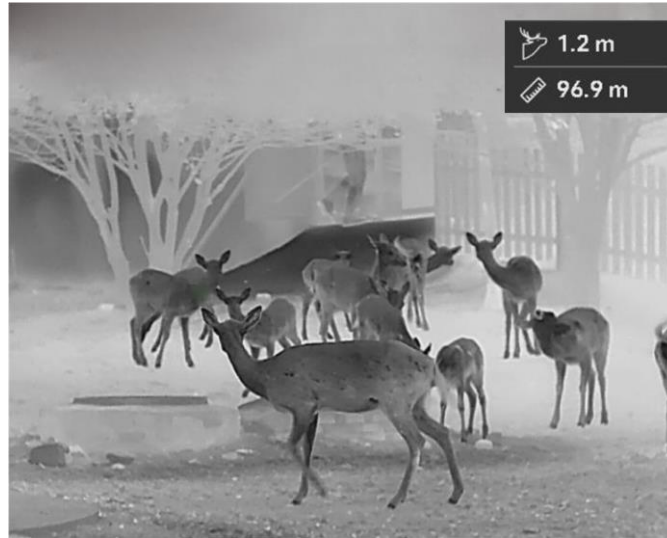


그림 5-1 거리 측정 결과

6 일반 설정

6.1 OSD 설정

이 기능은 실시간 보기 인터페이스에서 OSD 정보를 표시하거나 숨길 수 있습니다.

단계

1. 기본 메뉴에서  기능 설정을 선택합니다.
2.  또는 을 눌러 을 선택하고 을 눌러 OSD 설정 인터페이스로 이동합니다.
3. 을 눌러 OSD를 먼저 활성화합니다.  또는 을 눌러 선택하고 을 눌러 필요한 OSD 정보를 표시하거나 숨길 수 있습니다.
4. 을 길게 눌러 저장한 후 종료합니다.



참고

OSD를 끄면 실시간 보기의 모든 OSD 정보가 표시되지 않습니다.

6.2 브랜드 로고 설정

실시간 보기 인터페이스, 스냅샷 및 비디오에 브랜드 로고를 추가할 수 있습니다.

단계

1. 기본 메뉴에서  기능 설정을 선택합니다.
2.  또는 을 눌러 을 선택합니다.
3. 을 눌러 브랜드 로고를 활성화합니다.
4. 을 길게 눌러 설정을 저장한 후 종료합니다.

결과

브랜드 로고는 이미지의 왼쪽 아래에 표시됩니다.

6.3 화재 예방

이 기능은 열화상 채널의 감지기에 화재가 발생하는 것을 방지할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하면 감지기의 그레이스케일이 특정 값에 도달할 경우 쉴드가 닫힙니다.

단계

1. 기본 메뉴에서  기능 설정을 선택하고  을 눌러 확인합니다.
2.  또는  을 눌러  을 선택합니다.
3.  을 눌러 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.
4.  을 길게 눌러 설정을 저장하고 종료합니다.



참고

직사광선을 피하고 화재 방지 기능을 활성화하여 열로 인한 센서 손상 위험을 줄이십시오.

6.4 캡처 및 비디오

6.4.1 사진 캡처

실시간 보기 인터페이스에서  을(를) 눌러 사진을 캡처합니다.



참고

- 캡처가 완료되면 이미지가 1 초 동안 정지되고 디스플레이에 메시지가 표시됩니다.
 - 사진을 내보내려면 파일 내보내기를 참조하십시오.
-

6.4.2 오디오 설정

오디오 기능을 켜면 비디오와 함께 소리가 녹음됩니다. 동영상에 소음이 너무 큰 경우 이 기능을 끌 수 있습니다.

단계

1. 메인 메뉴에서  또는 을 눌러 을 선택합니다.
2. 을 눌러 이 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.
3. 을 길게 눌러 설정을 저장하고 종료합니다.

6.4.3 비디오 녹화

단계

1. 실시간 보기 인터페이스에서 을 길게 눌러 녹화를 시작합니다.



그림 6-1 녹화 시작

이미지의 왼쪽 상단에 녹화 시간 정보가 표시됩니다.

2. 을 다시 길게 눌러 녹화를 중지합니다.

6.4.4 사전 녹화 비디오

이 기능을 활성화하고 사전 녹화 시간을 선택한 후, 장치가 자동으로 반동 활성화 전 10 초에 녹화를 시작하고, 반동 활성화 후 10 초에 녹화를 종료할 수 있습니다.

단계

1. 메인 메뉴에서  또는 을 눌러 을 선택합니다.
2. 을 눌러 설정 인터페이스로 이동합니다.  또는 을 눌러 기능을 활성화합니다.
3. 을 길게 눌러 설정을 저장하고 종료합니다.

6.4.5 열 추적

이 장비는 장면에서 온도가 가장 높은 지점을 감지하고 디스플레이에 표시할 수 있습니다.

단계

1. 메인 메뉴에서  또는 을 눌러 을 선택합니다.
2. 을 눌러 최고 온도 스팟을 표시합니다.
3. 을 길게 눌러 설정을 저장한 후 종료합니다.

결과

이 기능이 활성화되어 있으면 온도가 가장 높은 지점에 이 표시됩니다. 장면이 바뀌면 이 이동합니다.



그림 6-2 열 추적

6.5 파일 내보내기

6.5.1 HIKMICRO Sight를 통해 파일 내보내기

HIKMICRO Sight 를 통해 장비 앨범에 액세스하고 휴대전화로 파일을 내보낼 수 있습니다.

시작하기 전에

휴대전화에 HIKMICRO Sight 를 설치합니다.

단계

1. HIKMICRO Sight 를 열고 장비를 앱에 연결합니다. 앱 연결을 참조하십시오.
2. 미디어를 탭하여 장비 앨범에 액세스합니다.




그림 6-3 장비 앨범 액세스

3. 로컬 또는 장비를 탭하여 사진과 비디오를 확인합니다.
 - 로컬: 앱에서 캡처된 파일을 확인할 수 있습니다.
 - 장비: 현재 장비의 파일을 확인할 수 있습니다.



참고

사진이나 비디오가 장비에 표시되지 않을 수 있습니다. 페이지를 새로 고치려면 아래로 당겨 내리십시오.

4. 탭하여 파일을 선택하고 다운로드를 탭해 로컬 휴대전화 앨범으로 파일을 내보냅니다.



그림 6-4 파일 내보내기



참고

- 앱에서 나 -> 정보 -> 사용 설명서로 이동하여 작업을 더 자세하게 확인하십시오.
 - 실시간 보기 인터페이스에서 좌측 하단 아이콘을 탭하여 장비 앨범에 액세스할 수도 있습니다.
 - 앱 업데이트로 인해 내보내기 작업이 다를 수 있습니다. 실제 앱 버전을 참조하시기 바랍니다.
-

6.5.2

PC를 통해 파일 내보내기

이 기능은 녹화된 비디오와 캡처된 사진을 내보내는 데 사용됩니다.

시작하기 전에

케이블을 연결할 때 장비가 켜져 있는지 확인합니다.

단계

1. 장비와 PC 를 케이블로 연결합니다.
-



참고

케이블을 연결할 때 장비가 켜져 있는지 확인합니다.

2. 컴퓨터 디스크를 열고 장비의 디스크를 선택합니다. DCIM 폴더로 이동하여 캡처 연도 및 월에 따라 명명된 폴더를 찾습니다. 예를 들어 2024 년 2 월에 사진을 캡처하거나 비디오를 녹화한 경우 **DCIM -> 202402** 로 이동하여 사진이나 비디오를 찾습니다.
 3. 파일을 선택하여 PC 에 복사합니다.
 4. 장비를 PC 에서 분리합니다.
-



참고

- 장비를 PC 에 연결하면 장비에 화상이 표시됩니다. 그러나 녹화, 캡처, 핫스팟과 같은 기능은 비활성화됩니다.
-

- 처음에 장비를 PC 에 연결할 때 드라이브 프로그램이 자동으로 설치됩니다.
-

7 시스템 설정

7.1 날짜 조정

단계

1. 기본 메뉴에서  일반 설정을 선택합니다.
2.  또는 을 눌러 을 선택하고 을 눌러 구성 인터페이스로 이동합니다.
3. 을 눌러 연, 월 또는 일을 선택한 다음  또는 을 눌러 숫자를 변경합니다.
4. 을 길게 눌러 설정을 저장하고 종료합니다.

7.2 시간 동기화

단계

1. 기본 메뉴에서  일반 설정을 선택합니다.
2.  또는 을 눌러 을 선택하고 을 눌러 구성 인터페이스로 이동합니다.
3.  또는 을(를) 눌러 시계 시스템을 전환합니다. 24 시간 또는 12 시간 시계를 선택할 수 있습니다. 12 시간 시계를 선택하는 경우 을(를) 누른 다음  또는 을(를) 눌러 AM 또는 PM을 선택합니다.
4. 을(를) 눌러 시 또는 분을 선택하고  또는 을(를) 눌러 숫자를 변경합니다.
5. 을 길게 눌러 설정을 저장하고 종료합니다.

7.3 언어 설정

이 기능에서 장비 언어를 선택할 수 있습니다.

단계

1. 기본 메뉴에서  일반 설정을 선택합니다.
2.  또는 을 눌러 을 선택하고 을 눌러 구성 인터페이스로 이동합니다.
3.  또는 을 눌러 언어를 선택하고 을 눌러 확인합니다.
4. 을 길게 눌러 설정을 저장하고 종료합니다.

7.4 단위 설정

거리 측정 단위를 전환할 수 있습니다.

단계

1. 기본 메뉴에서  일반 설정을 선택합니다.
2.  또는 을 눌러 을 선택하고 을 눌러 구성 인터페이스로 이동합니다.
3.  또는 을(를) 눌러 필요에 따라 단위를 선택합니다.
4. 을 길게 눌러 설정을 저장하고 종료합니다.

7.5 진단 로그 저장

이 기능은 문제 해결을 위해 장치 작동 로그를 수집하고 저장하는 데 도움이 됩니다.

단계

1. 기본 메뉴에서  일반 설정을 선택합니다.

2.  또는 을 눌러 을 선택하고 을 눌러 기능을 활성화합니다.
장치가 장치 로그를 수집하고 기록하기 시작합니다.
3. 진단 로그 수집이 완료되면 을 눌러 기능을 비활성화합니다.



참고

- 진단 로그를 비활성화하면 인터페이스에 진단 로그 수집 진행률을 나타내는 안내가 나타납니다. 이 작업은 중단할 수 없습니다. 로그 수집이 완료되면 안내가 사라집니다.
 - 로그를 전문가에게 내보내야 하는 경우 컴퓨터 디스크를 열어 장치의 루트 디렉터리에 있는 로그 폴더에 저장된 .tar.gz 파일을 복사하여 붙여넣습니다. PC를 통해 파일 내보내기를 참조하십시오.
-

7.6 장비 정보 보기

단계

1. 기본 메뉴에서  일반 설정을 선택합니다.
2.  또는 을 눌러 을 선택하고 을 눌러 확인합니다. 버전, 사용 가능한 저장소 공간, 일련 번호 등 장치 정보를 볼 수 있습니다.
3. 을 길게 눌러 설정을 저장하고 종료합니다.

7.7 장비 복원

이 기능은 밝기, 컨트라스트, PIP 등 장치 기본 설정만 기본값으로 복원합니다.

단계

1. 기본 메뉴에서  일반 설정을 선택합니다.
2.  또는 을 눌러 을 선택합니다. 을 눌러 메시지에 따라

장비를 기본값으로 복원합니다.

7.8 장비 재설정

이 기능은 기본 설정, 저장소, 핫스팟 비밀번호, 십자선 등 모든 콘텐츠와 설정을 지웁니다.

단계

1. 기본 메뉴에서  일반 설정을 선택합니다.
2.  또는 을 눌러 을 선택합니다. 을 눌러 메시지에 따라 장비를 기본값으로 복원합니다.

8 자주 묻는 질문

8.1 왜 모니터가 꺼지나요?

다음 항목을 확인합니다.

- 장비에 배터리가 없는 건 아닌지 확인합니다.
- 장비를 5 분 동안 충전한 후 모니터를 확인합니다.
- 장치가 대기 모드에 있는지 확인합니다.

8.2 이미지가 선명하지 않아요. 어떻게 조정해야 하나요?

이미지가 선명해질 때까지 디오퍼 조정 링이나 초점 링을 조정합니다.
디오퍼 조정 또는 초점 조정을 참조하십시오.

8.3 캡처 또는 녹화가 실패합니다. 이유가 무엇인가요?

다음 항목을 확인합니다.

- 장비가 PC 에 연결되어 있는지 여부. 이 상태에서는 캡처 또는 녹화가 비활성화됩니다.
- 저장 공간이 가득 찼는지 여부.
- 장비의 배터리가 부족한지 여부.

8.4 PC 에서 장비를 식별하지 못하는 이유가 무엇인가요?

다음 항목을 확인합니다.

- 장비가 제공된 USB 케이블로 PC 에 연결되어 있는지 여부.
- 다른 USB 케이블을 사용하는 경우 케이블 길이가 1m 이하인지 확인.

법률 정보

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. 판권 보유.

매뉴얼 소개

본 매뉴얼에는 제품의 사용 및 관리에 필요한 지침이 포함되어 있습니다. 매뉴얼의 그림, 차트, 이미지 및 기타 모든 정보는 설명용으로만 제공되는 것입니다. 매뉴얼에 포함된 정보는 펌웨어 업데이트 또는 다른 사유로 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이 설명서의 최신 버전을 보려면 HIKMICRO 웹사이트(www.hikmicrotech.com/)를 참조하십시오.

본 매뉴얼은 제품 지원 교육을 받은 전문가의 안내 및 지원 하에 사용하십시오.

상표 등록

 **HIKMICRO** 및 기타 HIKMICRO의 상표와 로고는 여러 관할 지역에 등록된 HIKMICRO의 재산입니다.

기타 상표 및 로고는 각 소유자의 재산입니다.

법적 고지 사항

관련 법률에서 허용하는 최대 범위에서 본 매뉴얼 및 설명된 제품은 하드웨어, 소프트웨어와 펌웨어의 모든 결함 및 오류가 “있는 그대로” 제공됩니다. HIKMICRO는 상품성, 품질 만족도, 특정 목적에의 적합성 및 타사의 비침해를 포함하되 이에 국한되지 않고 명시적 또는 묵시적으로 보증하지 않습니다. 제품 사용 시 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. 어떠한 경우에도 HIKMICRO는 제품의 사용과 관련해 발생하는 특별한, 결과적, 부수적 또는 간접적 손해 및 특히 사업상의 이익 손실, 운영 중단으로 인한 손해 또는 데이터의 손실, 시스템 장애 또는 문서의 손실에 대해 계약 위반, 불법 행위(과실 책임 포함), 제조물 책임 또는 그 외 제품

사용 관련성과 관계없이 일절 책임지지 않으며 HIKMICRO 이 해당 손상 또는 손실이 발생할 가능성을 권고한 경우에도 그렇습니다.

귀하는 인터넷의 특성상 본질적으로 보안 위험이 잠재해 있음을 인정하며, HIKMICRO 는 사이버 공격, 해커 공격, 바이러스 감염 또는 기타 인터넷 보안 위험으로 인해 발생한 비정상 작동, 개인정보 유출 또는 기타 손해에 대해 일절 책임지지 않습니다. 그러나 HIKMICRO 는 필요한 경우 시기적절하게 기술 지원을 제공합니다.

귀하는 해당되는 모든 법률을 준수해 본 제품을 사용하는 데 동의하며, 해당되는 법률을 준수해 사용하는 것은 전적으로 귀하의 책임입니다. 특히, 귀하는 퍼블리시티권, 지적 재산권, 데이터 보호 및 기타 개인 정보 보호권을 포함하되 이에 국한되지 않고 제 3 자의 권리를 침해하지 않는 방식으로 본 제품을 사용하는 것에 대해 책임을 집니다. 귀하는 불법적인 동물 사냥, 사생활 침해 또는 공공의 이익에 반하거나 불법적인 기타 목적을 위해 본 제품을 사용하지 않습니다. 귀하는 대량 살상 무기 개발 또는 생산, 화학 또는 생물 무기 개발 또는 생산, 핵폭발 또는 안전하지 않은 핵연료 주기와 관련된 또는 인권 침해를 조장할 수 있는 개발 또는 생산을 포함해 금지된 최종 용도를 위해 본 제품을 사용하지 않습니다.

적용 가능한 법률 및 규정, 특히 현지 총기 및/또는 사냥 법률 및 규정에 따른 금지 사항과 예외 제한사항을 모두 따르십시오. 본 제품을 구입하거나 사용하기 전에 항상 국가 규정 및 법규를 확인하십시오. 제품을 구입, 판매, 마케팅 및/또는 사용하기 전에 허가, 인증 및/또는 라이선스를 신청해야 할 수 있습니다. HIKMICRO 는 불법적이거나 적절하지 않은 구입, 판매, 마케팅, 최종 사용과 이로 인해 발생하는 특별 피해, 결과적인 피해, 부수적인 피해 또는 간접적인 피해에 대해 책임을 지지 않습니다.

본 매뉴얼과 적용되는 법률 사이에 충돌이 발생하는 경우 법률이 우선합니다.

규제 정보

이 조항은 해당 마크 또는 정보가 있는 제품에만 적용됩니다.

EU 적합성 선언



본 제품은 물론 제공되는 액세서리(해당되는 경우)에도 "CE"가 표시되어 있으므로 Directive 2014/30/EU(EMCD), Directive 2014/35/EU(LVD), Directive 2011/65/EU(RoHS), Directive 2014/53/EU 에 명시된 적용되는 유럽 공통 표준을 준수합니다.

이로써, Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.는 본 장비(라벨 참조)가 Directive 2014/53/EU 를 준수함을 선언합니다.

EC 적합성 선언의 전문은 인터넷 주소 <https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>에서 확인할 수 있습니다.

주파수 대역 및 전력(CE 용)

주파수 대역 및 송신 전력(방사 및/또는 전도)공칭 한계는 다음 무선 장비에 적용됩니다.

Wi-Fi 2.4GHz(2.4GHz ~ 2.4835GHz), 20dBm

전원 어댑터가 공급되지 않은 기기의 경우, 공인

제조업체에서 제공하는 전원 어댑터를 사용하십시오. 자세한 전원 요구 사항은 제품 사양을 참조하십시오.

배터리가 공급되지 않은 기기의 경우, 공인 제조업체에서 제공하는 배터리를 사용하십시오. 자세한 배터리 요건은 제품 사양을 참조하십시오.



Directive 2012/19/EU (WEEE 지침): 이 기호가 표시된 제품은 유럽 연합 내에서 분류되지 않은 일반폐기물로 폐기할 수 없습니다. 적절히 재활용하기 위해 동급 장비를 새로 구매할 때 현지 공급업체에 제품을 반납하거나 지정된 수거 장소에 폐기하십시오. 자세한 내용은 www.recyclethis.info 를 참조하십시오.



Directive 2006/66/EC 및 개정 2013/56/EU(배터리 지침): 본 제품에는 유럽 연합 내에서 분류되지 않은 일반폐기물로 폐기할 수 없는 배터리가 포함되어 있습니다. 특정 배터리에 관한 자세한 내용은 제품 관련 문서를 참조하십시오. 이 기호가 표시된 배터리에는 카드뮴(Cd), 납(Pb)또는 수은(Hg)을 나타내는 글자가 포함될 수 있습니다. 적절히 재활용하기 위해 공급업체에 배터리를 반납하거나 지정된 수거 장소에 폐기하십시오. 자세한 내용은 www.recyclethis.info 를 참조하십시오.

KC

B 급 기기: 이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

기호 표기

본 문서에 사용되는 기호의 정의는 다음과 같습니다.

기호	설명
 참고	본문에서 중요한 사항을 강조하거나 보충하기 위해 추가 정보를 제공합니다.
 주의	주의를 기울여 피하지 않을 경우 장비 손상, 데이터 손실, 성능 저하 또는 예기치 않은 결과가 발생할 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.
 위험	주의를 기울여 피하지 않을 경우 사망 또는 중상을 초래할 수 있는 위험 수준이 높은 유해한 상황을 나타냅니다.

안전 지침

이 지침은 사용자가 제품을 올바르게 사용해 위험 또는 재산상의 손실을 방지하도록 하기 위해 제공되는 것입니다. 사용하기 전에 모든 안전 정보를 주의 깊게 읽으십시오.

운반

- 장비를 운반할 때는 본래 포장재 또는 유사한 포장재에 장비를 놓으십시오.
- 포장을 뜯 다음에는 나중에 사용할 수 있도록 모든 포장재를 보관하십시오. 고장이 발생할 경우에는 장비를 본래 포장 상태로 포장해 공장으로 반품해야 합니다. 본래 포장 상태로 운송하지 않으면 장비가 손상될 수 있으며, 회사는 일절 책임지지 않습니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 물리적 충격을 가하지 마십시오. 장비가 전자파의 간섭을 받지 않도록 하십시오.

전원 공급 장치

- 장치 패키지에 전원 어댑터가 제공된 경우에는 제공된 어댑터만 사용하십시오. 전원 어댑터가 제공되지 않은 경우 전원 어댑터 또는 기타 전원 공급 장치가 제한 전원을 준수하는지 확인하십시오. 전원 공급 장치 출력 매개변수는 제품 라벨을 참조하십시오.
- 플러그가 전원 소켓에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 과부하로 인한 과열 또는 화재 위험을 방지하기 위해 하나의 전원 어댑터에 여러 장비를 연결하지 마십시오.

배터리

- 이 장비는 탈착식 리튬 이온 배터리를 지원합니다. 배터리의 충전 제한 전압은 4.2V입니다. 배터리 전압 및 용량은 3.6V/4.4Ah(15.84Wh)입니다.
- 사용자가 구매한 배터리는 배터리 안전에 관한 관련 국제 표준(예: EN/IEC 표준)을 준수해야 합니다.

- 부적절한 배터리를 사용하거나 교체하면 폭발의 위험을 초래할 수 있습니다. 동일하거나 동급 유형의 배터리로만 교체합니다.
- 크기가 부적절한 배터리를 장착할 수 없으며, 비정상적 종료의 원인이 됩니다.
- 사용한 배터리는 배터리 제조사가 제공하는 지침에 따라 폐기합니다.
- 충전할 때는 배터리 온도가 0°C~45°C(32°F~113°F)여야 합니다.
- 배터리를 장기간 보관하는 경우 배터리의 품질을 보장하기 위해 6개월마다 완충하십시오. 그렇지 않을 경우 손상될 수 있습니다.
- 제공되는 충전기로 다른 유형의 배터리를 충전하지 마십시오. 충전하는 동안 충전기에서 2m 이내에 가연성 물질이 없도록 하십시오.
- 배터리를 불 또는 뜨거운 오븐에 넣거나 기계적으로 부수거나 절단하지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
- 배터리를 온도가 매우 높거나 기압이 낮은 환경에 두지 마십시오. 폭발하거나 인화성 액체 또는 기체가 누출될 수 있습니다.
- 배터리가 있는 장치나 배터리만 열원 또는 화재 발생원 근처에 두지 마십시오. 직사광선을 피하십시오.
- 화학적 화상을 피하기 위해 배터리를 삼키지 마십시오.
- 이 제품에는 코인형/버튼형 셀 배터리가 포함되어 있습니다.
코인형/버튼형 셀 배터리를 삼키면 2시간 만에 심각한 내부 화상이 발생해 사망에 이를 수 있습니다.
- 배터리함이 단단히 닫히지 않는 경우 제품 사용을 중지하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 삼켰거나 신체 내부에 있다고 생각되는 경우 즉시 의학적 치료를 받으십시오.
- 내장된 배터리는 분해할 수 없습니다. 수리가 필요한 경우 제조사에 연락하십시오.
- 배터리를 어린이의 손에 닿는 곳에 두지 마십시오.
- 이 장치는 어린이가 있을 가능성이 높은 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

유지 관리

- 제품이 제대로 작동하지 않을 경우 판매점 또는 가까운 서비스 센터에 문의하십시오. 당사는 무단 수리 또는 유지 관리로 인해 발생한 문제에 대해 일절 책임지지 않습니다.
- 전문가가 장치를 분해하고 수리하기 전에 전원이 차단되었는지 확인합니다.
- 필요한 경우 깨끗한 헝겊에 에탄올을 소량 묻혀 장비를 살살 닦아주십시오.
- 제조사가 지정하지 않은 방식으로 장비를 사용하는 경우 장비에 의해 제공되는 보호 성능이 손상될 수 있습니다.
- 렌즈가 긁히지 않도록 부드럽고 마른 천이나 종이로 렌즈를 닦아주십시오.

사용 환경

- 작동 환경이 장비의 작동 요구 사항을 충족하도록 하십시오. 작동 온도는 -30°C - 55°C(-22°F - 131°F)여야 하며 상대 습도는 5%~95%여야 합니다.
- 장비를 전자파 방사가 높거나 먼지가 많은 환경에 노출하지 마십시오.
- 렌즈를 태양 또는 기타 밝은 빛에 조준하지 마십시오.
- 장비를 건조하고 통풍이 잘되는 환경에 두십시오.
- 진동이 발생하는 표면 또는 충격이 있는 장소에 장비를 설치하지 마십시오(부주의로 인해 장비 손상을 초래할 수 있음).
- 레이저 장비를 사용할 때는 장비 렌즈를 레이저 빔에 노출하지 마십시오. 그렇지 않으면 화재가 발생할 수 있습니다.

비상 버튼

장비에서 연기, 냄새 또는 소음이 발생하면 즉시 전원을 끄고 전원 케이블을 뽑은 다음 서비스 센터에 연락하십시오.

제한 보증

QR 코드를 스캔하여 제품 보증 정책을 확인하세요.



제조사 주소

중국저장성 310052 항저우빈장구시싱하위지구단펑가 399 빌딩 2, B 동, 룸 313

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

규정 준수 알림: 열화상 시리즈 제품은 미국, 유럽 연합, 영국 및/또는 기타 바세나르 협정국을 포함하되 이에 국한되지 않고 여러 국가 및 지역의 수출 통제 대상이 될 수 있습니다. 열화상 시리즈 제품을 국가 간 운송, 수출, 재수출하려는 경우 필요한 수출 라이선스 요구 사항에 대해 법률 또는 규정 준수 전문가 또는 해당 국가의 정부 기관에 문의하십시오.

