



Caméra thermographique portable Série SP de HIKMICRO

Manuel d'utilisation



Nous contacter

Informations légales

©2023 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Tous droits réservés.


À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont donnés qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons.


Veuillez trouver la dernière version de ce manuel sur le site Internet de HIKMICRO (<http://www.hikmicrotech.com>).

Veuillez utiliser ce mode d'emploi avec les conseils et l'assistance de professionnels spécialement formés dans la prise en charge de ce produit.

Marques déposées

 **HIKMICRO** et les autres marques commerciales et logos de HIKMICRO sont la propriété de HIKMICRO dans diverses juridictions.

Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

 Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Clause d'exclusion de responsabilité

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRÉSENT MANUEL ET LE PRODUIT DÉCRIT, AINSI QUE SON MATÉRIEL, SES LOGICIELS ET SES MICROLOGICIELS, SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « AVEC CES DÉFAUTS ET ERREURS ». HIKMICRO NE FAIT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. VOUS UTILISEZ LE PRODUIT À VOS PROPRES RISQUES. EN AUCUN CAS, HIKMICRO NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCESSOIRE OU INDIRECT, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES DOMMAGES RELATIFS À LA PERTE DE PROFITS D'ENTREPRISE, À L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉS COMMERCIALES, OU LA PERTE DES DONNÉES, LA CORRUPTION DES SYSTÈMES, OU LA PERTE DES DOCUMENTS, S'ILS SONT BASÉS SUR UNE VIOLATION DE CONTRAT, UNE FAUTE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE PRODUITS, OU AUTRE, EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION DU PRODUIT, MÊME SI HIKMICRO A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE OU D'UNE TELLE PERTE.

Manuel d'utilisation de la caméra thermographique portable

VOUS RECONNAISSEZ QUE LA NATURE D'INTERNET EST SOURCE DE RISQUES DE SÉCURITÉ INHÉRENTS, ET HIKMICRO SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES DOMMAGES DÉCOULANT D'UNE CYBERATTAQUE, D'UN PIRATAGE INFORMATIQUE, D'UNE INFECTION PAR DES VIRUS, OU AUTRES RISQUES DE SÉCURITÉ LIÉS À INTERNET ; TOUTEFOIS, HIKMICRO FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES DÉLAIS SI NÉCESSAIRE.

VOUS ACCEPTEZ D'UTILISER CE PRODUIT CONFORMÉMENT À L'ENSEMBLE DES LOIS EN VIGUEUR. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE VEILLER À CE QUE VOTRE UTILISATION SOIT CONFORME À LA LOI APPLICABLE. IL VOUS APPARTIENT SURTOUT D'UTILISER CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI NE PORTE PAS ATTEINTE AUX DROITS DE TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DROITS DE PUBLICITÉ, LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, OU LA PROTECTION DES DONNÉES ET D'AUTRES DROITS À LA VIE PRIVÉE. VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER CE PRODUIT POUR TOUTE UTILISATION FINALE INTERDITE, NOTAMMENT LA MISE AU POINT OU LA PRODUCTION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE, LA MISE AU POINT OU LA FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES, LES ACTIVITÉS DANS LE CONTEXTE LIÉ AUX EXPLOSIFS NUCLÉAIRES OU AU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE DANGEREUX, OU SOUTENANT LES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE MANUEL ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

Réglementation

Ces clauses ne s'appliquent qu'aux produits portant la marque ou l'information correspondante.

Déclaration de conformité UE



Ce produit et, le cas échéant, les accessoires qui l'accompagnent, sont estampillés « CE » et sont donc conformes aux normes européennes harmonisées en vigueur répertoriées sous la directive 2014/30/UE (EMCD), la directive 2014/35/UE (LVD) et la directive 2011/65/UE (RoHS).

Par la présente, Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. déclare que cet appareil (se référer à l'étiquette) est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité du texte de la Déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>.

Restrictions relatives à la bande 5 GHz :

Conformément à l'Article 10 (10) de la Directive 2014/53/UE, lorsque cet appareil fonctionne sur la plage de fréquence de 5 150 à 5 350 MHz, son utilisation est restreinte à une utilisation en intérieur dans les pays suivants : Autriche (AT), Belgique (BE), Bulgarie (BG), Croatie (HR), Chypre (CY), République Tchèque (CZ), Danemark (DK), Estonie (EE), Finlande (FI), France (FR), Allemagne (DE), Grèce (EL), Hongrie (HU), Islande (IS), Irlande (IE), Italie (IT), Lettonie (LV), Liechtenstein (LI), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Irlande du Nord (UK(NI)), Norvège (NO), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Slovénie (SI), Espagne (ES), Suède (SE), Suisse (CH) et Turquie (TR).

Bandes de fréquence et puissance (pour la CE)

Les bandes et modes de fréquences et les limites nominales de puissance d'émission (rayonnée ou induite) applicables aux équipements radio suivants sont les suivantes :

Wi-Fi : 2,4 GHz (2,4 GHz à 2,4835 GHz) : 20 dBm. 5 GHz (5,15 GHz à 5,25 GHz) : 23 dBm. 5 GHz (5,25 GHz à 5,35 GHz) : 23 dBm. 5 GHz (5,47 GHz à 5,725 GHz) : 23 dBm. 5 GHz (5,725 GHz à 5,85 GHz) : 14 dBm

Bluetooth : 24 GHz (2,4 GHz à 2,4835 GHz) : 20 dBm

Utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni par un fabricant qualifié.
Reportez-vous aux spécifications du produit pour les dispositions nécessaires et détaillées en matière d'alimentation.

Utilisez une batterie fournie par un fabricant qualifié. Reportez-vous aux spécifications du produit pour les détails concernant la pile.



Directive 2012/19/UE (directive DEEE) : dans l'Union européenne, les produits portant ce pictogramme ne doivent pas être déposés dans une décharge municipale où le tri des déchets n'est pas pratiqué. Pour un recyclage adéquat, remettez ce produit à votre revendeur lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou déposez-le dans un lieu de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, visitez le site Web : www.recyclethis.info



Directive 2006/66/CE et son amendement 2013/56/UE (directive sur les batteries) : ce produit renferme une pile qui ne doit pas être déposée dans une décharge municipale où le tri des déchets n'est pas pratiqué, dans l'Union européenne. Pour plus de précisions sur la pile, reportez-vous à sa documentation. La pile porte le pictogramme ci-contre, qui peut inclure la mention Cd (cadmium), Pb (plomb) ou Hg (mercure). Pour la recycler correctement, renvoyez-la à votre revendeur ou déposez-la dans un point de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, visitez le site Web : www.recyclethis.info.

Avertissement : Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures adéquates.

Conformité Industrie Canada ICES-003

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ce matériel est conforme aux limites de dose d'exposition aux rayonnements, CNR-102 énoncée dans un autre environnement. cette équipement devrait être installé et exploité avec distance minimale de 20 entre le radiateur et votre corps.

(i) Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement

Manuel d'utilisation de la caméra thermographique portable




pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

(ii) Le gain d'antenne maximal autorisé pour les appareils dans les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doivent respecter le pire limiter; et

(iii) Le gain d'antenne maximal autorisé pour les appareils dans la bande 5725-5825 MHz doivent respecter le pire limites spécifiées pour le point-à-point et l'exploitation non point à point, le cas échéant.

Conventions des symboles

Les symboles que vous pouvez rencontrer dans ce document sont définis comme suit.

Symbole	Description
 Danger	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînerait la mort ou provoquerait de graves blessures.
 Mise en garde	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourra entraîner des dommages de l'équipement, des pertes de données, une dégradation des performances ou des résultats imprévisibles.
 Remarque	Fournit des informations supplémentaires pour souligner ou compléter des points importants du texte principal.

Consignes de sécurité

L'objectif de ces instructions est de garantir que l'utilisateur soit en mesure d'utiliser correctement le produit sans danger ou dommage aux biens. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Lois et réglementations

- L'appareil doit être strictement utilisé conformément à la réglementation locale en matière de sécurité électrique.

Transport

- Gardez l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire lors de son transport.
- Veuillez conserver l'emballage de l'appareil pour toute utilisation ultérieure. En cas de panne, vous devrez renvoyer l'appareil à l'usine dans son emballage d'origine. Le transport de l'appareil sans son emballage d'origine peut l'endommager, et l'entreprise se dégage de toute responsabilité dans ce cas.
- Ne pas faire tomber le produit ou le soumettre à un choc physique. Éloigner l'appareil d'interférences magnétiques.

Alimentation électrique

- Veuillez acheter vous-même le chargeur. La tension d'entrée doit être conforme à celle d'une source d'alimentation limitée (7,2 V CC, 890 mA) selon la norme CEI 61010-1. Veuillez vous référer aux caractéristiques techniques pour des informations détaillées.
- Vérifiez que la prise est correctement branchée à la prise électrique.
- Pour éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie dû à une surcharge, ne reliez PAS plusieurs appareils à un seul adaptateur d'alimentation.

Batterie

- ATTENTION : Il y a un risque d'explosion lorsque la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Remplacez-les uniquement par une pile/des batteries identiques ou de type équivalent. Éliminez les piles/batteries usées conformément aux instructions fournies par leur fabricant.
- Le remplacement de la pile par une pile du mauvais type peut conduire à l'annulation d'une protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium).
- Ne jetez pas une pile au feu ou dans un four chaud, ni ne broyez mécaniquement ou découpez une pile, car cela pourrait engendrer une explosion.
- Ne laissez pas une pile dans un environnement ambiant extrêmement chaud, car vous encourez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Manuel d'utilisation de la caméra thermographique portable

- N'exposez pas une pile à des pressions atmosphériques extrêmement basses, car vous encourez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- La batterie intégrée ne peut pas être démontée. Veuillez contacter le fabricant pour réparation si nécessaire.
- En cas de stockage à long terme de la pile, assurez-vous qu'elle est complètement chargée tous les six mois afin d'en conserver la qualité. Dans le cas contraire, elle pourrait se détériorer.
- NE chargez pas d'autres types de piles avec le chargeur fourni. Pendant la recharge des batteries, vérifiez qu'il n'y a aucun matériau inflammable à moins de 2 m du chargeur.
- NE placez PAS la batterie à proximité d'une source de chaleur ou de feu. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
- N'avalez PAS la pile pour éviter les risques de brûlures chimiques.
- NE laissez PAS la batterie à portée des enfants.
- Lorsque l'appareil est éteint et que la batterie RTC est complètement chargée, les réglages de l'heure peuvent être conservés pendant 3 mois.
- La tension de la batterie au lithium est de 7,2 V et sa capacité est de 4 800 mAh.
- La batterie est certifiée conforme à la norme UL2054.

Maintenance

- Si le produit ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur ou le centre de service le plus proche. Nous n'assumerons aucune responsabilité concernant les problèmes causés par une réparation ou une opération de maintenance non autorisée.
- Certains composants de l'appareil (p. ex., condensateur électrolytique) doivent être remplacés régulièrement. Leur durée de vie moyenne est variable, c'est pourquoi des contrôles périodiques sont recommandés. Veuillez contacter votre distributeur pour plus d'informations.
- Essuyez délicatement l'appareil à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'une petite quantité d'éthanol, si nécessaire.
- Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux indications du fabricant, le dispositif de protection fourni par l'appareil peut être compromis.
- Nous vous recommandons de renvoyer l'appareil pour étalonnage une fois par an. Veuillez également contacter le revendeur local pour obtenir des informations sur les points d'entretien.
- Sachez que la limite actuelle du port USB 3.0 PowerShare peut varier selon la marque de l'ordinateur. C'est pourquoi un problème d'incompatibilité peut survenir. Par conséquent, il est conseillé d'utiliser un port USB 3.0 ou USB 2.0 standard si le périphérique USB n'est pas reconnu par l'ordinateur en utilisant le port USB 3.0 PowerShare.
- Votre caméra effectue automatiquement et régulièrement un étalonnage pour optimiser la qualité des images et la précision des mesures. Pendant cette opération, l'image s'interrompt brièvement et vous entendez un déclic lorsque l'obturateur s'ouvre devant

Manuel d'utilisation de la caméra thermographique portable

le détecteur. L'étalonnage automatique est plus fréquent au démarrage ou dans des environnements très froid ou chaud. Ce comportement est normal et permet de garantir des performances optimales de votre caméra.

Environnement d'exploitation

- Assurez-vous que l'environnement d'exploitation répond aux exigences de l'appareil. La température de fonctionnement doit être comprise entre -20 °C et 50 °C et l'humidité de fonctionnement doit être de 95 % ou moins.
- Cet appareil peut uniquement être utilisé en toute sécurité jusqu'à une altitude de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.
- Placez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré.
- N'exposez PAS l'appareil à de puissants rayonnements électromagnétiques ou à des environnements poussiéreux.
- N'orientez PAS l'objectif vers le soleil ou toute autre source de lumière vive.
- Pendant l'utilisation de tout équipement générant un laser, veillez à ce que l'objectif de l'appareil ne soit pas exposé au faisceau laser, car il pourrait brûler.
- L'appareil convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur, mais ne l'exposez pas à l'humidité.
- Le niveau de protection est IP 54.
- Le degré de pollution est de 2.

Assistance technique

Le portail <https://www.hikmicrotech.com/en/contact-us.html> vous aidera en tant que client HIKMICRO à tirer le meilleur de vos produits HIKMICRO. Depuis le portail, accédez à notre équipe d'assistance, à des logiciels et de la documentation, à des contacts en rapport avec le support, etc.

Urgence

- Si de la fumée, des odeurs ou du bruit s'échappent de l'appareil, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation, puis contactez un centre de réparation.

Avertissement de supplément de lumière laser



Avertissement : Le rayonnement laser émis par l'appareil peut provoquer des blessures aux yeux, des brûlures de la peau ou générer des substances inflammables. Évitez le contact direct des yeux avec le laser. Avant d'activer la fonction de complément de lumière, assurez-vous qu'aucune personne ni aucune substance inflammable ne se trouvent devant l'objectif du laser. La longueur d'onde est de 650 nm pour une puissance inférieure à 1 mW. Le laser est conforme à la norme IEC60825-1:2014.

Manuel d'utilisation de la caméra thermographique portable

Entretien du laser : Il n'est pas nécessaire d'entretenir régulièrement le laser. Si le laser ne fonctionne pas, l'ensemble laser doit être remplacé en usine dans le cadre de la garantie. L'appareil doit être hors tension lors du remplacement de l'ensemble laser. Attention : l'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements.

Adresse de fabrication

Logement 313, Unité B, Bâtiment 2, 399 Danfeng Road, Sous-district de Xixing, District de Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, Chine
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

AVIS DE CONFORMITÉ : il est possible que les produits de la série thermique soient soumis à des contrôles d'exportation dans divers pays ou diverses régions, ce qui inclut, sans s'y limiter, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni ou d'autres pays membres de l'Arrangement de Wassenaar. Veuillez consulter votre expert professionnel en questions juridiques ou en conformité ou les autorités de votre gouvernement local pour toute exigence de permis d'exportation si vous prévoyez de transférer, d'exporter ou de réexporter des produits de la série thermique entre différents pays.

Contenu

Chapitre 1 Vue d'ensemble.....	1
1.1 Description de l'appareil.....	1
1.2 Fonction principale	1
1.3 Apparence.....	3
Chapitre 2 Préparation	9
2.1 Connexion par câble	9
2.2 Chargement de la batterie.....	9
2.2.1 Retrait de la batterie	9
2.2.2 Chargement de la batterie à l'aide de la base de recharge	11
2.3 Changement de l'objectif interchangeable	11
2.4 Montage de la dragonne.....	14
2.5 Montage de la sangle de cou	15
2.6 Inclinaison de l'objectif et de l'écran	16
2.7 Allumer/éteindre	16
2.8 Veille et réactivation	17
2.9 Méthode de fonctionnement.....	17
2.10 Description du menu.....	18
2.10.1 Interface de vue en direct.....	19
2.10.2 Menu principal	21
2.10.3 Menu déroulant.....	21
Chapitre 3 Réglages de l'affichage	23
3.1 Mise au point	23
3.1.1 Objectif de mise au point	23
3.1.2 Mise au point assistée par laser.....	24
3.1.3 Mise au point automatique	24
3.1.4 Mise au point automatique continue	25
3.1.5 Priorité des hautes températures	26

3.2	Réglage de la luminosité de l'écran	26
3.3	Réglage du mode d'affichage	26
3.4	Définir les palettes	27
3.4.1	Définir les palettes de mode d'alarme	28
3.4.2	Définir les palettes de mode de mise au point	29
3.5	Réglage du niveau et de l'échelle	30
3.5.1	Distribution des couleurs	31
3.6	Ajuster le zoom numérique	32
3.7	Affichage des informations à l'écran (OSD)	32
Chapitre 4	Mesure de la température	34
4.1	Configurer les paramètres de mesure	34
4.2	Configurer la mesure de l'image	35
4.3	Réglage de l'outil de mesure	36
4.3.1	Mesure par point personnalisé	37
4.3.2	Mesure par ligne	38
4.3.3	Mesure par rectangle	39
4.3.4	Mesure par cercle	40
4.4	Mesure par ΔT et alarme de ΔT	42
4.5	Alarme de température	43
4.5.1	Paramétrage d'alarmes dans le cas d'anomalies de température	43
4.6	Calcul de la taille de la zone	44
4.7	Effacement de toutes les mesures	44
Chapitre 5	Itinéraire d'inspection	45
5.1	Créer un itinéraire d'inspection et envoyer une tâche à l'appareil	45
5.2	Exécuter un itinéraire d'inspection	46
5.3	Charger le résultat de l'inspection et afficher le rapport	49
Chapitre 6	Image et vidéo	52
6.1	Capturer une image	52
6.2	Enregistrer une vidéo	55

6.3	Visualisation et gestion des fichiers locaux	57
6.3.1	Gestion des albums	57
6.3.2	Gestion des fichiers	59
6.3.3	Modification des images	60
6.4	Exportation des fichiers	62
Chapitre 7	Détection de distance.....	63
Chapitre 8	Affichage de la position géographique	64
Chapitre 9	Affichage de la direction	65
9.1	Étalonnage de la boussole	65
9.2	Correction de la déclinaison magnétique.....	66
Chapitre 10	Connexions de l'appareil	67
10.1	Connecter Bluetooth	67
10.2	Diffuser l'écran de l'appareil sur l'ordinateur.....	67
10.3	Connecter l'appareil au Wi-Fi.....	68
10.4	Définir le point d'accès de l'appareil	68
Chapitre 11	Connexion du client mobile à la vue thermique.....	70
11.1	Connexion par Wi-Fi.....	70
11.2	Connexion par point d'accès.....	70
Chapitre 12	Paramètres système	71
12.1	Réglage de l'éclairage LED	71
12.2	Définir les unités de mesure	71
12.3	Sortie d'image HDMI	71
12.4	Configuration de l'heure et de la date.....	71
Chapitre 13	Maintenance	72
13.1	Affichage des informations sur l'appareil	72
13.2	Mise à niveau de l'appareil.....	72
13.3	Restaurer l'appareil.....	72
13.4	Initialisation de la carte mémoire.....	73
13.5	À propos de l'étalonnage.....	73

Chapitre 14 Annexe.....	74
14.1 Référence d'émissivité des matériaux courants	74
14.2 Questions fréquentes	74

Chapitre 1 Vue d'ensemble

1.1 Description de l'appareil

La caméra thermographique portable est un appareil qui se caractérise à la fois par des images optiques et des images thermiques. Il peut réaliser de la thermographie, de la mesure de distance, de l'enregistrement vidéo, de la capture d'instantanés, vous alerter, et il peut se connecter au Wi-Fi, au point d'accès et au Bluetooth. Le détecteur IR haute sensibilité et le capteur haute performance intégrés détectent toute variation de température et mesurent la température en temps réel. Reportez-vous aux spécifications de production sur le site Web de HIKMICRO pour des informations détaillées. Le module laser intégré détecte la distance cible.

L'appareil simple d'utilisation adopte un design ergonomique. Il s'utilise principalement pour les postes électriques, la détection de la prévention des risques électriques pour le compte des entreprises et aux études de reconnaissance dans le domaine de la construction.

1.2 Fonction principale

Mesure de la température

L'appareil détecte et affiche la température en temps réel.

Itinéraire d'inspection

L'appareil permet de vérifier la température des points de contrôle le long d'un itinéraire d'inspection prédéfini, et de charger les résultats vers le client central pour analyse.

Mesure de distance

L'appareil peut détecter la distance cible à l'aide de la lumière laser.

Fusion

L'appareil peut afficher une fusion entre la vue thermique et la vue optique.

Palette et alarme

L'appareil prend en charge plusieurs palettes. Ainsi, vous pouvez définir le mode de palette en tenant compte de la fonction d'alarme.

Affichage de la localisation géographique et de la direction

Pour certains modèles équipés de module de positionnement par satellite et de boussole, l'affichage de la position géographique et de la direction est assuré.

Remarque

La fonction n'est prise en charge que par certains modèles.

Sortie HDMI

Certains modèles dotés d'une interface de sortie micro-HDMI peuvent être connectés à un écran d'affichage pour visualiser des images en direct.

Connexion de logiciel client

- Téléphone mobile : Utilisez HIKMICRO Viewer pour visualiser l'image en direct, capturer, enregistrer, etc. sur votre téléphone.



HIKMICRO Viewer pour Android



HIKMICRO Viewer pour iOS

- Ordinateur : Utilisez HIKMICRO Analyzer (<https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/hikmicro-analyzer-software.html>) pour visualiser l'image en direct, capturer, enregistrer, recevoir un message d'alarme, etc., sur votre PC.


À l'aide de HIKMICRO Inspector, créez des itinéraires d'inspection, puis envoyez les tâches d'itinéraire d'inspection aux appareils, collectez les résultats de l'inspection et générez les rapports d'analyse.

Bluetooth


L'appareil peut être connecté au casque par Bluetooth, ce qui permet d'entendre la voix lors de l'enregistrement ou de la capture.


1.3 Apparence

I

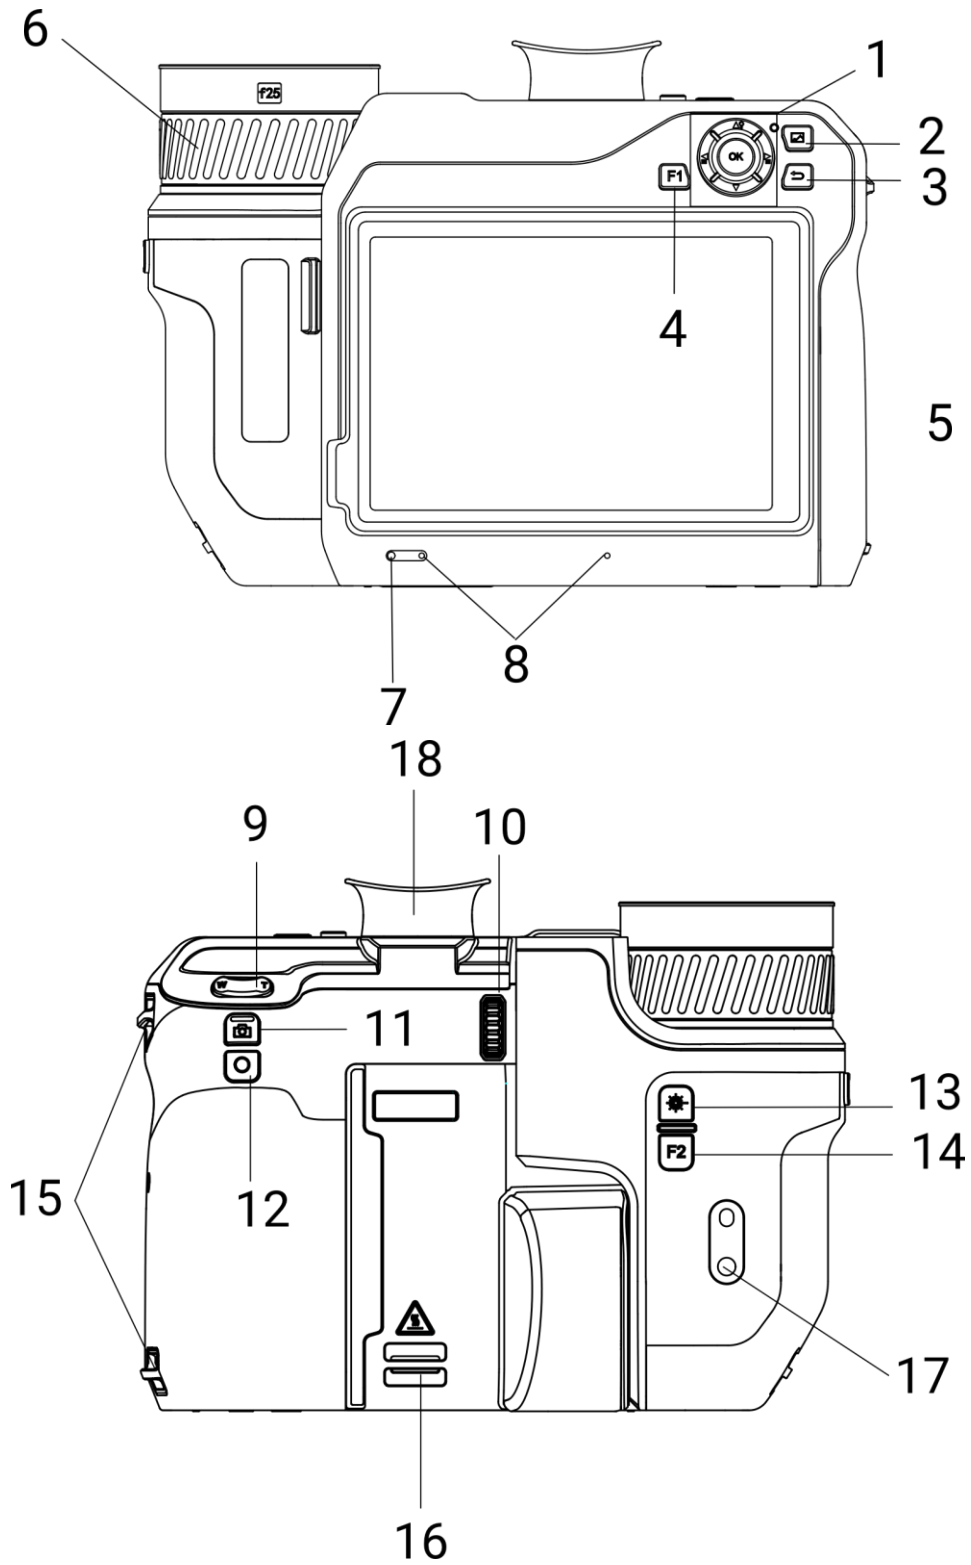

II

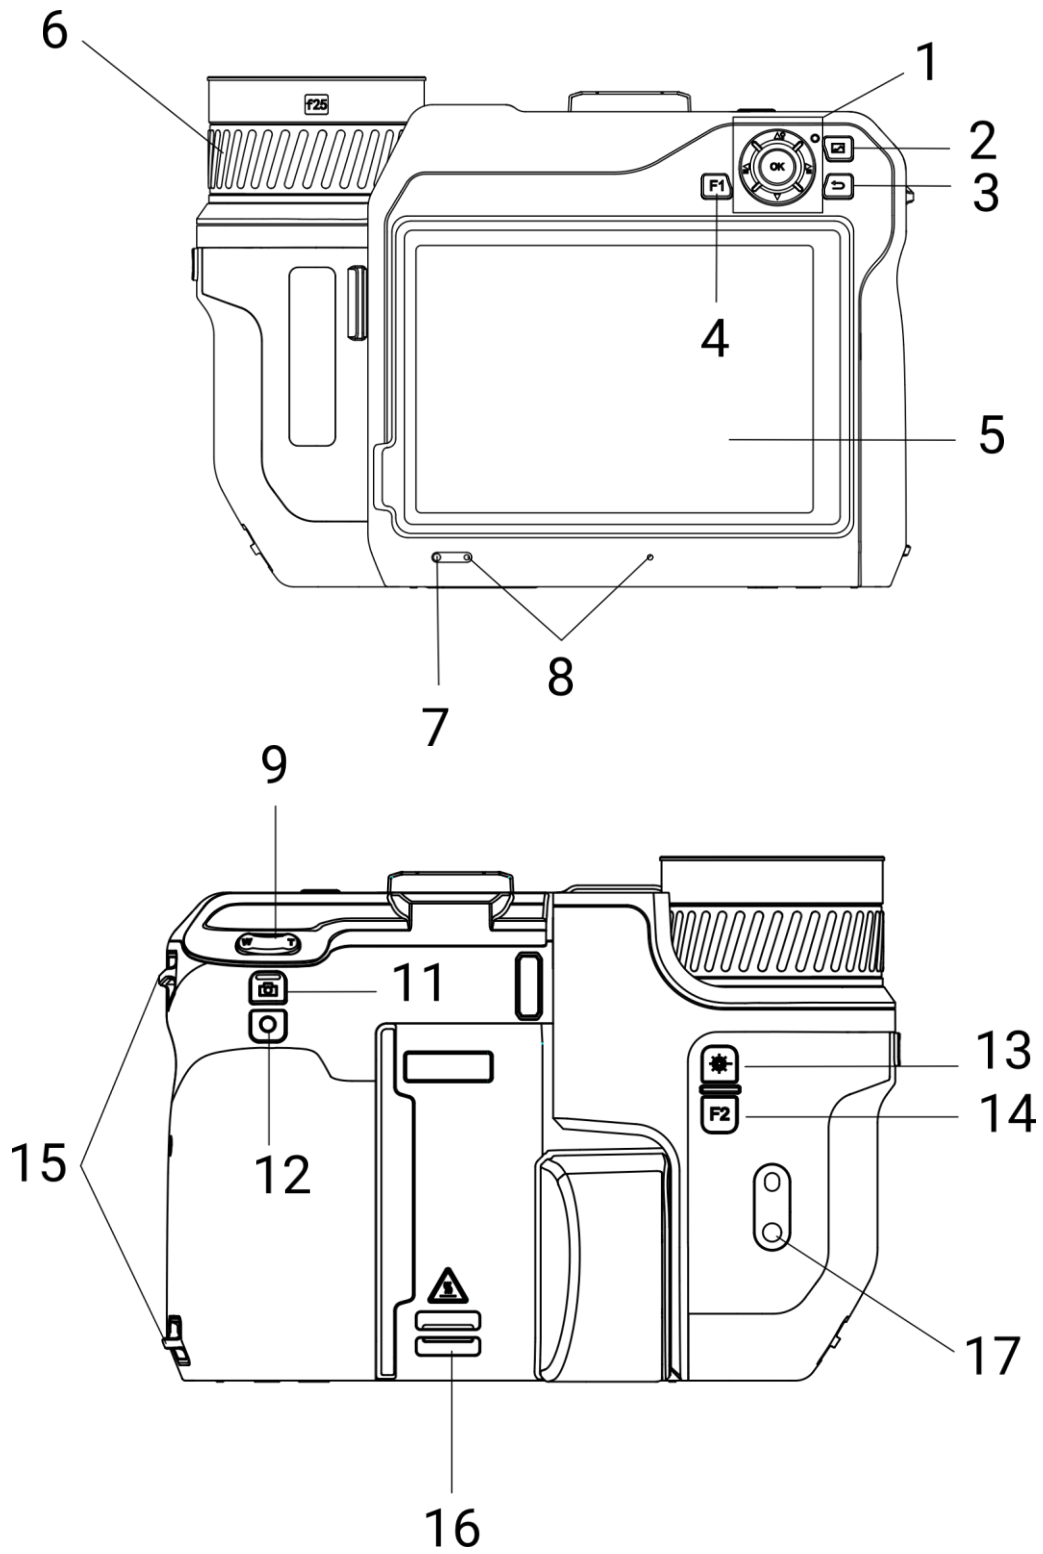

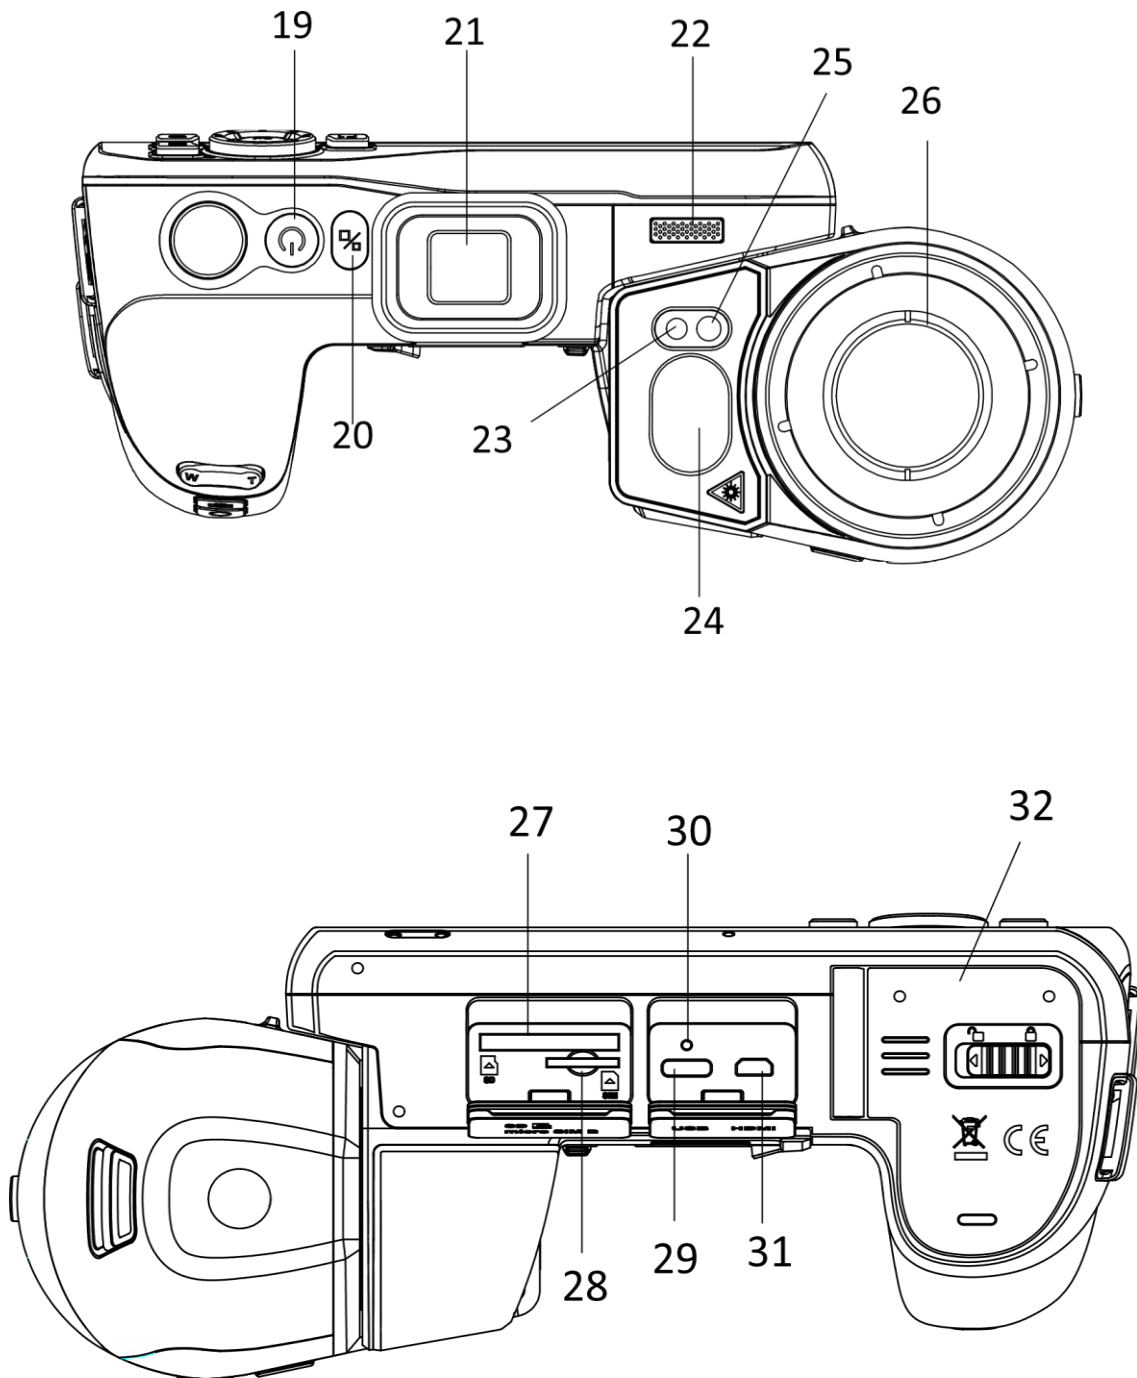

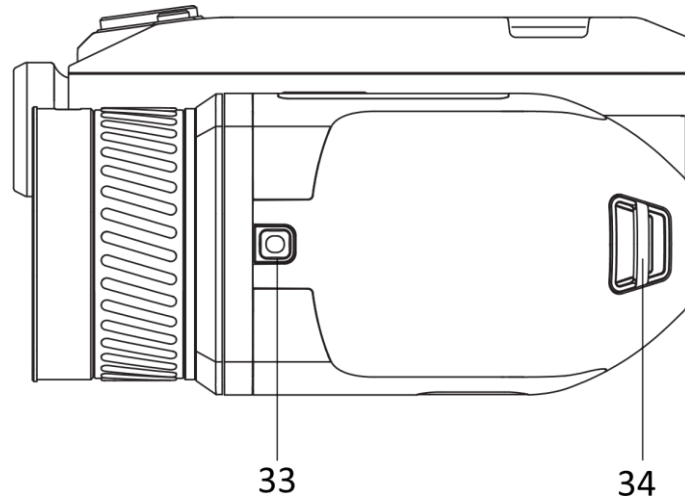


Figure 1-1 Boutons et interfaces

Tableau 1-1 Description des boutons et de l'interface

N°	Description	Fonction
1	Bouton de navigation	<p>Dans le menu Mode :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez sur Δ, ∇, \triangleleft et \triangleright pour sélectionner les paramètres. ● Appuyez sur OK pour la confirmation. <p>En dehors du menu Mode :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez sur la touche Δ pour allumer/éteindre l'éclairage LED supplémentaire. ● Appuyez sur les touches \triangleleft et \triangleright pour régler la mise au point.
2	Bouton Fichier	Appuyez pour entrer dans les albums.
3	Bouton de retour	Permet de sortir du menu ou de revenir au menu précédent.
4 et 14	Bouton de fonction	Appuyez ce bouton pour utiliser la fonction personnalisée.
5	Écran tactile	<ul style="list-style-type: none"> ● Affiche l'interface de la vue en temps réel. ● Fonctionnement par écran tactile.
6	Bague de mise au point	Réglez la mise au point pour trouver des cibles claires.
7	Capteur de lumière	Ce capteur détecte la luminosité ambiante.
8	Microphone	Pour ajouter une note vocale.
9	Bouton de zoom	Appuyez sur la touche \uparrow pour effectuer un zoom avant et sur la touche \downarrow pour effectuer un zoom

Manuel d'utilisation de la caméra thermographique portable

N°	Description	Fonction
		arrière.
10	Roue d'ajustement de la dioptrie	Ajuste la correction dioptrique du viseur.
11	Bouton de capture	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez une fois pour capturer des instantanés/arrêter l'enregistrement ● Appuyez longuement pour démarrer l'enregistrement
12	Bouton de mise au point	Appuyez sur ce bouton pour lancer la mise au point.
13	Bouton laser	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez pour mesurer la distance avec le laser une fois ● Appuyez longuement pour mesurer la distance avec le laser en continu
15	Point de fixation de la dragonne	Montez la dragonne.
16 et 34	Point de fixation de la bride de cou	Montez la bride de cou.
17	Fixation pour trépied	Permet de monter un trépied.
18	Viseur	Affichage de la vue en direct du viseur. Voir le bouton de changement d'écran.
19	Bouton d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyer : Mode veille/réactivation de l'appareil ● Maintenir enfoncé : Allumer/éteindre
20	Bouton de changement d'écran	Changez entre l'écran LCD et le viseur.
21	Bouchon d'oculaire	Protège l'oculaire.
22	Haut-parleur	Lit les notes vocales et les alarmes vocales.
23	Objectif optique	Observer l'image optique.
24	Télémètre laser	Mesure de la distance par laser.
25	Éclairage supplémentaire	Augmente la luminosité ambiante dans un environnement sombre.
26	Objectif thermique	Observer l'image thermique.
27	Fente pour carte	Insérez-y la carte mémoire.

Manuel d'utilisation de la caméra thermographique portable

N°	Description	Fonction
	mémoire	
28	Logement de carte SIM	Non disponible.
29	Interface d'échange de données	Permet de charger l'appareil ou d'exporter des fichiers à l'aide du câble fourni.
30	Indicateur	Indique l'état de charge de l'appareil. <ul style="list-style-type: none">● Rouge fixe : charge normale● Rouge clignotant : charge anormale● Vert fixe : charge complète
31	Interface Micro HDMI	Connectez l'appareil avec un câble HDMI. Un câble convertisseur (HDMI type D vers HDMI type A) est inclus dans l'étui de transport.
32	Compartiment à pile	Réservé à l'installation de la batterie.
33	Bouton de déverrouillage de l'objectif	Déverrouillez l'objectif interchangeable.

Mise en garde

Le rayonnement laser émis par l'appareil peut provoquer des blessures aux yeux, des brûlures de la peau ou générer des substances inflammables. Avant d'activer la fonction de complément de lumière, assurez-vous qu'aucune personne ni aucune substance inflammable ne se trouvent devant l'objectif du laser.

Chapitre 2 Préparation

2.1 Connexion par câble

Connectez l'appareil et l'adaptateur secteur à l'aide d'un câble de type C pour charger la batterie de l'appareil. Vous pouvez également raccorder l'appareil à un ordinateur pour exporter les fichiers.

Procédure

1. Levez le cache de l'interface du câble.
2. Connectez l'appareil et le câble de type C.

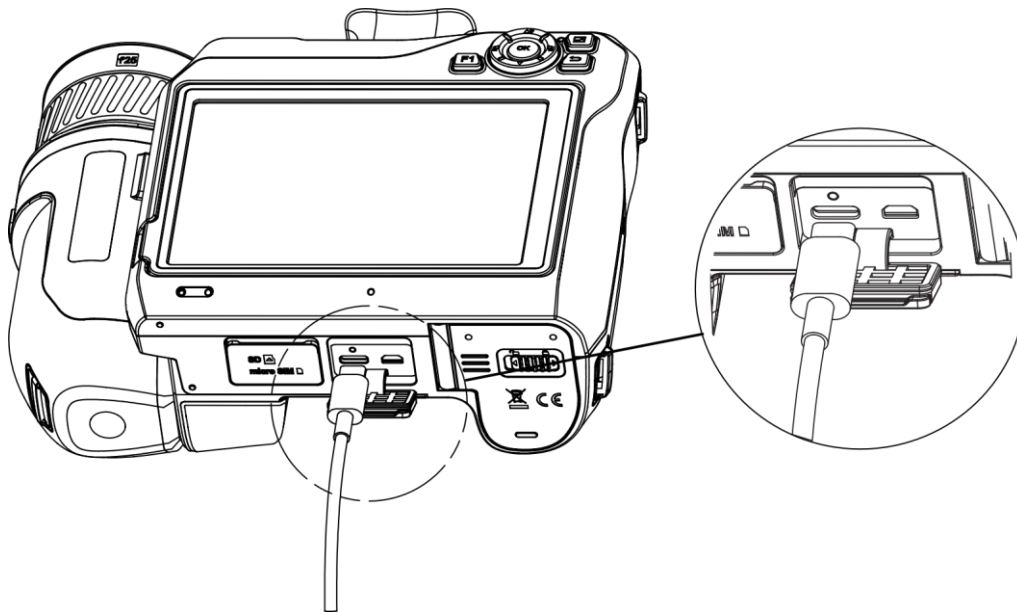


Figure 2-1 Connecter à un câble de type C

2.2 Chargement de la batterie

2.2.1 Retrait de la batterie

Avant de commencer

Éteignez l'appareil avant de retirer la batterie.

Procédure

1. Poussez le verrou du compartiment de la batterie vers la gauche pour le déverrouiller, puis ouvrez le couvercle de la batterie.

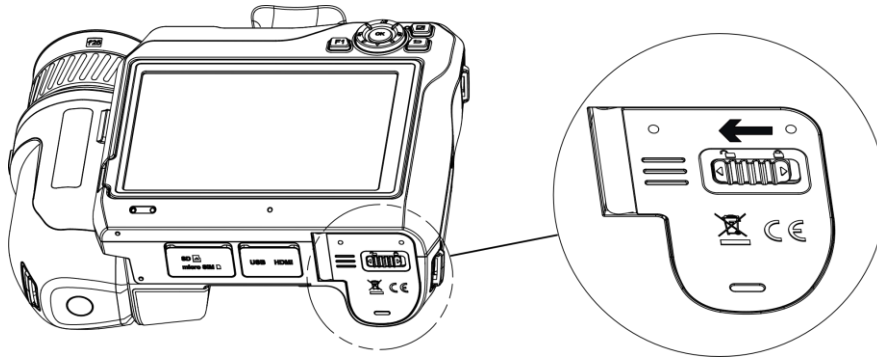


Figure 2-2 Déverrouillage du compartiment de la batterie

2. Poussez le verrou intérieur de la batterie (dans le cercle noir) vers la gauche pour libérer la batterie.

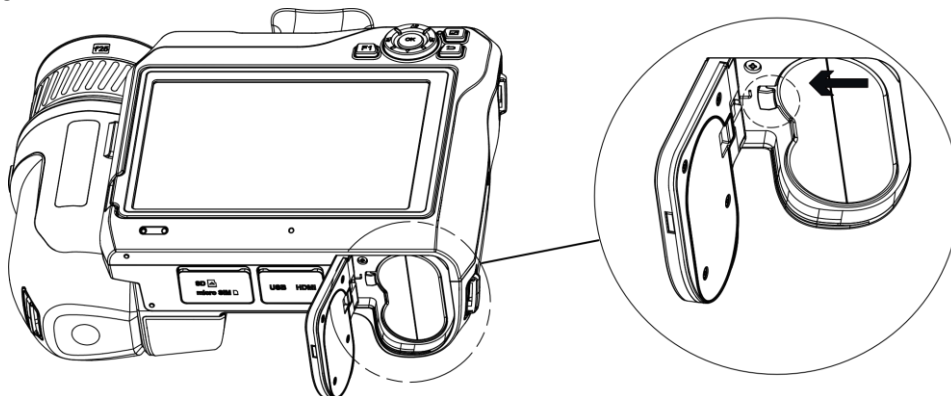


Figure 2-3 Retrait de la batterie

3. Sortez la batterie de son compartiment.

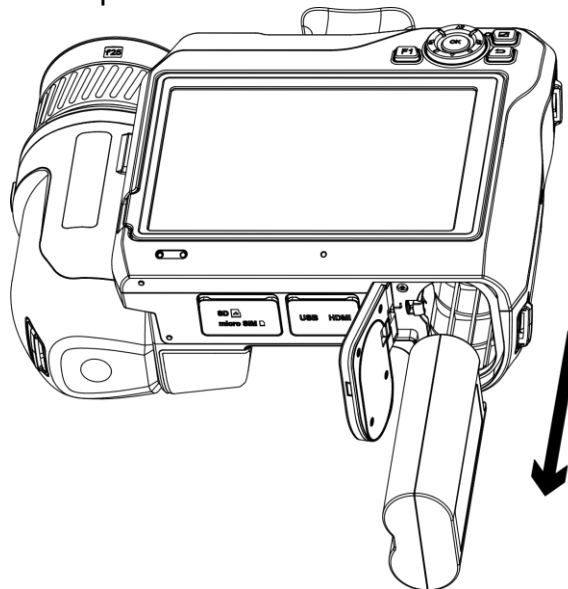


Figure 2-4 Retrait de la batterie

2.2.2 Chargement de la batterie à l'aide de la base de recharge

Remarque

Veillez charger la batterie avec le câble et l'adaptateur secteur fournis par le fabricant (ou selon la tension d'entrée indiquée dans les spécifications).

Procédure

1. Insérez une ou deux batteries dans la station de recharge.
2. Connectez la station de charge fournie à la source d'alimentation. L'indicateur au milieu est vert si elle fonctionne correctement.
3. Les indicateurs de gauche et de droite indiquent l'état de charge des batteries.
 - Rouge fixe : charge normale.
 - Vert fixe : charge complète.
4. Enlevez la batterie de la station de charge et déconnectez la station de charge de la source d'alimentation.

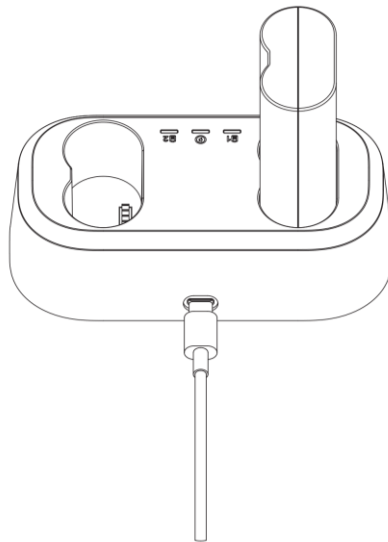


Figure 2-5 Chargement de la batterie à l'aide de la base de recharge

2.3 Changement de l'objectif interchangeable

Un objectif interchangeable est un objectif thermique qui peut être installé sur l'appareil pour obtenir différents champs de vision, portées et plages de mesure de la température.

Avant de commencer

- Achetez un objectif interchangeable adapté recommandé par le fabricant de l'appareil.
- Une fenêtre s'ouvre pour afficher les informations sur l'objectif ou le programme d'étalonnage lors de la détection d'un objectif installé.

Procédure

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'objectif et tournez l'objectif interchangeable dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.

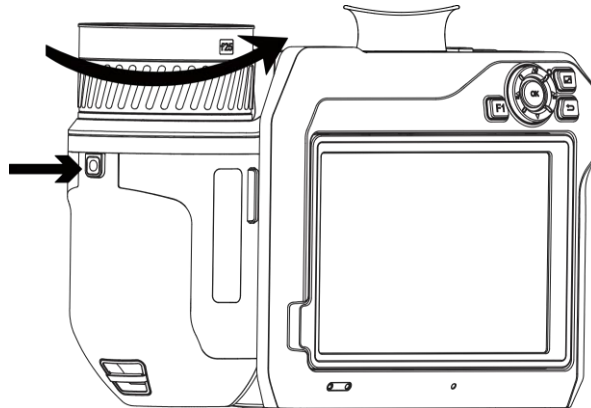


Figure 2-6 Déverrouillage de l'objectif

2. Enlevez l'objectif interchangeable avec précaution.

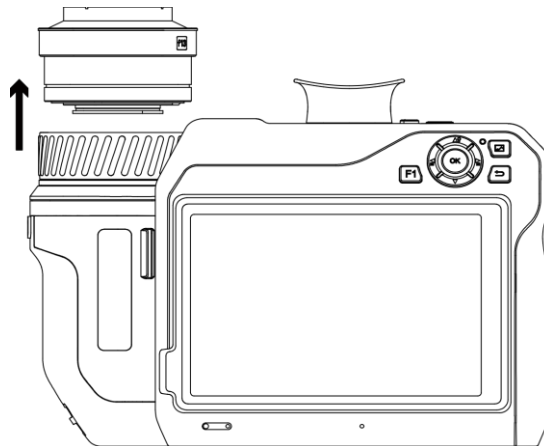


Figure 2-7 Retrait de l'objectif

3. Alignez les deux repères blancs sur l'appareil et l'objectif.

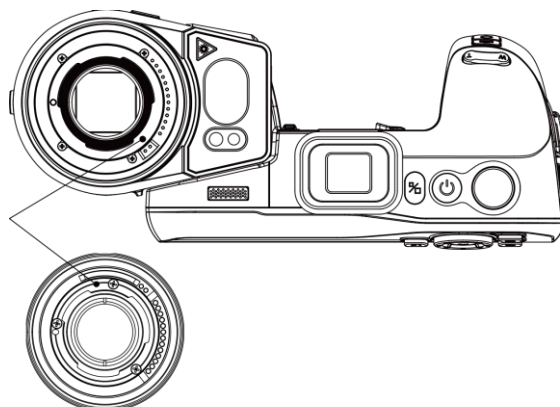


Figure 2-8 Alignement des repères blancs

4. Poussez l'objectif en position.

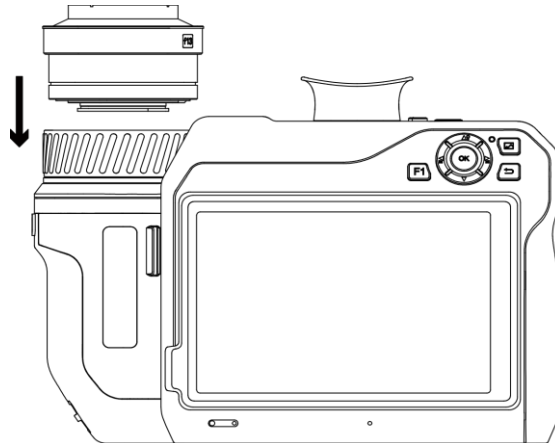


Figure 2-9 Installation de l'objectif

5. Tournez l'objectif dans le sens horaire pour le fixer. L'objectif émet un clic lorsqu'il se verrouille en position.

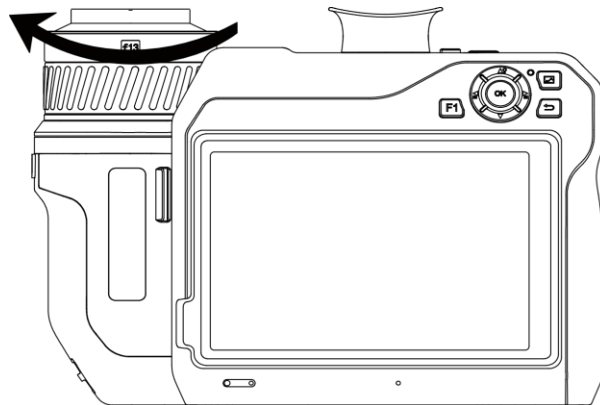


Figure 2-10 Fixation de l'objectif

Remarque

- La présence de poussière sur le détecteur peut provoquer des imperfections dans l'image. Si le détecteur est recouvert de poussière, éliminez-la à l'air comprimé. Dans le cas contraire, nous vous recommandons de contacter votre revendeur ou le centre de service le plus proche pour le nettoyage.
 - Une invite s'affiche sur l'interface si l'objectif n'est pas étalonné par rapport à la caméra. Veuillez contacter le revendeur ou le centre de service le plus proche pour l'étalonnage de l'objectif, sinon la précision de la mesure de la température sera affectée.
-

2.4 Montage de la dragonne

Procédure

1. Enfilez la dragonne dans le dispositif de fixation de la dragonne.



Figure 2-11 Enfilage de la dragonne

2. Insérez une des extrémités de la dragonne dans les deux points de fixation de la dragonne.

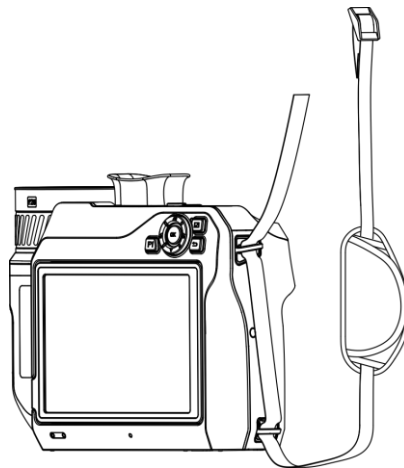


Figure 2-12 Enfilage de la dragonne dans les points de fixation

3. Faites passer la dragonne dans la boucle de la dragonne et attachez la dragonne.

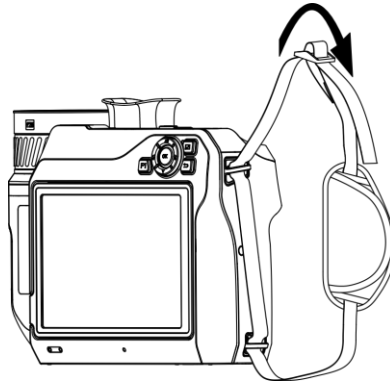


Figure 2-13 Attache de la dragonne

4. Ajustez la longueur de la dragonne si nécessaire.

2.5 Montage de la sangle de cou

Procédure

1. Insérez une extrémité de la sangle de cou dans un point d'attache de la sangle de cou.
2. Faites passer la sangle de cou par la boucle et fixez la sangle de cou.

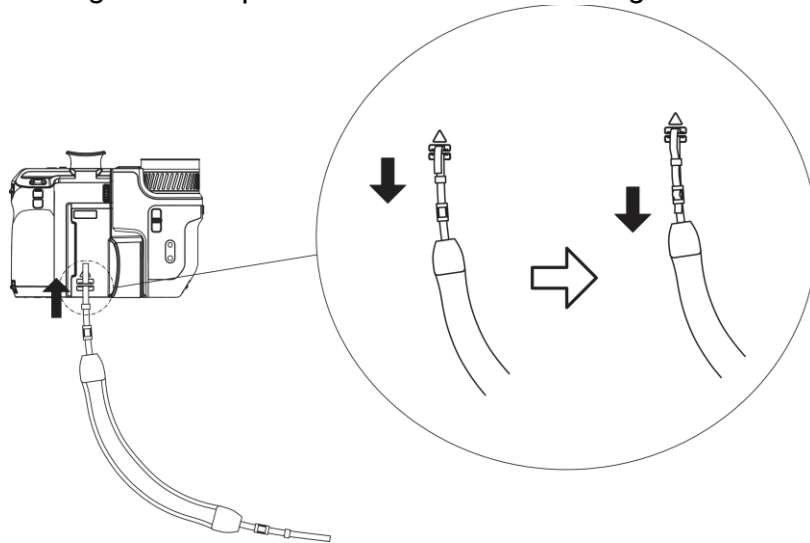


Figure 2-14 Attache de la dragonne

3. Répétez les étapes ci-dessus pour terminer le montage de la sangle de cou.

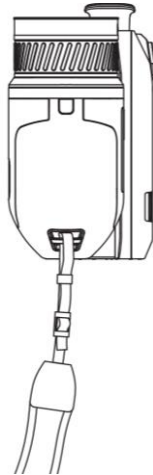


Figure 2-15 Installation de l'autre extrémité

2.6 Inclinaison de l'objectif et de l'écran

Vous pouvez incliner l'objectif et l'écran pour obtenir différents angles d'observation, comme illustré à la figure 2-11.

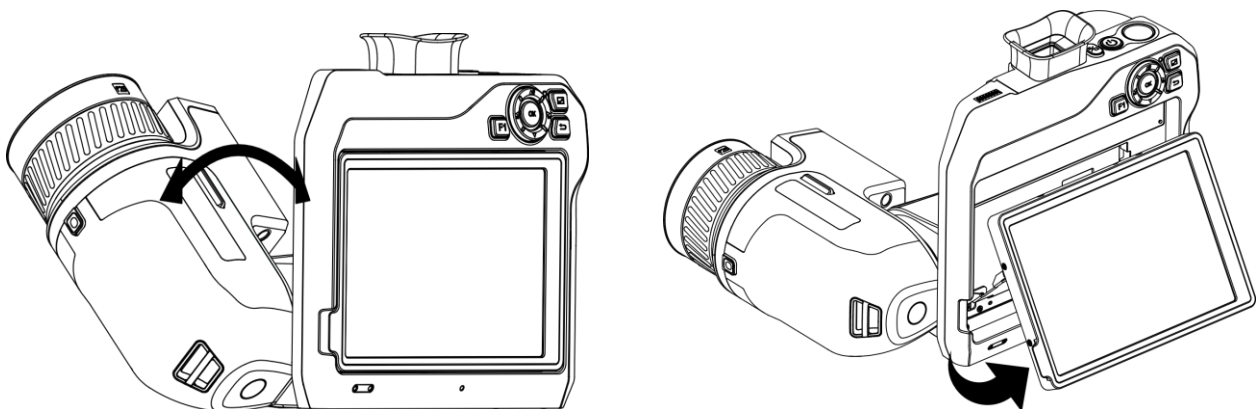



Figure 2-16 Inclinaison de l'objectif et de l'écran

2.7 Allumer/éteindre


Allumer

Retirez le cache-objectif et maintenez la touche  enfoncée pendant plus de trois secondes pour allumer l'appareil. Vous pouvez observer la cible lorsque l'interface de l'appareil est stable.

Remarque

Lorsque vous allumez l'appareil, cela peut prendre au moins 30 secondes jusqu'à ce qu'il soit prêt à être utilisé.

Éteindre

Une fois l'appareil allumé, maintenez la touche  enfoncée pendant trois secondes pour l'éteindre.


Mise hors tension automatique

Sélectionnez  et accédez à **Paramètres de l'appareil > Mise hors tension automatique** pour définir l'heure d'arrêt automatique de l'appareil selon les besoins.



2.8 Veille et réactivation

Les fonctions de veille et de réactivation permettent d'économiser de l'énergie et d'augmenter l'autonomie de la batterie.


Veille et réactivation manuelles

Appuyez sur  pour mettre en mode veille l'appareil. Appuyez à nouveau sur cette touche pour réactiver l'appareil.

Réglage de veille automatique

Sélectionnez  et accédez à **Paramètres de l'appareil > Veille automatique** pour définir le délai avant la veille automatique. Si aucun bouton n'est appuyé ou si l'écran n'est pas touché pendant le délai défini, l'appareil passe automatiquement en mode veille. Appuyez sur  pour réactiver l'appareil.

Mise en veille de l'appareil, capture programmée et enregistrement vidéo

Si l'appareil est en train d'enregistrer un clip vidéo ou en cas de capture programmée, la mise en veille automatique ne sera pas déclenchée. Toutefois, si vous appuyez sur , l'enregistrement vidéo ou la capture programmée s'arrêtera et l'appareil passera en mode veille.

2.9 Méthode de fonctionnement

L'appareil prend en charge à la fois le contrôle par écran tactile et le contrôle par bouton.

Contrôle par écran tactile

Touchez l'écran pour définir les paramètres et les configurations.

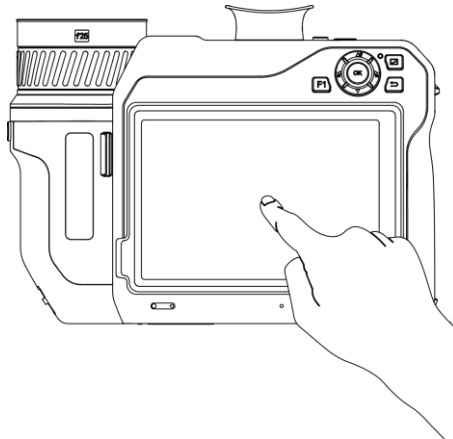


Figure 2-17 Contrôle par écran tactile

Contrôle par bouton

Appuyez sur les boutons de navigation pour définir les paramètres et les configurations.

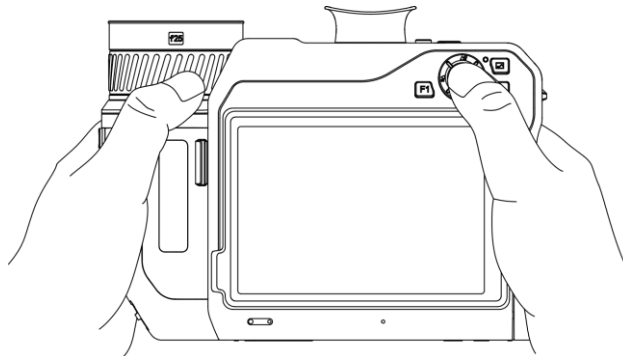


Figure 2-18 Contrôle par bouton

- En mode menu, appuyez sur Δ , ∇ , \triangleleft et \triangleright pour sélectionner les paramètres.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

2.10 Description du menu

Dans l'interface d'observation, appuyez sur l'écran pour afficher la barre de menu et faites glisser vers le bas pour accéder au menu déroulant.

2.10.1 Interface de vue en direct

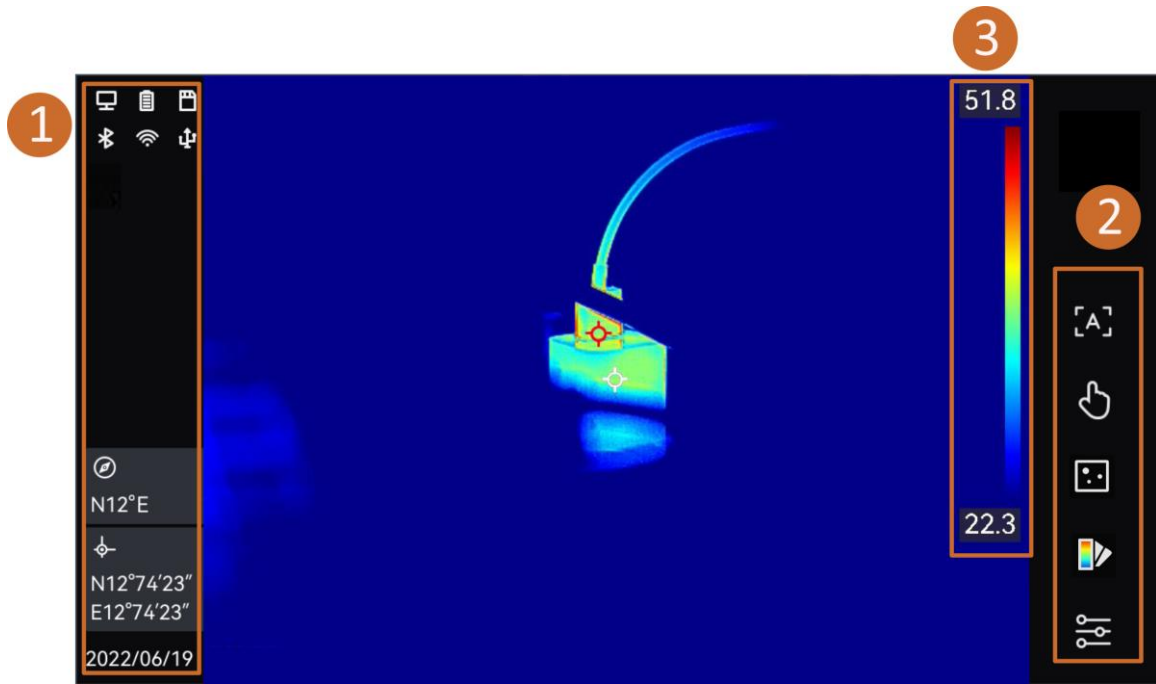


Figure 2-19 Vue en direct

Tableau 2-1 Description de l'interface de la vue en direct

N°	Descriptions
1	Barre d'état, où l'état de fonctionnement de l'appareil, comme la batterie et les connexions, est indiqué.
2	Barre de raccourcis. Elle permet d'accéder rapidement au mode mise au point, au mode niveau et échelle, au mode d'affichage, aux palettes, ainsi qu'aux paramètres de mesure.
3	<p>Barre de palettes et affichage de la plage de température. Les valeurs supérieures et inférieures de la barre de palette indiquent la température maximale et la température minimale de la plage de température d'affichage actuelle.</p> <hr/> <p>Remarque</p> <p>Si le symbole « ~ » apparaît devant une valeur de température, cela signifie que votre appareil n'est pas bien configuré pour une mesure précise de la température. Relevez les températures de la cible lorsque le symbole disparaît.</p> <hr/>

Tableau 2-2 Description de l'affichage de l'état















Affichage de l'état de fonctionnement	Description
	État de la batterie
	L'appareil est connecté à un ordinateur par un câble de type C.
	Le Wi-Fi est connecté.
	La carte mémoire est insérée.
	Le Bluetooth est activé.
	Un objectif interchangeable est monté sur l'appareil et le type d'objectif interchangeable est indiqué en bas à droite de l'icône.
	Les données d'inspection sont transmises à l'appareil.
	La diffusion de l'écran est activée.
	La boussole est activée. Le nombre correspond au niveau d'étalonnage. Une valeur inférieure à 3 signifie que la boussole n'est pas correctement étalonnée et que la direction affichée n'est peut-être pas correcte.

Tableau 2-3 Description des fonctions de raccourci

Icône	Description
	Touchez cette icône pour passer en mode mise au point.
	Touchez cette icône pour passe en mode niveau et échelle manuel et automatique.
	Touchez cette icône pou passer en mode d'affichage.
	Touchez cette icône pour changer de palettes.
	Touchez cette icône pour définir les paramètres de mesure de la température, tels que l'humidité, l'émissivité, la distance et la température.

2.10.2 Menu principal



Figure 2-20 Menu principal

Tableau 2-4 Description du menu principal

Icône	Description	Icône	Description
	Obturbateur		Outil de mesure de la température
	Niveau et échelle		Mode d'affichage
	Palettes		Paramètres

2.10.3 Menu déroulant

À partir de l'interface de la vue en direct, balayez l'écran du haut vers le bas pour afficher le menu déroulant. Ce menu permet d'activer/désactiver les fonctions de l'appareil, de modifier le thème d'affichage et de régler la luminosité de l'écran.

Remarque

Appuyez longuement sur les icônes Wi-Fi, Point d'accès et Bluetooth dans le menu déroulant pour accéder à l'interface de configuration correspondante.

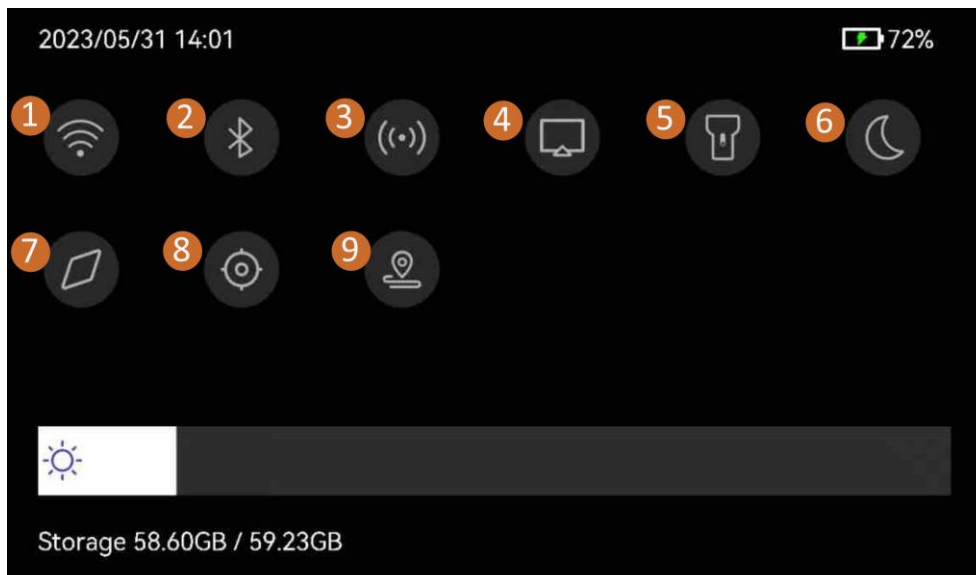


Figure 2-21 Menu déroulant

Manuel d'utilisation de la caméra thermographique portable

- | | | |
|---------------------|----------------|---------------------|
| ① Wi-Fi | ② Bluetooth | ③ Point d'accès |
| ④ Diffusion d'écran | ⑤ Lampe torche | ⑥ Mode sombre/clair |
| ⑦ Boussole | ⑧ GPS | ⑨ Mode d'inspection |

Chapitre 3 Réglages de l'affichage

Remarque

Votre appareil effectue automatiquement et régulièrement un étalonnage pour optimiser la qualité des images et la précision des mesures. Pendant cette opération, l'image s'interrompt brièvement et vous entendez un déclic lorsque l'obturateur s'ouvre devant le détecteur. L'étalonnage automatique est plus fréquent au démarrage ou dans des environnements très froid ou chaud. Ce comportement est normal et permet de garantir des performances optimales de votre appareil.

3.1 Mise au point

Ajustez correctement la distance focale de l'objectif avant de définir d'autres configurations. Dans le cas contraire, cela peut affecter l'affichage de l'image et la précision de la température.

3.1.1 Objectif de mise au point

Procédure

1. Mettez l'appareil en marche.
2. Dirigez l'objectif de l'appareil vers la scène concernée.
3. Ajustez la bague de mise au point dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce que la cible soit claire.

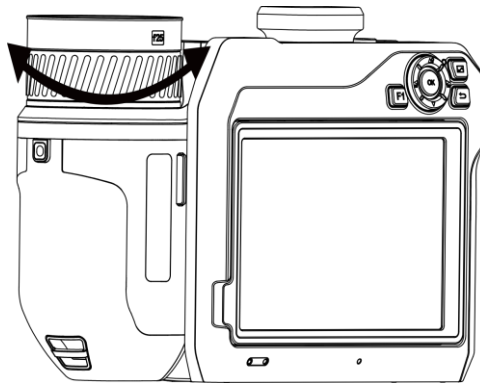


Figure 3-1 Objectif de mise au point

Remarque

NE touchez PAS l'objectif, car l'effet d'image pourrait en être affecté.




3.1.2 Mise au point assistée par laser

Dirigez le laser vers la cible, puis l'appareil effectue automatiquement la mise au point.

Avant de commencer

- Il est recommandé d'utiliser cette fonction dans un environnement non éblouissant, par exemple en intérieur.
- La cible doit avoir une bonne réflexion de la lumière, comme du papier blanc ou des câbles.

Procédure

1. Activez la **mise au point assistée par laser** de la manière suivante :
 - Sélectionnez  et accédez à **Paramètres de capture > Mise au point > Mode mise au point** pour activer **Mise au point assistée par laser**.
 - À partir de la vue en direct, appuyez sur la touche de raccourci de la mise au point de la barre de raccourcis, puis passez en mode **mise au point assistée par laser** .
 2. Dans l'interface de vue en direct, pointez le centre de l'image sur la cible et appuyez sur  pour terminer la mise au point.
 3. Dès que vous voyez un point rouge s'afficher au centre de l'image et un point laser sur la cible, relâchez la gâchette pour commencer la mise au point automatiquement.
-

Danger



Le rayonnement laser émis par l'appareil peut provoquer des blessures aux yeux, des brûlures de la peau ou générer des substances inflammables. Évitez le contact direct des yeux avec le laser. Avant d'activer la fonction, assurez-vous qu'aucune personne ni aucune substance inflammable ne se trouvent devant l'objectif du laser.


4. Facultatif : si le résultat de la mise au point n'est pas satisfaisant, réglez légèrement la bague de mise au point pour obtenir une meilleure image.

3.1.3 Mise au point automatique

L'appareil effectue automatiquement la mise au point sur la scène actuelle en comparant la luminosité, le contraste, etc. Dans ce mode, appuyez sur la gâchette ou touchez l'écran pour faire la mise au point.

Procédure

1. Activez **Mise au point automatique** de la manière suivante :
 - Sélectionnez  et accédez à **Paramètres de capture > Mise au point > Mode mise au point** pour activer **Mise au point automatique**.
 - À partir de la vue en direct, appuyez sur la touche de raccourci de la mise au point de la barre de raccourcis, puis passez en mode **mise au point automatique** .
-

2. Dans l'interface de vue en direct, pointez le centre de l'image sur la cible et appuyez sur  pour terminer la mise au point. L'appareil adapte la mise au point sur les cibles au centre de l'image.
3. Facultatif : Si vous souhaitez effectuer la mise au point sur d'autres objets, appuyez directement sur la zone de l'écran désirée.

Remarque

- Ne manipulez pas la bague de mise au point si l'appareil est en mode mise au point automatique, car vous risquez d'interrompre le procédé de mise au point automatique.
 - Si la cible n'est pas nette dans ce mode, tournez la bague de mise au point pour affiner l'image.
-

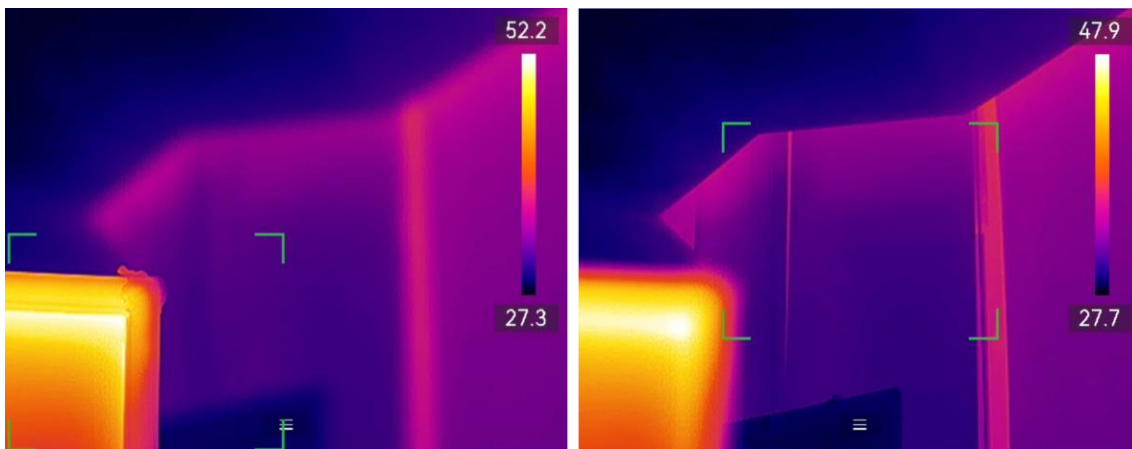


Figure 3-2 Changement d'objet de mise au point



3.1.4 Mise au point automatique continue

En mode de mise au point automatique continue, l'appareil se focalise automatiquement sur la cible pour rendre la scène claire. Utilisez ce mode lorsque l'appareil est à l'arrêt.

Mise en garde

Désactivez le mode de mise au point automatique continue lorsque l'appareil est en mouvement afin de ne pas affecter son fonctionnement.

Il est possible d'activer la **mise au point automatique continue** de plusieurs façons :

- Sélectionnez  et accédez à **Paramètres de capture > Mise au point > Mode mise au point** pour activer **Mise au point continue**.
- À partir de la vue en direct, appuyez sur la touche de raccourci de la mise au point de la barre de raccourcis, puis passez en mode **mise au point continue** .

Dirigez ensuite l'appareil vers la cible pour qu'il effectue automatiquement la mise au point.

 **Remarque**

Le réglage de la bague de mise au point ne prend pas effet dans ce mode.

3.1.5 Priorité des hautes températures

Activez la fonction de priorité aux températures élevées si vous souhaitez vous concentrer sur l'objet à température élevée dans la scène d'observation.

Sélectionnez  et accédez à **Paramètres de capture > Mise au point** pour activer **Priorité aux températures élevées**.




 **Remarque**

La fonction de priorité aux températures élevées est uniquement prise en charge en mode de mise au point automatique et en mode de mise au point automatique continue.

3.2 Réglage de la luminosité de l'écran

L'appareil permet un réglage automatique ou manuel de la luminosité de l'écran.

Tableau 3-1 Ajustement de la luminosité de l'écran


Méthode	Fonctionnement
Manuel	Sélectionnez  et accédez à Paramètres > Paramètres de l'appareil > Luminosité de l'écran pour régler la luminosité de l'écran. Ou touchez  et faites glisser la barre pour régler la luminosité de l'écran.
Automatique	Sélectionnez  et accédez à Paramètres > Paramètres de l'appareil > Luminosité de l'écran pour activer l'option Automatique . L'appareil règle automatiquement la luminosité de l'écran en cas de changement de la luminosité ambiante.

3.3 Réglage du mode d'affichage

Vous pouvez régler la vue thermique/optique de l'appareil. Choisissez une option parmi **Thermique, Fusion, PiP, Optique** et **Mixte**.

Procédure

1. Changez le mode d'affichage en procédant comme suit :

- Sélectionnez  dans le menu principal et appuyez sur les icônes pour sélectionner un mode d'affichage.
- À partir de la vue en direct, appuyez sur la touche de raccourci de la mise au point de la barre de raccourcis, puis passez en mode d'affichage.



En mode Thermique, l'appareil affiche la vue Thermique.



En mode fusion, l'appareil affiche l'effet de superposition de l'image optique et de l'image thermique.



En mode PiP (incrustation d'image), l'appareil affiche la vue thermique à l'intérieur de la vue optique.

Remarque


Vous pouvez faire glisser les coins du cadre PIP pour le déplacer, l'agrandir ou le réduire.



En mode Visuel, l'appareil affiche la vue optique.



En mode Mixte, l'appareil affiche la vue mixte du canal thermique et du canal optique. Vous pouvez ajuster le **niveau** pour modifier le rapport optique-thermique. Plus la valeur est faible, plus l'effet optique est dense.



2. Appuyer sur  pour sortir.

3.4 Définir les palettes

Les palettes vous permettent de sélectionner les coloris souhaités.

Procédure

1. Changez de palette en procédant comme suit :

- Sélectionnez  dans le menu principal et appuyez sur les icônes pour sélectionner une palette.
- Dans la vue en direct, appuyez sur  dans la barre de raccourcis et changez de palette.

Blanc chaud

Les éléments chauds sont représentés sur l'affichage par des couleurs claires.

Noir chaud

Les éléments chauds sont représentés sur l'affichage par des couleurs sombres.

Arc-en-ciel

La cible affiche plusieurs couleurs. Elle convient aux scènes sans différence de température évidente.

Arc de fer

La cible est colorée à l'image de fer chauffé.

Rouge chaud

Les éléments chauds sont représentés sur l'affichage par des couleurs rouges.

Fusion


La partie chaude est de couleur jaune et la partie froide est de couleur violette.

Pluie

La partie chaude de l'image est colorée et le reste est bleu.



Bleu rouge

La partie chaude de l'image est en rouge et le reste est bleu.

2. Appuyez sur  pour quitter l'interface de réglage.



Remarque

Vous pouvez également appuyer sur  et  pour changer de palette.

3.4.1 Définir les palettes de mode d'alarme

Les palettes de mode d'alarme vous permettent de marquer des cibles ayant une certaine plage de température avec une couleur différente du reste.

Procédure












1. Sélectionnez  dans le menu principal.
2. Touchez les icônes pour sélectionner un type d'outil d'alarme.

Tableau 3-2 Description des icônes

Icône	Mode alarme	Description
	Supérieure au seuil d'alarme	Règle la température d'alarme en affichant en rouge les cibles dont la température est supérieure à la valeur définie.
	Inférieure au seuil d'alarme	Règle la température d'alarme en affichant en bleu les cibles dont la température est inférieure

Icône	Mode alarme	Description
		à la valeur définie.
	Alarme d'intervalle	Règle la fourchette de température d'alarme (p. ex. 90 à 150 °C) en affichant en jaune les cibles dont la température se situe dans la plage.
	Alarme d'isolement	Règle la fourchette de température d'alarme (p. ex. 90 à 120 °C) en affichant en violet ou en bleu les cibles dont la température se situe en dehors de la plage (p. ex. 70 °C ou 125 °C).

3. Réglage d'une plage de température.

- Appuyez sur  et sur  pour sélectionner entre la limite supérieure et la limite inférieure. Appuyez sur  et sur  pour régler la valeur de température.
- Touchez l'écran pour sélectionner une zone d'intérêt. L'appareil ajuste automatiquement la limite supérieure et inférieure de la température à la scène sélectionnée. Appuyez sur  et sur  pour affiner la valeur de température.

4. Appuyer sur pour sortir.

3.4.2 Définir les palettes de mode de mise au point

Les palettes de mode de mise au point vous permettent de marquer les cibles ayant une certaine plage de température avec des palettes de fusion et les autres avec des palettes blanc chaud.

Procédure











1. Sélectionnez  dans le menu principal.
2. Touchez les icônes pour sélectionner un type d'outil d'alarme.

Tableau 3-3 Description des icônes

Icône	Mode de palettes	Description
	Mise au point supérieure	Régalez le seuil de température. Les cibles ayant une température supérieure à la valeur définie sont affichées avec les palettes de fusion.
	Mise au point inférieure	Régalez le seuil de température. Les cibles ayant une température inférieure à la valeur définie sont affichées avec les palettes de fusion.
	Intervalle de mise au point	Régalez la plage de température (p. ex. 90 à 150 °C). Les cibles dans la plage sont affichées avec les palettes de fusion.

3. Réglage d'une plage de température.




- Appuyez sur  et sur  pour sélectionner entre la limite supérieure et la limite inférieure. Appuyez sur  et sur  pour régler la valeur de température.
- Touchez l'écran pour sélectionner une zone d'intérêt. L'appareil ajuste automatiquement la limite supérieure et inférieure de la température à la scène sélectionnée. Appuyez sur  et sur  pour affiner la valeur de température.

4. Appuyer sur pour sortir.


3.5 Réglage du niveau et de l'échelle

Définissez une plage de températures pour que la palette fonctionne seulement pour les cibles se situant dans cette plage de températures. Vous pouvez régler la plage de température.

Procédure

1. Sélectionnez  dans le menu principal.
2. Sélectionnez l'ajustement automatique  ou l'ajustement manuel .

Remarque

Appuyez sur  dans la barre de raccourcis pour basculer rapidement entre le niveau et l'échelle automatiques et manuels.





3. Pour le mode **manuel**, accédez à **Paramètres locaux > Paramètres de mesure > Mode niveau et échelle manuel** pour choisir le mode préféré. Les modes **Niveau seul** et **Niveau et échelle** peuvent être sélectionnés.

- **Niveau seul** : vous pouvez régler manuellement la température maximale et la température minimale respectivement pour élargir ou réduire la plage de température.
- **Niveau et échelle** : vous pouvez régler la température maximale et la température minimale simultanément tout en conservant la même plage de température.

Ajustement automatique

L'appareil ajuste automatiquement les paramètres de la plage de température.

Niveau seulement

- a. Touchez une zone d'intérêt de l'écran. Un cercle s'affiche autour de la zone et la plage de température se réajuste pour afficher le plus de détails possible de la zone.
- b. Appuyez sur  et sur , ou touchez la valeur à l'écran pour verrouiller ou déverrouiller une valeur.
- c. Appuyez sur  et , ou faites défiler la molette de réglage

sur l'écran pour affiner la température maximale et la température minimale respectivement.

d. Appuyez sur **OK** pour terminer.

Niveau et échelle

a. Touchez une zone d'intérêt de l'écran. Un cercle s'affiche autour de la zone et la plage de température se réajuste pour afficher le plus de détails possible de la zone.

b. Appuyez sur Δ et ∇ pour affiner respectivement la température maximale et la température minimale.


d. Appuyez sur **OK** pour terminer.

4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

3.5.1 Distribution des couleurs

La fonction de distribution des couleurs permet de créer différents effets d'affichage de l'image dans les fonctions de niveau et d'échelle automatiques. Il est possible de choisir une distribution des couleurs en mode linéaire ou en mode histogramme en fonction des différentes applications.

Procédure


1. Sélectionnez , puis accédez à **Paramètres de l'appareil > Paramètres de mesure > Distribution des couleurs**.
2. Sélectionnez un mode de distribution des couleurs.

Linéaire


le mode linéaire permet de détecter de petites cibles à haute température dans un arrière-plan à basse température. La distribution linéaire des couleurs améliore et affiche plus de détails sur les cibles à haute température, ce qui permet de vérifier les petites zones défectueuses à haute température telles que les connecteurs de câbles.

Histogramme


Le mode histogramme est utilisé pour détecter la distribution de la température dans de grandes zones. La distribution des couleurs par histogramme met en valeur les cibles à haute température et conserve certains détails des objets à basse température dans la zone, ce qui permet de découvrir de petites cibles à basse température telles que des fissures.

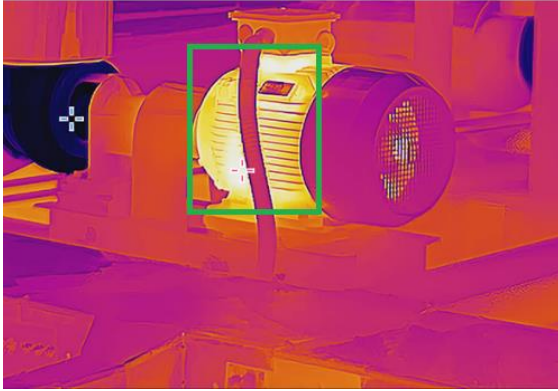

Linéaire

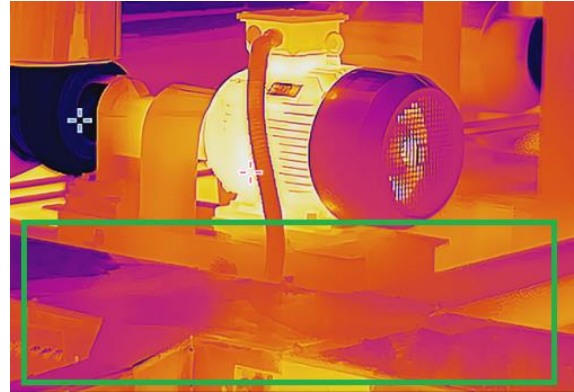



Histogramme



3. Appuyer sur  pour sortir.

Remarque

Cette fonction est prise en charge seulement pour les fonctions de niveau et d'échelle automatiques.

3.6 Ajuster le zoom numérique

Dans l'interface de vue en direct, appuyez sur  et  pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière de 0,1× en continu.

Appuyez longuement sur  et  pour effectuer un zoom avant ou arrière de 1×, 2×, etc.

3.7 Affichage des informations à l'écran (OSD)

Sélectionnez , puis accédez à **Paramètres de l'affichage** pour activer l'affichage des informations à l'écran.

Icône d'état

Les icônes d'état de l'appareil, par exemple l'état de la batterie, la carte mémoire, le point d'accès, etc.

Heure et date

Heure et date de l'appareil.

Paramètres

Paramètres de thermographie, par exemple, émissivité cible, unité de température, etc.

Distance

Résultat de la mesure laser.

Logo de marque

Le logo de marque est un logo du fabricant affiché dans le coin supérieur droit de l'écran.

Chapitre 4 Mesure de la température

La fonction de mesure de la température donne et affiche la température en temps réel de la scène sur la gauche de votre écran. Cette fonction est activée par défaut.


Remarque

Votre appareil effectue automatiquement et régulièrement un étalonnage pour optimiser la qualité des images et la précision des mesures. Pendant cette opération, l'image s'interrompt brièvement et vous entendez un déclic lorsque l'obturateur s'ouvre devant le détecteur. L'étalonnage automatique est plus fréquent au démarrage ou dans des environnements très froid ou chaud. Ce comportement est normal et permet de garantir des performances optimales de votre appareil.

4.1 Configurer les paramètres de mesure

Vous pouvez définir les paramètres de mesure pour améliorer la précision de la mesure de la température.

Procédure

1. Sélectionnez , puis accédez à **Paramètres de mesure**.
2. Réglez les options **Plage de température**, **Émissivité**, etc.

Plage de températures

Sélectionnez la plage de mesure de la température. L'appareil peut détecter la température et commuter automatiquement la plage de températures en mode **Changement automatique**.

Émissivité

Reportez-vous à ***Référence d'émissivité des matériaux courants*** pour définir l'émissivité de votre cible.

Température de réflexion

Si un objet (autre que la cible) à température élevée se trouve dans la scène et que l'émissivité de la cible est faible, définissez la température de réflexion comme température élevée pour corriger l'effet de température.

Distance

Il s'agit de la distance entre la cible et l'appareil. Personnalisez ou sélectionnez la distance cible parmi les options **Proche**, **Intermédiaire** ou **Lointaine**.

Humidité

Réglez l'humidité relative de l'environnement actuel.

Transmittance optique externe

Régalez la transmittance optique du matériau optique externe (p. ex. fenêtre en germanium) pour améliorer la précision de mesure de la température.

Température externe des optiques


Température de consigne du matériau optique externe (par exemple, fenêtre en germanium).

Remarque

Lorsque vous installez un objectif macro, l'appareil passe automatiquement en mode macro. En mode macro, les paramètres tels que le mode d'affichage, la distance et la transmissivité optique ne peuvent pas être modifiés.

3. Revenez au menu précédent pour enregistrer les paramètres.




Remarque

Sélectionnez , puis accédez à **Paramètres de l'appareil > Initialisation de l'appareil > Supprimer tous les outils de mesure** pour initialiser les paramètres de mesure de la température.

4.2 Configurer la mesure de l'image

Vous pouvez définir trois types d'outils de mesure de la température.

Tableau 4-1 Description des icônes

Icône	Description
	Mesure de la température du point central
	Mesure de la température du point chaud
	Mesure de la température du point froid

Les méthodes de réglage de la mesure de la température du point central, du point chaud et du point froid sont toutes identiques. Voici un exemple de mesure d'image.

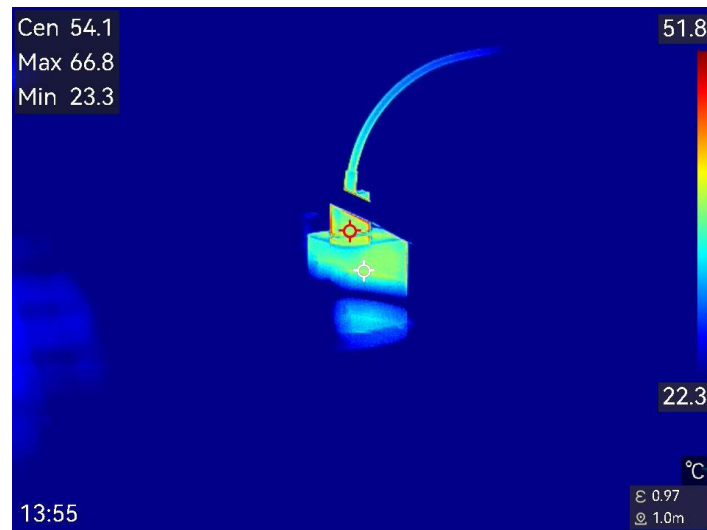


Figure 4-1 Mesure de l'image


4.3 Réglage de l'outil de mesure

Vous pouvez définir les paramètres de mesure de la température pour améliorer la précision de la mesure.

Avant de commencer

Définissez les paramètres comme **Humidité**, **Transmittance optique externe** et **Température de réflexion**. Pour de plus amples explications, reportez-vous au paragraphe **Configurer les paramètres de mesure**.

Procédure

1. Appuyez sur  pour afficher la barre d'outils de mesure.
3. Sélectionnez un type d'outil de mesure de la température.

Point personnalisé Pour la configuration de l'outil de mesure par point personnalisé, reportez-vous au paragraphe **Mesure par point personnalisé**.

Ligne Pour la configuration de l'outil de mesure par ligne, reportez-vous au paragraphe **Mesure par ligne**.

Rectangle Pour la configuration de l'outil de mesure par rectangle, reportez-vous au paragraphe **Mesure par rectangle**.

Cercle Pour la configuration de l'outil de mesure par cercle, reportez-vous au paragraphe **Mesure par cercle**.

ΔT Pour la configuration de l'outil de mesure par ΔT , reportez-vous

au paragraphe *Mesure par ΔT et alarme de ΔT* .



Figure 4-2 Outils de mesure de la température



Que faire ensuite

Réglez l'alarme de température et les actions associées à l'alarme, telles que l'avertissement sonore et l'alarme lumineuse intermittente, qui seront déclenchées si la température testée dépasse la valeur d'alarme réglée. Voir *Alarme de température*.

4.3.1 Mesure par point personnalisé

L'appareil peut relever la température d'un point personnalisé.

Procédure

1. Appuyez sur  pour ajouter un point par défaut.
3. Déplacez le point à l'aide des boutons de navigation ou touchez l'écran tactile pour sélectionner un point et le déplacer.
4. Touchez  pour modifier les paramètres de mesure de la température.

Émissivité

Reportez-vous à *Référence d'émissivité des matériaux courants* pour définir l'émissivité de votre cible.

Distance

Réglez la distance entre la cible et l'appareil.

Température

Touchez l'écran pour afficher ou masquer le résultat de la mesure de température.

5. Appuyez sur .





La température à un point personnalisé (p. ex. P1) s'affiche dans la forme P1 : XX.

Remarque

Si une émissivité et une distance propre à l'outil sont définies, la mesure est effectuée en fonction des paramètres. Sinon, les paramètres définis à partir de **Paramètres de mesure** sont utilisés pour les mesures.

6. Répétez les étapes ci-dessus pour définir d'autres points personnalisés.

Remarque

- Il est possible de définir jusqu'à dix points personnalisés.
- Faites glisser la liste des points de l'outil de mesure par point personnalisé vers la gauche de l'écran, ou appuyez sur , ,  et  pour afficher la liste complète des points de l'outil.

7. Facultatif : modifiez l'outil de mesure par point personnalisé, masquez ou affichez l'outil et les résultats de la mesure, etc.



Touchez cette icône pour accéder à l'interface de modification et modifier les paramètres de mesure de la température, tels que l'émissivité et la distance.



Touchez cette icône pour masquer ou afficher l'outil et les résultats de la mesure.



Touchez cette icône pour supprimer l'outil.

8. Appuyez sur  pour enregistrer et sortir.

4.3.2 Mesure par ligne





Procédure

1. Appuyez sur  pour générer une ligne par défaut.





Remarque

Il est possible de définir une seule ligne de mesure.

2. Déplacez la ligne à la position souhaitée.

- Touchez la ligne, puis appuyez sur , ,  et  pour déplacer respectivement la ligne vers le haut, le bas, la gauche et la droite.
- Touchez la ligne sur l'écran tactile, puis déplacez-la à la position souhaitée.

3. Ajustez la longueur de la ligne.

- Touchez l'extrémité de la ligne, puis appuyez sur , ,  et  pour prolonger ou raccourcir la ligne.
- Touchez et déplacez l'extrémité de la ligne pour prolonger ou raccourcir la ligne.

4. Touchez  pour modifier les paramètres de mesure de la température.

Émissivité

Reportez-vous à ***Référence d'émissivité des matériaux courants*** pour définir l'émissivité de votre cible.

Distance

Réglez la distance entre la cible et l'appareil.

Température max./min./moyenne

Touchez l'écran pour activer les types de températures à afficher. La température maximale, la température minimale et la température moyenne relevées sur la ligne définie s'affichent sur la gauche de l'écran.

5. Appuyez sur .

Remarque

Si une émissivité et une distance propre à l'outil sont définies, la mesure est effectuée en fonction des paramètres. Sinon, les paramètres définis à partir de **Paramètres de mesure** sont utilisés pour les mesures.

6. Modifiez l'outil de mesure par ligne, masquez ou affichez l'outil et les résultats de la mesure, etc.



Touchez cette icône pour accéder à l'interface de modification et modifier les paramètres de mesure de la température, tels que l'émissivité et la distance.



Touchez cette icône pour masquer ou afficher l'outil et les résultats de la mesure.













Touchez cette icône pour supprimer l'outil.

7. Appuyez sur  pour enregistrer et sortir.

4.3.3 Mesure par rectangle

Procédure

1. Touchez  pour créer un rectangle par défaut.
2. Déplacez le rectangle à la position souhaitée.
 - Touchez le rectangle, puis appuyez sur , ,  et  pour déplacer respectivement le rectangle vers le haut, le bas, la gauche et la droite.
 - Touchez le rectangle sur l'écran tactile, puis déplacez-le à la position souhaitée.
3. Ajustez la taille du rectangle.
 - Appuyez sur l'un des coins du rectangle, puis appuyez sur , ,  et  pour agrandir ou rétrécir le rectangle.
 - Touchez et déplacez l'un des coins du rectangle sur l'écran tactile pour l'agrandir ou le rétrécir.
4. Touchez  pour modifier les paramètres de mesure de la température.

Émissivité


Reportez-vous à ***Référence d'émissivité des matériaux courants*** pour définir l'émissivité de votre cible.

Distance

Réglez la distance entre la cible et l'appareil.

Température max./min./moyenne

Touchez l'écran pour activer les types de températures à afficher. La température maximale, la température minimale et la température moyenne relevées à l'intérieur du rectangle défini s'affichent sur la gauche de l'écran.

6. Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.

Remarque

Si une émissivité et une distance propre à l'outil sont définies, la mesure est effectuée en fonction des paramètres. Sinon, les paramètres définis à partir de **Paramètres de mesure** sont utilisés pour les mesures.

7. Répétez les étapes ci-dessus pour définir d'autres rectangles de mesure.

Remarque

Il est possible de définir jusqu'à cinq rectangles de mesure.

8. Facultatif : Modifiez l'outil de mesure par rectangle, masquez ou affichez l'outil et les résultats de la mesure, etc.




Touchez cette icône pour accéder à l'interface de modification et modifier les paramètres de mesure de la température, tels que l'émissivité et la distance.



Touchez cette icône pour masquer ou afficher l'outil et les résultats de la mesure.













Touchez cette icône pour supprimer l'outil.

9. Appuyez sur  pour enregistrer et sortir.

4.3.4 Mesure par cercle

Procédure

1. Appuyez sur  pour créer un cercle par défaut.
2. Déplacez le cercle à la position souhaitée.

- Touchez le cercle, puis appuyez sur , ,  et  pour déplacer respectivement le cercle vers le haut, le bas, la gauche et la droite.
 - Touchez le cercle sur l'écran tactile, puis déplacez-le à la position souhaitée.
4. Ajustez la taille du cercle.
- Touchez un point du cercle, puis appuyez sur , ,  et  pour agrandir ou rétrécir le cercle.
 - Touchez et déplacez un point du cercle sur l'écran tactile pour l'agrandir ou le rétrécir.
5. Touchez  pour modifier les paramètres de mesure de la température.

Émissivité


Reportez-vous à ***Référence d'émissivité des matériaux courants*** pour définir l'émissivité de votre cible.

Distance

Réglez la distance entre la cible et l'appareil.

Température max./min./moyenne

Touchez l'écran pour activer les types de températures à afficher. La température maximale, la température minimale et la température moyenne relevées à l'intérieur du cercle défini s'affichent sur la gauche de l'écran.

6. Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.
-

Remarque

Si une émissivité et une distance propre à l'outil sont définies, la mesure est effectuée en fonction des paramètres. Sinon, les paramètres définis à partir de **Paramètres de mesure** sont utilisés pour les mesures.

7. Répétez les étapes ci-dessus pour définir d'autres cercles de mesure.
-

Remarque

Il est possible de définir jusqu'à cinq cercles de mesure.

8. Facultatif : Modifiez l'outil de mesure par cercle, masquez ou affichez l'outil et les résultats de la mesure, etc.



Touchez cette icône pour accéder à l'interface de modification et modifier les paramètres de mesure de la température, tels que l'émissivité et la distance.



Touchez cette icône pour masquer ou afficher l'outil et les résultats de la mesure.



Touchez cette icône pour supprimer l'outil.

9. Appuyez sur  pour enregistrer et sortir.

4.4 Mesure par ΔT et alarme de ΔT


En comparant la différence de température (ΔT) entre les outils de mesure, ou entre un outil de mesure et une température donnée, l'appareil est en mesure de déceler les anomalies de température avec plus de précision et de rapidité. Cette fonction est habituellement utilisée pour la mesure de la température des cibles sensibles à la température, comme les transformateurs de courant.

Avant de commencer

Configurez au moins un outil de mesure de la température.

- Pour la configuration de l'outil de mesure par point personnalisé, reportez-vous au paragraphe ***Mesure par point personnalisé***.
- Pour la configuration de l'outil de mesure par ligne, reportez-vous au paragraphe ***Mesure par ligne***.
- Pour la configuration de l'outil de mesure par rectangle, reportez-vous au paragraphe ***Mesure par rectangle***.
- Pour la configuration de l'outil de mesure par cercle, reportez-vous au paragraphe ***Mesure par cercle***.

Procédure

1. Touchez .
2. Ajoutez un outil ΔT .
 - 1) Saisissez le nom de l'outil ΔT dans le champ **Nom de l'outil**.
 - 2) Sélectionnez la fonction **Objet comparé**.

Remarque

Il est possible de comparer la différence de température entre des outils de mesure différents ou identiques, entre un outil de mesure et une valeur numérique, etc. Si vous sélectionnez **Valeur** comme objet de comparaison, saisissez la valeur manuellement.

- 3) Définissez la fonction **Seuil d'alarme ΔT** .

Si la mesure ΔT est supérieure à la valeur ΔT définie pour l'alarme, l'appareil déclenche l'alarme.
 - 4) Touchez **OK** pour enregistrer les paramètres.
3. Facultatif : Répétez les étapes ci-dessus pour définir d'autres outils de mesure ΔT .
 4. Facultatif : Modifiez l'outil de mesure ΔT , masquez ou affichez l'outil et les résultats de la mesure, etc.




Touchez cette icône pour accéder à l'interface de modification et modifier les paramètres de l'outil ΔT , tels que l'émissivité et la distance.



Touchez cette icône pour masquer ou afficher l'outil ΔT et les résultats de la mesure.



Touchez cette icône pour supprimer l'outil ΔT .

5. Appuyez sur  pour enregistrer et sortir.

6. Activez la fonction **Alarme ΔT** .

1) Sélectionnez  et accédez à **Paramètres de mesure > Paramètres d'alarme**.

2) Touchez l'écran pour activer la fonction **Alarme ΔT** .

Remarque

Si vous n'activez pas l'alarme ΔT , les actions associées à l'alarme prendront toutefois effet, mais les informations d'alarme ΔT ne seront pas chargées vers le centre de surveillance.


4.5 Alarme de température

Lorsque la température des cibles déclenche l'alarme définie, l'appareil effectue des actions configurées, notamment le clignotement du cadre de la règle, l'émission d'une alerte sonore ou l'envoi d'une notification au logiciel client.

4.5.1 Paramétrage d'alarmes dans le cas d'anomalies de température

Des actions associées à l'alarme, telles que l'avertissement sonore et l'alarme lumineuse intermittente, sont déclenchées si la température testée dépasse la valeur d'alarme réglée.

Procédure

1. Sélectionnez  et accédez à **Paramètres de mesure > Paramètres d'alarme**.
2. Touchez l'écran pour activer la fonction **Alarme de température**.
3. Définissez les paramètres d'alarme.

Seuil d'alarme

Lorsque la température testée dépasse le seuil, l'appareil envoie une notification d'alarme au logiciel client. Il émet un bip si l'alerte sonore est activée. Le rectangle clignote en rouge si l'outil de mesure par rectangle est configuré.

Actions associées à l'alarme

- **Avertissement sonore** : l'appareil émet un bip si la température de la cible dépasse le seuil d'alarme.
- **Alarme lumineuse intermittente** : la lumière clignote si la température de la cible dépasse le seuil d'alarme.


Remarque

Si vous utilisez les outils de mesure de la température par rectangle et par cercle, les paramètres de seuil d'alarme et les actions associées ne s'appliquent qu'aux zones mesurées. Dans le cas contraire, les paramètres sont valables pour la mesure de la température pixel à pixel (mesure de la température sur tout l'écran).

4.6 Calcul de la taille de la zone

L'appareil peut calculer la taille des rectangles et afficher les résultats à l'écran.

Procédure

1. Sélectionnez  et accédez à **Paramètres de mesure > Calcul de la taille de la zone**.
2. Activez **Calcul de la taille de la zone**.
3. Dessinez un ou plusieurs rectangles à l'écran.

Les rectangles sont ceux que vous dessinez pour mesurer la température.

Reportez-vous à ***Mesure par rectangle*** pour les instructions.

4. Dans l'interface de vue en direct, pointez un rectangle sur la cible et appuyez sur le bouton du laser.


Remarque

Veillez à ce que l'objectif soit parallèle à la cible lorsque vous mesurez la taille de la zone.

Résultat

La taille de la cible s'affiche au-dessus du rectangle.

4.7 Effacement de toutes les mesures

Touchez l'icône  pour effacer tous les outils de mesure de la température définis.

Chapitre 5 Itinéraire d'inspection

Dans certaines situations qui nécessitent un contrôle de température pour de nombreux points d'inspection, vous pouvez utiliser le logiciel client pour créer des itinéraires d'inspection qui couvrent tous les points et envoyer une tâche d'itinéraire d'inspection à l'appareil. Après avoir examiné les températures des points d'inspection, l'appareil télécharge les résultats vers le logiciel client.

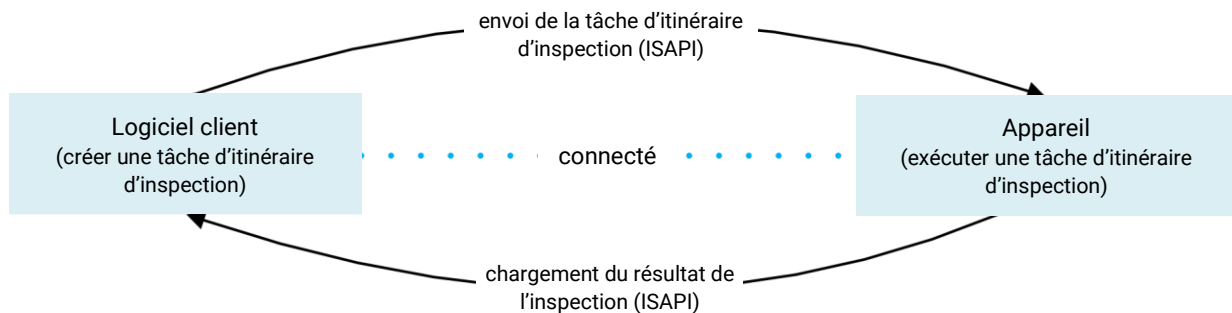


Figure 5-1 Déroulement de l'itinéraire d'inspection

L'appareil reçoit les tâches et charge les résultats de l'inspection dans le client informatique par le réseau local sans fil ou par le point d'accès.

5.1 Créer un itinéraire d'inspection et envoyer une tâche à l'appareil

Créez les itinéraires d'inspection dans HIKMICRO Inspector. Le client doit être connecté à l'appareil avant d'envoyer la tâche d'itinéraire d'inspection.

Avant de commencer

- Contactez notre assistance technique pour obtenir le logiciel client HIKMICRO Inspector. Installez le logiciel sur votre ordinateur.
- L'ordinateur doit être connecté au réseau local sans fil.

Procédure

1. Ouvrez HIKMICRO Inspector.
2. Créez des points et des itinéraires d'inspection. Reportez-vous au manuel d'utilisation de HIKMICRO Inspector pour de plus amples instructions.
3. Connectez votre appareil et l'ordinateur sur le même réseau local. Les méthodes à votre disposition sont :
 - Connecter votre ordinateur et votre appareil au même réseau Wi-Fi. Pour connecter le Wi-Fi de l'appareil, accédez à **Paramètres > Connexions > WLAN** pour sélectionner et

connecter le réseau Wi-Fi désiré. Reportez-vous au chapitre ***Connecter l'appareil au Wi-Fi*** pour de plus amples instructions.

- Connectez votre ordinateur au point d'accès de l'appareil. Configurez puis activez le point d'accès de l'appareil en accédant à **Paramètres > Connexions > Point d'accès**. Reportez-vous au chapitre ***Définir le point d'accès de l'appareil*** pour de plus amples instructions.

4. Cliquez sur **Gestion des appareils** pour ajouter votre appareil dans le client.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de HIKMICRO Inspector pour de plus amples instructions.

5. Accédez à **Gestion des tâches > Gestion des itinéraires** pour sélectionner un itinéraire, puis cliquez sur **Envoyer à l'appareil**.

Que faire ensuite

Vérifiez si votre appareil a effectivement reçu les tâches.

5.2 Exécuter un itinéraire d'inspection

Après avoir reçu les tâches d'itinéraire d'inspection à partir du client informatique, vous pouvez saisir l'appareil et contrôler les points d'inspection sur l'itinéraire. Une fois l'inspection terminée, chargez les résultats.


Avant de commencer

- Assurez-vous que vous avez installé la carte de mémoire dans votre appareil. Reportez-vous à ***Apparence*** pour les instructions.
- Connectez l'appareil au client informatique, puis assurez-vous que votre appareil a reçu les tâches d'itinéraire d'inspection à partir du client informatique. Reportez-vous au manuel d'utilisation de HIKMICRO Inspector pour les instructions sur comment envoyer la tâche d'inspection à l'appareil.
- La version 1.2.0.100 de HIKMICRO Inspector ou une version plus récente permet d'obtenir toutes les fonctionnalités du produit. Dans le cas contraire, les opérations mentionnées ci-dessous risquent de ne pas être disponibles. Contactez notre assistance technique pour obtenir le logiciel.

Procédure


1. Pour commencer, accédez au mode inspection.

Accédez au mode de l'une des façons suivantes :

- Touchez l'icône  dans le menu déroulant pour accéder au mode itinéraire d'inspection.
- Accédez à **Paramètres > Paramètres de capture > Mode itinéraire d'inspection** pour activer la fonction.



Remarque

En mode itinéraire d'inspection, vous ne pouvez pas accéder aux fichiers sur l'appareil.

- Appuyez sur  pour accéder à la liste des tâches d'inspection.
- Touchez pour sélectionner une tâche à lancer.

Remarque

Les caractères du nom des tâches en cours sont en bleu dans la liste.

- Consultez les points d'inspection et vérifiez les critères d'inspection pour chaque point.
 - Touchez la tâche pour accéder à l'interface des tâches.
 - Appuyez sur  et sur  pour sélectionner un point d'inspection et vérifier les détails du point.
 - Avant d'inspecter les points, vérifiez les images de référence des points (n° 4 dans la figure ci-dessous) pour confirmer les critères de l'image et le nombre de captures.
 - Vérifiez les paramètres du point (n° 6 dans la figure ci-dessous) pour déterminer si le point demande la lecture du code QR ou non. Si l'option **Lecture requise** indique **Requise**, vous devez alors scanner le code QR pour vous enregistrer avant de capturer les images des points.
 - Vérifiez la méthode de diagnostic du point (n° 7 dans la figure ci-dessous). S'il s'agit d'un point à diagnostic automatique, il indique la référence de diagnostic. S'il s'agit d'un point à diagnostic manuel, il indique les options de diagnostic.

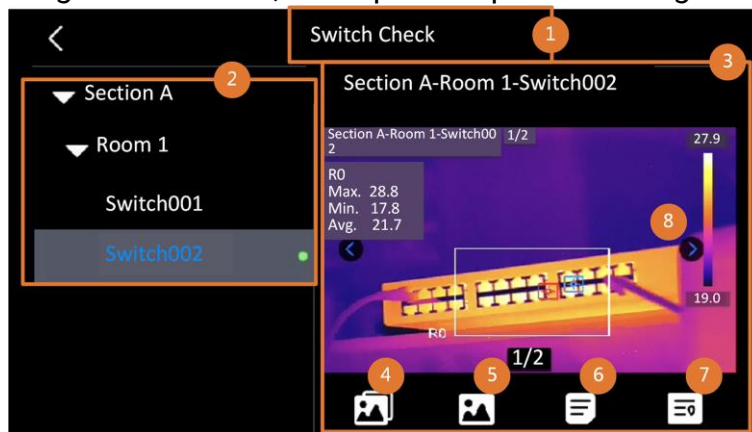







Figure 5-2 Déroulement de l'itinéraire d'inspection

N°	Descriptions
1	Nom de la tâche d'inspection.

Manuel d'utilisation de la caméra thermographique portable

N°	Descriptions
2	Liste des points d'inspection. Appuyez sur  et sur  pour sélectionner un point d'inspection et vérifier les détails du point.
3	Affichage des détails du point d'inspection.
4	Images de référence du point. Elles indiquent les éléments et les angles des cibles à inspecter. Capturez des images d'inspection comme illustré par les images de référence. Plusieurs éléments ou angles sont censés être inspectés. Touchez les flèches gauche et droite (indiquées par le numéro 8 dans la figure ci-dessus) pour parcourir toutes les images de référence.
5	Touchez pour parcourir les captures d'inspection enregistrées. Touchez les flèches gauche et droite (indiquées par le numéro 8 dans la figure ci-dessus) pour passer d'une image capturée à l'autre.
6	Touchez pour vérifier les paramètres du point sélectionné.
7	Vérifiez les informations de diagnostic du point.
8	Touchez cette icône pour changer d'images.

5. Inspectez un point.

- 1) Appuyez sur  et revenez à la vue en direct.
- 2) Facultatif : déplacez-vous sur un point d'inspection et appuyez sur  pour passer au canal optique.
- 3) Orientez l'objectif vers le code QR à scanner.
- 4) Appuyez sur  pour capturer les images du point d'inspection une par une en fonction des images de référence jusqu'à ce que toutes les parties et tous les angles requis du point soient capturés.
- 5) Après avoir capturé la dernière image requise, marquez le résultat du diagnostic.

Remarque

Pour les points auto-diagnostiqués, l'appareil marque le résultat selon les normes de diagnostic prédéfinies. Pour les points nécessitant un diagnostic manuel, choisissez une option de résultat après la dernière capture.


6. Après l'inspection d'un point, l'appareil passe automatiquement au point suivant.

Appuyez sur  et  pour changer de point.

7. Répétez les étapes ci-dessus pour terminer l'inspection et le diagnostic de tous les points.

Une tâche terminée est indiquée par  devant le nom de la tâche dans la liste.

Que faire ensuite

- Vous pouvez supprimer des tâches d'inspection en sélectionnant une tâche et en appuyant sur .
- Chargez les résultats sur le client informatique après avoir entièrement parcouru l'itinéraire d'inspection. Reportez-vous au manuel d'utilisation de HIKMICRO Inspector pour de plus amples instructions.


5.3 Charger le résultat de l'inspection et afficher le rapport

Chargez les résultats de l'inspection sur le logiciel client pour les gérer de manière centralisée et créer des rapports.

Avant de commencer

Connectez votre appareil à l'ordinateur où le logiciel client est installé. Reportez-vous à l'étape de connexion de l'appareil dans **Créer un itinéraire d'inspection et envoyer une tâche à l'appareil** pour obtenir des instructions.

Procédure

1. Ouvrez HIKMICRO Inspector.
2. Cliquez sur  et sur **Gestion des tâches**, puis cochez les tâches désirées.
3. Cliquez sur **Lire le résultat d'inspection** pour télécharger les résultats de l'appareil.

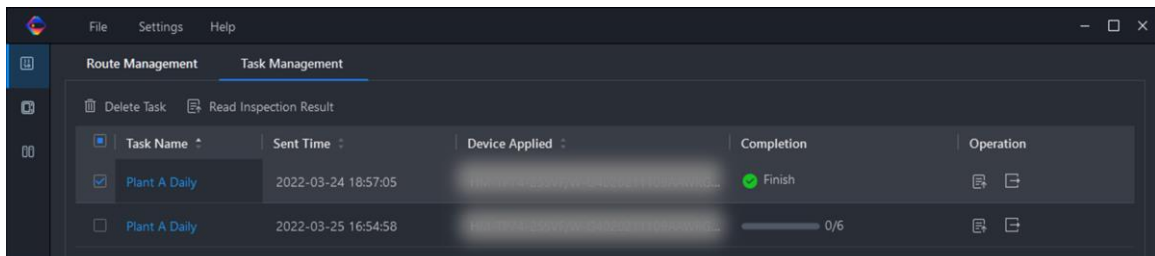


Figure 5-3 Gestion des tâches

Le statut de la tâche est indiqué dans **Progression**.

4. Cliquez sur le nom d'une tâche terminée pour afficher les résultats détaillés.

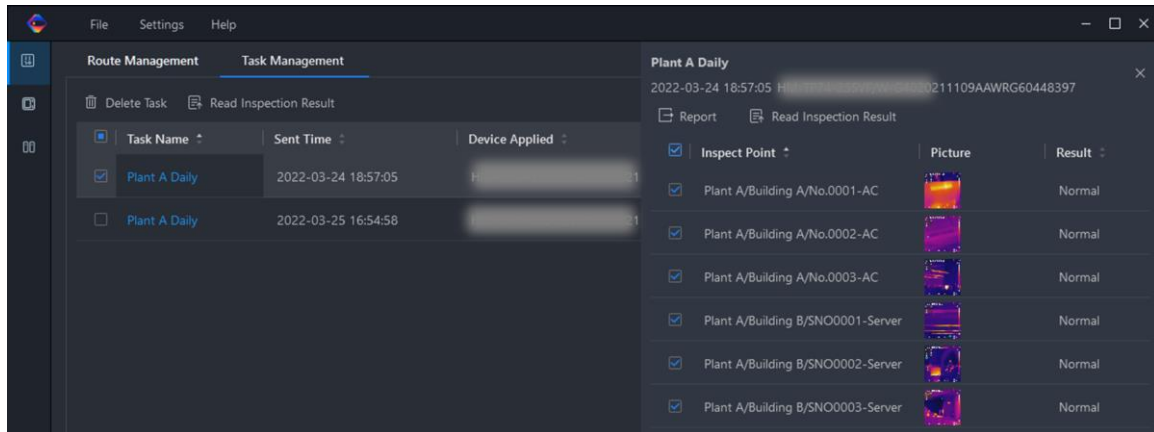


Figure 5-4 Résultats de l'inspection

5. Facultatif : Cochez une tâche ou les points d'inspection, puis cliquez sur **Rapport** pour une analyse complémentaire et pour générer un rapport dans HIKMICRO Analyzer.

Remarque

- Vous devez installer HIKMICRO Analyzer sur votre ordinateur. Téléchargez le programme à partir de <https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/hikmicro-analyzer-software/>.
- Pour les instructions d'utilisation dans HIKMICRO Analyzer, lisez le manuel d'utilisation en accédant à **Aide > Manuel d'utilisation**.
- Veuillez maintenir HIKMICRO Analyzer à jour pour une compatibilité et une expérience utilisateur optimales.

Manuel d'utilisation de la caméra thermographique portable

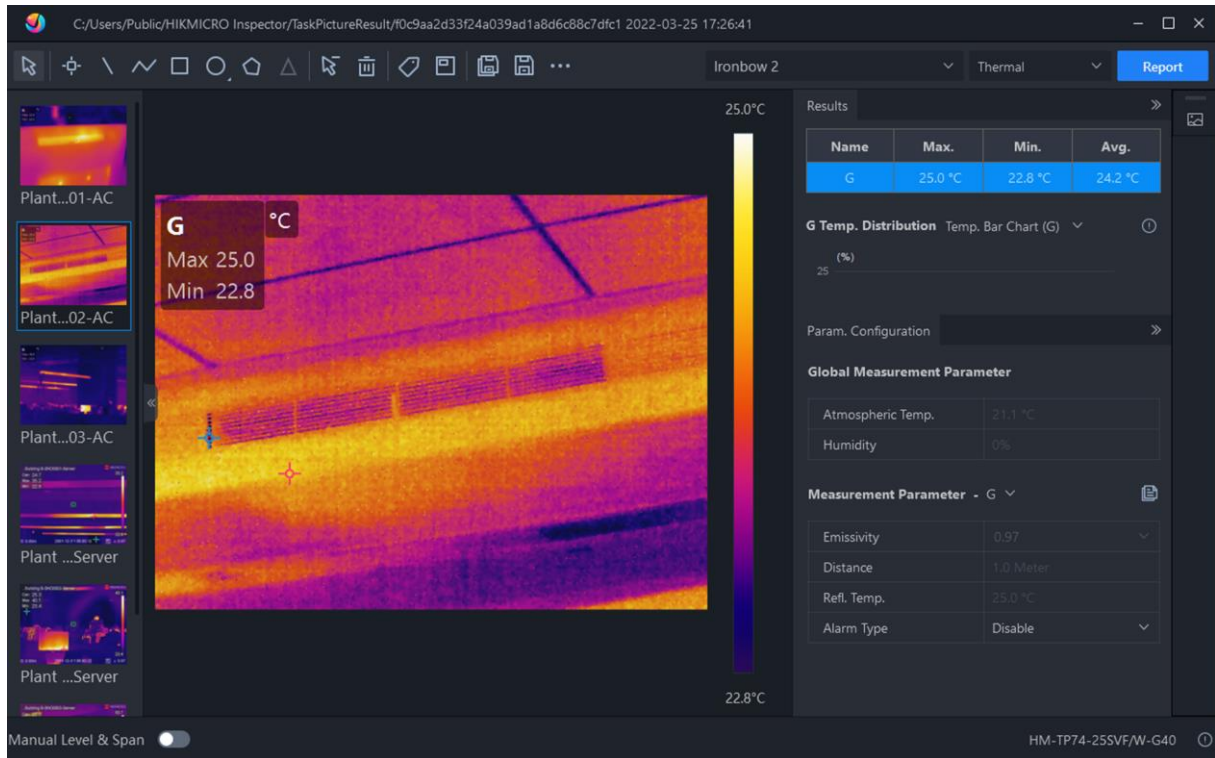


Figure 5-5 Analyse dans HIKMICRO Analyzer

Chapitre 6 Image et vidéo

Insérez la carte mémoire dans l'appareil pour pouvoir enregistrer des vidéos, prendre des instantanés, ainsi que marquer et enregistrer des données importantes.


Remarque

- L'appareil ne peut ni capturer ni enregistrer lorsque le menu est affiché.
 - Lorsque l'appareil est connecté à votre ordinateur, il ne peut pas non plus ni capturer ni enregistrer.
 - Accédez à **Paramètres > Paramètres de capture > En-tête de nom de fichier** pour pouvoir définir l'en-tête de nom de fichier lors de la capture ou de l'enregistrement afin de distinguer les fichiers enregistrés dans une scène spécifique.
 - Accédez à **Paramètres > Paramètres de l'appareil > Initialiser de l'appareil** pour initialiser la carte mémoire si nécessaire.
-


6.1 Capturer une image

L'appareil permet de capturer des images en direct et de les enregistrer dans des albums locaux.

Avant de commencer

- Assurez-vous qu'une carte mémoire en état de marche est montée dans votre appareil. Consultez **Apparence** pour localiser l'emplacement de la carte mémoire de votre appareil.
- Appuyez sur  de l'interface de vue en direct pour activer la lampe dans un environnement sombre.

Procédure

1. Définissez un mode de capture et appuyez sur  dans l'interface de vue en direct pour capturer des images.


Trois modes sont disponibles. Chaque mode nécessite des opérations différentes.

- 1) Sélectionnez  et accédez à **Paramètres de capture > Mode de capture**.
- 2) Sélectionnez un mode.

Capture d'une image




Appuyez une fois sur  pour capturer une image.


Capture continue


Définissez la quantité de capture continue après avoir sélectionné ce mode. Appuyez sur  en vue en direct et l'appareil capture en continu la quantité d'images définie.

Capture planifiée

Définissez l'intervalle de capture planifiée après avoir sélectionné ce mode.

Appuyez sur  en vue en direct et l'appareil capture des images selon l'intervalle défini. Appuyez à nouveau sur  ou sur  pour arrêter la capture.

3) Appuyez sur  pour revenir à l'interface de vue en direct.

4) Orientez l'objectif vers votre cible et appuyez sur  pour capturer des images.

- Capture d'une image : Si l'option **Modifier avant d'enregistrer** n'est PAS activée (**Paramètres > Paramètres de capture**), l'image en direct se fige et est enregistrée dans l'album d'enregistrement par défaut. Si **Modifier avant d'enregistrer** est activé, l'appareil accède à l'interface d'édition d'image.

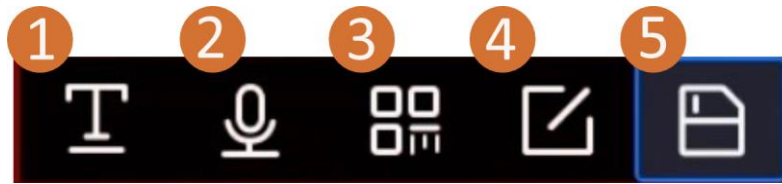











Figure 6-1 Modification d'image

Tableau 6-1 Options de modification




N°	Description
1	Note de texte. 1) Appuyez pour accéder à la page de modification. 2) Appuyez sur l'écran pour saisir du contenu et appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.
2	Note vocale. 1) Sélectionnez la note vocale et accédez à la page d'enregistrement vocal. 2) Appuyez sur  ou touchez  pour démarrer l'enregistrement. Appuyez sur  ou touchez à nouveau  pour arrêter l'enregistrement. 3) Facultatif : Vous pouvez appuyer pour lire l'enregistrement. Si la note vocale n'est pas satisfaisante, touchez pour la supprimer. Répétez les étapes ci-dessus pour enregistrer à nouveau. 4) Appuyez sur  pour sortir.
3	Lecture du code QR. 1) Sélectionnez le code QR et l'appareil passe en mode de numérisation. 2) Dirigez le cadre de numérisation vers un code QR. L'appareil lit le code et enregistre ses informations.
4	Modification des paramètres thermiques. 1) Modifiez le mode d'affichage de l'image, les paramètres et outils de


N°	Description
	<p>mesure, les palettes et les modes niveau et échelle.</p> <p>2) Facultatif : Si vous avez besoin d'un rapport PDF du fichier, appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran. Entrez le nom du rapport et du thermographe, et appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour générer le rapport.</p> <hr/> <p> Remarque</p> <p>Les rapports générés sont enregistrés dans le même chemin de la carte mémoire que les fichiers images. Les rapports PDF ne peuvent pas être visualisés sur l'appareil local. Exportez les rapports et lisez-les sur des ordinateurs. Reportez-vous à <i>Exportation des fichiers</i> pour les instructions.</p> <hr/> <p>3) Une fois toutes les opérations terminées, appuyez sur  pour enregistrer les modifications et quitter l'interface de modification.</p>
5	<p>Une fois toutes les informations ajoutées à l'image, sélectionnez Enregistrer pour quitter.</p>

- Capture continue/capture programmée : un compteur s'affiche en haut de l'écran indiquant le nombre de captures terminées.


2. Facultatif : vous pouvez définir d'autres réglages de capture selon vos besoins.

Tableau 6-2 Autres réglages de capture optionnels

Objectif	Paramètres
<p>Enregistrez une image visuelle supplémentaire avec l'image thermique.</p>	<p>Sélectionnez , puis accédez à Paramètres de capture.</p> <p>Activez Enregistrer l'image visuelle et réglez Résolution de l'image visuelle.</p> <hr/> <p> Remarque</p> <p>Si les cibles sont dans de mauvaises conditions d'éclairage, activez la lampe de poche. L'appareil allume la lampe de poche lors de la capture d'images.</p> <hr/>
<p>Définissez la règle de nommage des images.</p>	<p>Par défaut, le nom de l'image correspond au nom du fichier suivi de l'heure d'enregistrement. L'en-tête de nom de fichier est configurable. L'heure d'enregistrement correspond à l'heure système de l'appareil au moment de l'enregistrement.</p> <p>Sélectionnez  et accédez à Paramètres de capture > En-tête de nom de fichier pour pouvoir définir l'en-tête de nom de</p>


Objectif	Paramètres
	fichier.
Affichez une image thermique claire sur un écran haute résolution.	Sélectionnez  , puis accédez à Paramètres de capture . Activez SuperIR avant la capture. La résolution des images capturées avec SuperIR est environ 4 fois supérieure à celle de l'image originale.

Que faire ensuite

- Appuyez sur  pour accéder aux albums, puis afficher et gérer les fichiers et les albums. Consultez ***Gestion des albums*** et ***Gestion des fichiers*** pour obtenir des instructions d'utilisation.
- Vous pouvez connecter votre appareil au PC afin d'exporter des fichiers locaux dans des albums en vue d'une utilisation ultérieure. Voir ***Exportation des fichiers***.
- Vous pouvez modifier les images enregistrées. Voir ***Modification des images***.

6.2 Enregistrer une vidéo

Avant de commencer

- Une carte mémoire doit être montée pour le stockage vidéo.
- Appuyez sur  de l'interface de vue en direct pour activer la lampe dans un environnement sombre si vous souhaitez enregistrer une vidéo optique.

Procédure

1. Sélectionnez  et accédez à **Paramètres de capture > Type de vidéo** pour pouvoir définir le format vidéo.

Remarque

La configuration du type de vidéo n'est prise en charge que par certains modèles de cette série. Le type de vidéo MP4 est adopté pour les modèles ne disposant pas d'une telle option de configuration.

Vidéo radiométrique

Les données thermiques brutes sont jointes aux vidéos de ce format. Elles ne peuvent être lues et analysées qu'avec HIKMICRO Analyzer.

Remarque

Lorsque l'espace de stockage est inférieur à 500 Mo, l'enregistrement vidéo radiométrique n'est pas autorisé. Les enregistrements interrompus accidentellement ne sont pas sauvegardés.

MP4

Les vidéos enregistrées sont sauvegardées au format .mp4. Ces clips vidéo peuvent être lus sur l'appareil local et sur tout lecteur prenant en charge ce format (HIKMICRO Analyser ne prend pas en charge la lecture de ce format vidéo).

2. **Facultatif** : définissez la fréquence d'images pour le type de vidéo sélectionné.

1) Activez **Fréquence d'image**.


2) Choisissez à nouveau le **Type de vidéo** et des options de fréquence d'images apparaîtront sous le type de vidéo sélectionné.



3) Sélectionnez **Fréquence d'image** et faites défiler pour définir la valeur souhaitée.


Remarque

Une fréquence d'images plus élevée permet d'obtenir une vidéo plus fluide et plus détaillée, notamment en cas de mouvement. Toutefois, une fréquence d'images plus élevée signifie également une taille de vidéo plus importante qui consomme plus d'espace de stockage.

4) Appuyez sur **OK**.

3. Dans l'interface de vue en direct, maintenez  enfoncé pour démarrer l'enregistrement. L'icône d'enregistrement et un compte à rebours s'affichent dans l'interface.

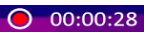Les signes d'enregistrement des vidéos radiométriques et des vidéos MP4 sont différents. Lorsque vous voyez  00:00:28, il s'agit de l'enregistrement d'une vidéo MP4. Lorsque vous voyez  Offline 00:00:28, il s'agit de l'enregistrement d'une vidéo radiométrique.

4. Une fois terminé, maintenez  enfoncé à nouveau pour arrêter l'enregistrement. La vidéo d'enregistrement est sauvegardée automatiquement avant de sortir.

Remarque

Vous pouvez également appuyer sur **OK** ou sur  pour arrêter l'enregistrement.

Que faire ensuite

Vérifiez les vidéos enregistrées à partir de  en mode menu. Reportez-vous au paragraphe ***Visualisation et gestion des fichiers locaux*** pour plus d'informations.

6.3 Visualisation et gestion des fichiers locaux

Les images et vidéos capturées par l'appareil sont enregistrées dans des albums locaux. Vous pouvez créer, supprimer, renommer et définir un album comme album d'enregistrement par défaut. Pour les fichiers, des opérations telles que la navigation, le déplacement et la suppression sont disponibles.

Procédure




1. Appuyez sur  pour entrer dans les **albums**.
2. Pour créer, renommer, supprimer et définir un album comme album d'enregistrement par défaut, consultez **Gestion des albums** pour les instructions.
3. Pour les opérations sur les fichiers, telles que le déplacement ou la suppression d'un fichier, consultez **Gestion des fichiers** pour les instructions.
4. Appuyer sur  pour sortir.














Tableau 6-3 Type de fichier et description


Type de fichier	Formater	Description
Vidéos MP4	Nom du fichier.mp4	La lecture, le déplacement et la suppression de fichiers vidéo sont pris en charge par l'appareil.
Vidéos radiométriques	Nom du fichier.rv ou Nom du fichier.hrv	Les fichiers de ce format ne peuvent pas être lus sur votre appareil. L'extension du fichier est déterminée par la fréquence d'images d'une vidéo. Utilisez HIKMICRO Analyzer pour lire et analyser le fichier. Veuillez mettre à jour le logiciel avec la dernière version, sinon le fichier .hrv pourrait ne pas être pris en charge.
Images radiométriques	Nom du fichier.jpeg	La modification du texte et des notes vocales, le déplacement de fichiers, la vérification des informations de base, la modification des paramètres thermiques et la suppression de fichiers sont pris en charge sur l'appareil.

6.3.1 Gestion des albums

Vous pouvez créer plusieurs albums pour gérer les images capturées et les fichiers vidéo sur votre appareil. Les images et vidéos nouvellement capturées sont enregistrées dans **Album de sauvegarde par défaut** .







Tâche	Opérations
-------	------------







Tâche	Opérations
Création d'un nouveau fichier	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  pour entrer dans les albums. 2. Appuyez sur  pour ajouter un nouvel album. 3. Un clavier virtuel s'affiche à l'endroit où vous pouvez saisir le nom de l'album lorsque vous appuyez sur l'écran. 4. Appuyez sur  pour terminer. <hr/> <p> Remarque L'album nouvellement créé devient l'album de sauvegarde par défaut et apparaît en haut de la liste des albums.</p> <hr/>
Renommage d'un album	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  pour entrer dans les albums. 2. Sélectionnez l'album à renommer. 3. Appuyez sur  et sélectionnez Renommer. Un clavier virtuel s'affiche. 4. Appuyez sur  pour supprimer l'ancien nom, puis entrez le nouveau nom de l'album en touchant l'écran. 5. Appuyez sur  pour terminer.
Changement de l'album de sauvegarde par défaut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  pour entrer dans les albums. 2. Sélectionnez l'album que vous voulez utiliser comme album de sauvegarde par défaut. 3. Appuyez sur  et sélectionnez Définir comme album de sauvegarde par défaut. <hr/> <p> Remarque L'album de sauvegarde par défaut apparaît en haut de la liste des albums.</p> <hr/>
Suppression d'un album	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  pour entrer dans les albums. 2. Sélectionnez l'album que vous souhaitez supprimer. 3. Appuyez sur  et sélectionnez Supprimer. Une boîte de dialogue apparaît sur l'interface. 4. Appuyez sur OK pour supprimer l'album.

Tâche	Opérations
	<hr/> <p> Remarque</p> <p>Les fichiers d'un album sont également supprimés lors de la suppression de l'album. Déplacez les fichiers vers d'autres albums s'ils sont encore nécessaires. Reportez-vous à <i>Gestion des fichiers</i> pour les instructions.</p> <hr/>



6.3.2 Gestion des fichiers

Vous pouvez supprimer les fichiers enregistrés et déplacer les fichiers vers d'autres albums de l'appareil.

Tâche	Opérations
Suppression d'un fichier	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  pour entrer dans les albums. 2. Appuyez pour sélectionner l'album de stockage du fichier à supprimer. 3. Dans l'album, appuyez pour sélectionner le fichier à supprimer. 4. Appuyez sur  et sélectionnez Supprimer. Une boîte de dialogue apparaît sur l'interface. 5 Touchez OK pour supprimer le fichier.
Suppression de plusieurs fichiers	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  pour entrer dans les albums. 2. Appuyez pour sélectionner l'album de stockage des fichiers à supprimer. 3. Dans l'album, Appuyez sur  et appuyez sur les fichiers à supprimer. 4. Touchez . Une boîte de dialogue apparaît sur l'interface. 5 Touchez OK pour supprimer les fichiers. <hr/> <p> Remarque</p> <p>Vous pouvez également supprimer un seul fichier de cette manière.</p> <hr/>

Tâche	Opérations
Déplacement d'un fichier	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  pour entrer dans les albums. 2. Appuyez pour sélectionner l'album de stockage du fichier à déplacer. 3. Dans l'album, appuyez pour sélectionner le fichier à déplacer. 4. Appuyez sur  et sélectionnez Déplacer. La liste des albums s'affiche. 5. Touchez pour sélectionner l'album à déplacer.
Déplacement de plusieurs fichiers	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  pour entrer dans les albums. 2. Appuyez pour sélectionner l'album de stockage des fichiers à déplacer. 3. Dans l'album, appuyez sur  pour sélectionner les fichiers à déplacer. 4. Touchez . La liste des albums s'affiche. 5. Appuyez pour sélectionner l'album à déplacer. <hr/> <p> Remarque</p> <p>Vous pouvez également déplacer un seul fichier de cette manière.</p> <hr/>

Remarque

Appuyez sur  pour sélectionner tous les fichiers et appuyez sur  pour annuler la sélection.

6.3.3 Modification des images

La modification du texte ou des notes vocales enregistrées avec les images et la modification des paramètres thermiques sont autorisées sur votre caméra thermique.

Remarque

La fonction d'édition des images varie d'une série à l'autre. Consultez votre appareil pour connaître les options disponibles.

Procédure

1. En mode vue en direct, appuyez sur  pour accéder aux albums.

2. Appuyez pour ouvrir un album.


3. Touchez pour ouvrir un fichier image et touchez l'image pour afficher le menu d'édition.



Figure 6-2 Modification d'image

4. Sélectionnez une option et effectuez les opérations correspondantes.

N°	Description
1	Édition d'une note de texte. Ajoutez une nouvelle note de texte ou modifiez la note existante, puis appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour enregistrer les modifications.
2	Édition d'une note vocale. Vous pouvez ajouter une nouvelle note vocale, lire ou supprimer une note vocale existante. <ul style="list-style-type: none"> • Si le fichier possède déjà une note vocale, appuyez pour lire ou supprimer la note. • Si le fichier n'est pas accompagné d'une note vocale, appuyez sur OK ou sur
3	Permet de déplacer le fichier vers d'autres albums. Touchez pour sélectionner un album cible pour l'enregistrement du fichier.
4	Permet d'afficher les informations de base du fichier, par exemple, la durée d'enregistrement et la résolution du fichier.
5	<p>Modification des paramètres thermiques de l'image.</p> <p>1) Modifiez le mode d'affichage de l'image, les paramètres et outils de mesure, les palettes et les modes niveau et échelle.</p> <p>2) Facultatif : Si vous avez besoin d'un rapport PDF du fichier, appuyez sur dans le coin supérieur droit de l'écran. Entrez le nom du rapport et du thermographe, et appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour générer le rapport.</p> <hr/> <p> Remarque</p> <p>Les rapports générés sont enregistrés dans le même chemin de la carte mémoire que les fichiers images. Les rapports PDF ne peuvent pas être visualisés sur l'appareil local. Exportez les rapports et lisez-les sur des ordinateurs. Reportez-vous à <i>Exportation des fichiers</i> pour les instructions.</p>

N°	Description
	3) Une fois toutes les opérations terminées, appuyez sur  pour enregistrer les modifications et quitter l'interface de modification.
6	Permet de supprimer un fichier.

6.4 Exportation des fichiers

Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble fourni pour pouvoir exporter les vidéos enregistrées, les instantanés capturés et les rapports PDF.

Remarque

La diffusion de l'écran doit être désactivée avant l'exportation des fichiers, sinon l'ordinateur ne pourra pas détecter le disque. Accédez à **Paramètres > Connexions > Diffusion de l'écran USB** pour vérifier l'état de la fonction.

Procédure

1. Ouvrez le cache de l'interface câble.
 2. Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble et ouvrez le disque détecté.
 3. Sélectionnez et copiez les vidéos ou les instantanés sur l'ordinateur pour afficher les fichiers.
 4. Déconnectez l'appareil de votre ordinateur.
-

Remarque

Lors de la première connexion, le pilote est installé automatiquement.

Que faire ensuite

Vous pouvez importer les instantanés capturés dans HIKMICRO Analyzer en vue d'effectuer une analyse plus approfondie des données. Reportez-vous au *Manuel d'utilisation de HIKMICRO Analyzer* pour le mode d'emploi.



Chapitre 7 Détection de distance

Le télémètre laser se compose d'un émetteur laser et d'un récepteur laser. L'appareil détecte la distance jusqu'à une cible en mesurant le temps mis par une impulsion laser pour atteindre la cible et revenir au récepteur laser. Ce temps est converti en distance affichée à l'écran.

Avant de commencer

- Il est recommandé d'utiliser cette fonction dans un environnement non éblouissant, par exemple en intérieur.
- Il est recommandé que la cible ait une bonne réflexion de la lumière, comme du papier blanc et un câble.

Procédure

1. Sélectionnez  et accédez à **Paramètres de l'appareil > Paramètres de l'affichage**.
2. Activez **Distance**.
3. Appuyez sur  pour enregistrer et sortir.
4. Dans l'interface de vue en direct, pointez le curseur sur la cible et maintenez enfoncé le bouton du laser.
5. Relâchez ce bouton pour terminer la mesure de la distance.


Résultat

La distance s'affiche sur la barre d'état gauche de l'écran.

Chapitre 8 Affichage de la position géographique

Équipé de modules de positionnement par satellite, l'appareil peut afficher sa longitude et sa latitude sur l'image en direct et sur les images capturées.

Procédure

1. Sélectionnez  et accédez à **Paramètres de l'appareil > GPS**.
2. Touchez  pour activer la fonction GPS. L'appareil affiche le résultat du positionnement GPS.

Résultat

La position s'affiche dans la barre d'état gauche de l'écran.



Remarque


- Le module de localisation par satellite ne reçoit pas les signaux si l'appareil est utilisé en intérieur. Placez l'appareil à l'extérieur pour recevoir les signaux.
 - À l'extérieur, attendez quelques instants pour que la position géographique s'affiche.
 - Les informations relatives à la localisation sont également jointes aux images radiométriques capturées. Vous pouvez lire la position à l'aide de HIKMICRO Analyzer.
 - L'affichage de la position géographique n'est pris en charge que par les modèles d'appareil équipés de modules de localisation par satellite.
-

Chapitre 9 Affichage de la direction

Équipé d'une boussole, l'appareil peut afficher la direction sur l'image en direct et dans les images capturées.

Remarque

La fonction est prise en charge par certains modèles.

Sélectionnez  et accédez à **Paramètres de l'appareil > Boussole** pour activer les modules de la boussole. Ensuite, suivez les instructions qui s'affichent pour étalonner la boussole. Reportez-vous au paragraphe ***Étalonnage de la boussole*** pour plus d'informations.

Une fois l'étalonnage réussi, la direction s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran. Nous vous recommandons de lire la direction en plaçant l'appareil à l'horizontale. Pour augmenter la précision de la direction, corrigez la déclinaison magnétique. Reportez-vous à ***Correction de la déclinaison magnétique*** pour les instructions.



Remarque

Les informations relatives à la direction sont également jointes aux images radiométriques capturées. Vous pouvez lire la direction à l'aide de HIKMICRO Analyzer.

9.1 Étalonnage de la boussole

L'étalonnage de la boussole est indispensable pour un affichage correct de la direction. Vous devez étalonner la boussole lorsque vous activez la fonction pour la première fois.

Procédure

1. Accédez au guide d'étalonnage comme suit.
 - Sélectionnez  et accédez à **Paramètres de l'appareil > Boussole** pour désactiver et réactiver la fonction.
 - Appuyez sur  dans le menu déroulant pour activer/désactiver rapidement la boussole.
2. Au moment où vous activez la boussole pour la première fois, ou si la boussole subit des interférences magnétiques, le guide d'étalonnage de la boussole s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour déplacer et faire tourner l'appareil.

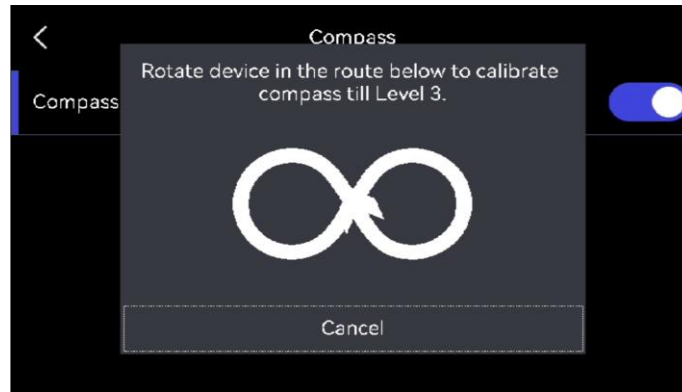



Figure 9-1 Étalonnage de la boussole

Remarque

- Au cours de l'étalonnage, continuez à déplacer et à faire tourner l'appareil pour vous assurer qu'il est orienté dans toutes les directions possibles.
- Le **niveau d'étalonnage** indique la validité de l'étalonnage. Un niveau plus élevé signifie une lecture plus précise de la boussole. L'étalonnage est réussi lorsque la barre d'état de l'interface de vue en direct s'affiche et que le **niveau d'étalonnage** passe à 3.

3. Arrêtez de tourner l'appareil dès que le message indiquant que l'étalonnage a réussi s'affiche.

Résultat

La barre d'état de l'interface de vue en direct affiche  après la réussite de l'étalonnage. Si la valeur de cette icône est inférieure à 3, cela signifie que la boussole n'est pas correctement étalonnée et que la direction affichée n'est peut-être pas correcte.

9.2 Correction de la déclinaison magnétique

La déclinaison magnétique est la variation d'angle entre le nord magnétique et le nord réel. Si vous ajoutez la déclinaison magnétique à la boussole, vous augmentez la précision de la lecture de la direction.



Accédez à **Paramètres locaux > Paramètres de l'appareil > Boussole > Correction de la déclinaison magnétique** pour ajouter la déclinaison de l'emplacement de l'appareil.

Chapitre 10 Connexions de l'appareil


10.1 Connecter Bluetooth

Vous pouvez enregistrer et écouter le son contenu dans les vidéos ou les images en jumelant un casque Bluetooth.

Procédure

1. Sélectionnez  et accédez à **Connexions > Bluetooth**.
2. Appuyez sur  pour activer le Bluetooth.

Remarque

Vous pouvez également appuyer sur  ou sur **OK** pour quitter le jumelage.

L'appareil recherche alors le casque Bluetooth activé à proximité et procède automatiquement au couplage.



Résultat

Une fois le casque jumelé, enregistrez et écoutez l'audio à l'aide du casque pendant que vous enregistrez ou lisez la vidéo ou affichez l'image.

10.2 Diffuser l'écran de l'appareil sur l'ordinateur

L'appareil prend en charge la diffusion de l'écran vers un ordinateur par le biais du lecteur ou du logiciel client s'appuyant sur le protocole UVC. Vous pouvez connecter l'appareil à votre ordinateur au moyen d'un câble de type C et transférer la vue en direct de l'appareil sur votre ordinateur.

Procédure

1. Sélectionnez  et accédez à **Connexions > Diffusion de l'écran USB** pour activer la fonction sur l'appareil. Ou appuyez sur  dans le menu déroulant pour activer/désactiver la **diffusion de l'écran USB**.
2. Lancez le logiciel client s'appuyant sur le protocole UVC sur votre ordinateur.
3. Connectez votre appareil à l'ordinateur au moyen d'un câble de type C.

Que faire ensuite

Pour plus d'instructions sur la façon de diffuser l'écran, veuillez visiter notre site Web : <https://www.hikmicrotech.com>.

10.3 Connecter l'appareil au Wi-Fi

Procédure

1. Sélectionnez  et accédez à **Connexions > WLAN**.
2. Appuyez sur  pour activer le Wi-Fi. La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche.

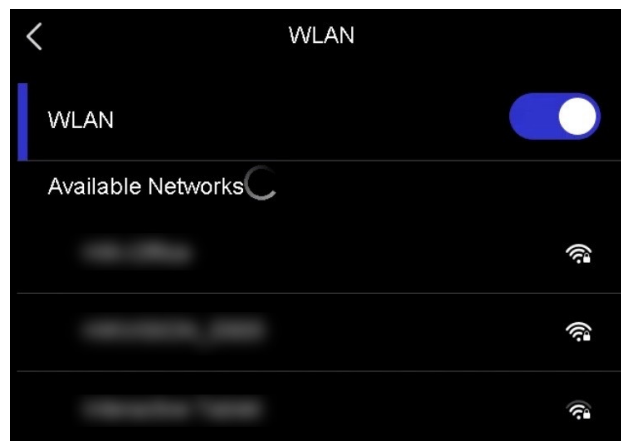



Figure 10-1 Liste Wi-Fi

3. Sélectionnez le Wi-Fi auquel vous connecter et un clavier souple s'affiche.
4. Saisissez le mot de passe.
5. Appuyez sur  pour masquer le clavier et vous connecter au Wi-Fi.

Remarque

- N'appuyez PAS sur la touche **Espace**, au risque que le mot de passe soit incorrect.
 - La sortie de l'interface de configuration Wi-Fi n'interrompt pas la connexion.
-


Résultat

Une icône Wi-Fi s'affiche sur l'interface principale lorsque la connexion est établie.


10.4 Définir le point d'accès de l'appareil

Grâce au point d'accès de l'appareil, d'autres équipements dotés de la fonction Wi-Fi peuvent échanger des données.


Procédure

1. Sélectionnez  et accédez à **Connexions > Point d'accès**.

Manuel d'utilisation de la caméra thermographique portable

- Appuyez sur  pour activer la fonction de point d'accès.
- Définissez le point d'accès et connectez-vous-y.


Utilisation du mot de passe du point d'accès

- Appuyez sur **Définir un point d'accès**. Un clavier virtuel s'affiche.
- Définissez le mot de passe du point d'accès en appuyant sur l'écran.
- Appuyez sur  pour terminer.
- Activez la fonction Wi-Fi des autres équipements et recherchez le point d'accès de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Utilisation du code QR du point d'accès

- Appuyez sur **Code QR**. Un code QR s'affiche.
- Scannez le code QR avec HIKMICRO Viewer pour vous connecter au point d'accès.

Remarque

- Lors de la définition du mot de passe, n'appuyez pas sur la touche **Espace**, au risque que le mot de passe soit incorrect.
- Le mot de passe doit contenir au moins 8 chiffres, composés de chiffres et de caractères.
- Appuyez sur  pour saisir le mot de passe dans le champ prévu à cet effet.

-
- Appuyez sur  pour enregistrer.

Chapitre 11 Connexion du client mobile à la vue thermique

L'appareil prend en charge à la fois la connexion Wi-Fi et le point d'accès. Connectez l'appareil à HIKMICRO Viewer afin de pouvoir contrôler l'appareil à l'aide du client mobile.

11.1 Connexion par Wi-Fi

Avant de commencer

Téléchargez et installez HIKMICRO Viewer sur votre téléphone.

Procédure

1. Connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi. Reportez-vous à **Connecter l'appareil au Wi-Fi** pour les instructions.
2. Connectez votre téléphone au réseau Wi-Fi où l'appareil se trouve.
3. Lancez l'application et suivez l'assistant de démarrage pour créer et enregistrer un compte.
4. Recherchez et ajoutez l'appareil au client mobile.

Résultat

Vous pouvez afficher la vue en direct, capturer des instantanés et enregistrer des vidéos via le client.

11.2 Connexion par point d'accès

Avant de commencer

Téléchargez et installez HIKMICRO Viewer sur votre téléphone.

Procédure



1. Activez le point d'accès de l'appareil et terminez ses réglages. Reportez-vous à **Définir le point d'accès de l'appareil** pour les instructions.
2. Connectez votre téléphone au point d'accès de l'appareil.
3. Lancez l'application et suivez l'assistant de démarrage pour créer et enregistrer un compte.
4. Recherchez et ajoutez l'appareil au client mobile.

Résultat

Vous pouvez afficher la vue en direct, capturer des instantanés et enregistrer des vidéos via le client.

Chapitre 12 Paramètres système

12.1 Réglage de l'éclairage LED

Dans le mode vue en direct, appuyez sur  pour activer/désactiver l'éclairage LED. Appuyez également sur  dans le menu déroulant.

12.2 Définir les unités de mesure

Sélectionnez  et accédez à **Paramètres de l'appareil > Unité** pour régler l'unité de température et l'unité de distance.

12.3 Sortie d'image HDMI

Cette fonction vous permet de visualiser l'image sur l'unité d'affichage pour plus de détails.



Si votre appareil dispose d'une interface de sortie micro HDMI, connectez l'appareil à un écran pour diffuser l'image.

Remarque

Cette fonction n'est prise en charge que par les modèles dotés d'une interface de sortie micro HDMI.

12.4 Configuration de l'heure et de la date

Procédure

1. Sélectionnez  et accédez à **Paramètres locaux > Paramètres de l'appareil > Heure et date**.
2. Réglez la date et l'heure.
3. Appuyez sur  pour enregistrer et sortir.

Remarque

Accédez à **Réglages de l'affichage** pour activer ou désactiver l'affichage de la date et de l'heure.

Chapitre 13 Maintenance

13.1 Affichage des informations sur l'appareil

Sélectionnez  et accédez à **Paramètres locaux > Paramètres de l'appareil > Informations sur l'appareil** pour afficher les informations concernant l'appareil.

13.2 Mise à niveau de l'appareil

Avant de commencer

- Veuillez télécharger le fichier de mise à niveau depuis le site Web officiel <http://www.hikmicrotech.com> ou contactez le service personnalisé et le support technique pour obtenir le fichier de mise à niveau en premier.
- Assurez-vous que la batterie de l'appareil est complètement chargée.
- Assurez-vous que la fonction de mise hors tension automatique est désactivée afin d'éviter toute suspension accidentelle pendant la mise à niveau.
- Assurez-vous qu'une carte mémoire a été installée sur l'appareil.

Procédure

1. Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble et ouvrez le disque détecté.
2. Copiez le fichier de mise à niveau et collez-le dans le répertoire racine de l'appareil.
3. Déconnectez l'appareil de votre ordinateur.
4. Redémarrez l'appareil et il se mettra automatiquement à niveau. Le processus de mise à niveau sera affiché dans l'interface principale.

Remarque


Après la mise à niveau, l'appareil redémarre automatiquement. Vous pouvez afficher la version actuelle dans **Paramètres de l'appareil > Informations sur l'appareil**.

13.3 Restaurer l'appareil

Sélectionnez  et accédez à **Paramètres de l'appareil > Initialisation de l'appareil > Restauration de l'appareil** pour initialiser l'appareil et restaurer les paramètres par défaut.

13.4 Initialisation de la carte mémoire

Lorsqu'une carte mémoire est utilisée pour la première fois sur la caméra thermique portable, vous devez d'abord l'initialiser.

Sélectionnez  puis accédez à **Paramètres de l'appareil > Initialisation de l'appareil > Formater la carte de stockage** pour initialiser la carte mémoire.

Mise en garde

Si la carte mémoire contient des fichiers, assurez-vous qu'ils ont été sauvegardés avant l'initialisation de la carte mémoire. Une fois la carte initialisée, les données et les fichiers ne peuvent pas être récupérés.

13.5 À propos de l'étalonnage

Nous vous recommandons de renvoyer l'appareil pour étalonnage une fois par an. Veuillez également contacter le revendeur local pour obtenir des informations sur les points d'entretien. Pour des services d'étalonnage plus détaillés, veuillez vous reporter à <https://www.hikmicrotech.com/en/support/calibration-service/>.

Chapitre 14 Annexe

14.1 Référence d'émissivité des matériaux courants

Matériau	Émissivité
Peau humaine	0,98
Circuit imprimé	0,91
Béton	0,95
Céramique	0,92
Caoutchouc	0,95
Peinture	0,93
Bois	0,85
Terrain	0,96
Brique	0,95
Sable	0,90
Terre	0,92
Vêtement	0,98
Carton dur	0,90
Papier blanc	0,90
Eau	0,96

14.2 Questions fréquentes

Scannez le code QR suivant pour accéder à la foire aux questions de l'appareil.





HIKMICRO

See the World in a New Way

Facebook : HIKMICRO Thermography

Instagram : hikmicro_thermography

E-mail : support@hikmicrotech.com

LinkedIn : HIKMICRO

YouTube : HIKMICRO Thermography

Site Web : <https://www.hikmicrotech.com>

UD34027B-A