

Manuel d'utilisation

Monoculaire à imagerie thermique

SÉRIE PANTHER 2.0

V5.5.110 202407



Nous contacter

CONTENU

1	Vue d'ensemble.....	1
1.1	Fonction principale.....	1
1.2	Apparence.....	1
2	Préparation	4
2.1	Installation de la batterie	4
2.1.1	Instructions concernant la pile et les batteries.....	4
2.1.2	Installation de la pile.....	4
2.2	Connexion par câble.....	5
2.3	Montez l'appareil sur le rail.....	6
2.4	Allumer/éteindre.....	7
2.5	Description du menu	8
2.6	Connexion à l'application.....	8
2.7	État du micrologiciel	9
2.7.1	Contrôle de l'état du micrologiciel	9
2.7.2	Mise à niveau de l'appareil	10
2.8	Mise à zéro (vue d'ensemble).....	11
3	Paramètres d'image.....	12
3.1	Réglage du dioptre	12
3.2	Réglage de la mise au point.....	12
3.3	Réglage la luminosité.....	13
3.4	Réglage le contraste	13
3.5	Réglage des nuances	13
3.6	Réglage de la netteté.....	14
3.7	Sélection de la scène	14
3.8	Définir les palettes.....	15
3.9	Correction de pixel défectueux.....	17
3.10	Correction de champ plat	17
3.11	Réglage du mode Image incrustée.....	18
3.12	Ajuster le zoom numérique.....	19
4	Mise à zéro.....	20
4.1	Réglage du mode de réticule	20
4.2	Sélection des profils de mise à zéro	20
4.3	Réglage du type de réticule.....	21
4.4	Correction du réticule.....	22
4.4.1	Rectification du réticule sur l'appareil	22
4.4.2	Rectification du réticule à l'aide de HIKMICRO Sight	24
5	Mesure de distance	26

6	Calcul balistique pour la chasse	28
7	Paramètres généraux	30
7.1	Régler l'OSD	30
7.2	Configuration du logo de marque	30
7.3	Prévention contre les dommages du capteur thermique	31
7.4	Capture et vidéo	31
7.4.1	Capter une image	31
7.4.2	Réglage audio	31
7.4.3	Enregistrer une vidéo	32
7.4.4	Préenregistrement vidéo	32
7.4.5	Suivi de point chaud	33
7.5	Exportation des fichiers	33
7.5.1	Exportation des fichiers à l'aide de HIKMICRO Sight	33
7.5.2	Exportation de fichiers sur un ordinateur	34
8	Paramètres système	36
8.1	Réglage de la date	36
8.2	Synchroniser l'heure	36
8.3	Réglage de la langue	36
8.4	Définir les unités de mesure	37
8.5	Enregistrer le journal de diagnostic	37
8.6	Affichage des informations sur l'appareil	38
8.7	Restaurer l'appareil	38
8.8	Réinitialiser l'appareil	38
9	Foire aux questions	40
9.1	Pourquoi le moniteur est-il éteint ?	40
9.2	L'image est floue, comment puis-je la corriger ?	40
9.3	La capture ou l'enregistrement ne fonctionne pas. Quel est le problème ?	40
9.4	Pourquoi l'ordinateur ne détecte-t-il pas l'appareil ?	40

1 Vue d'ensemble

Le monoculaire à imagerie thermique de la gamme HIKMICRO PANTHER 2.0 fournit une image claire dans des conditions ambiantes difficiles telles que l'obscurité, le brouillard, la fumée, la poussière, la pluie, la neige, etc. Il est principalement destiné à des scénarios comme la chasse.

1.1 Fonction principale

- **Mesure de distance** : Le télémètre laser intégré fournit une distance précise entre la cible et la position d'observation.
- **Mise à zéro**: Le réticule vous aide à viser la cible rapidement et avec précision. Voir *Mise à zéro*.
- **Audio et enregistrement activé par la gâchette** : Appuyez sur la gâchette pour activer l'enregistrement audio.
- **Connexion à l'application** : Il est capable de prendre des instantanés et d'enregistrer des vidéos et ses paramètres peuvent être réglés par le biais de l'application HIKMICRO Sight une fois qu'il a été connecté à votre téléphone en utilisant le point d'accès.

1.2 Apparence

Il existe deux types de monoculaires à imagerie thermique. Vous trouverez ci-dessous une présentation des deux types. Veuillez vous référer au produit réel.



Remarque

Les images de ce manuel ne sont données qu'à titre d'illustration. Veuillez vous référer au produit réel.

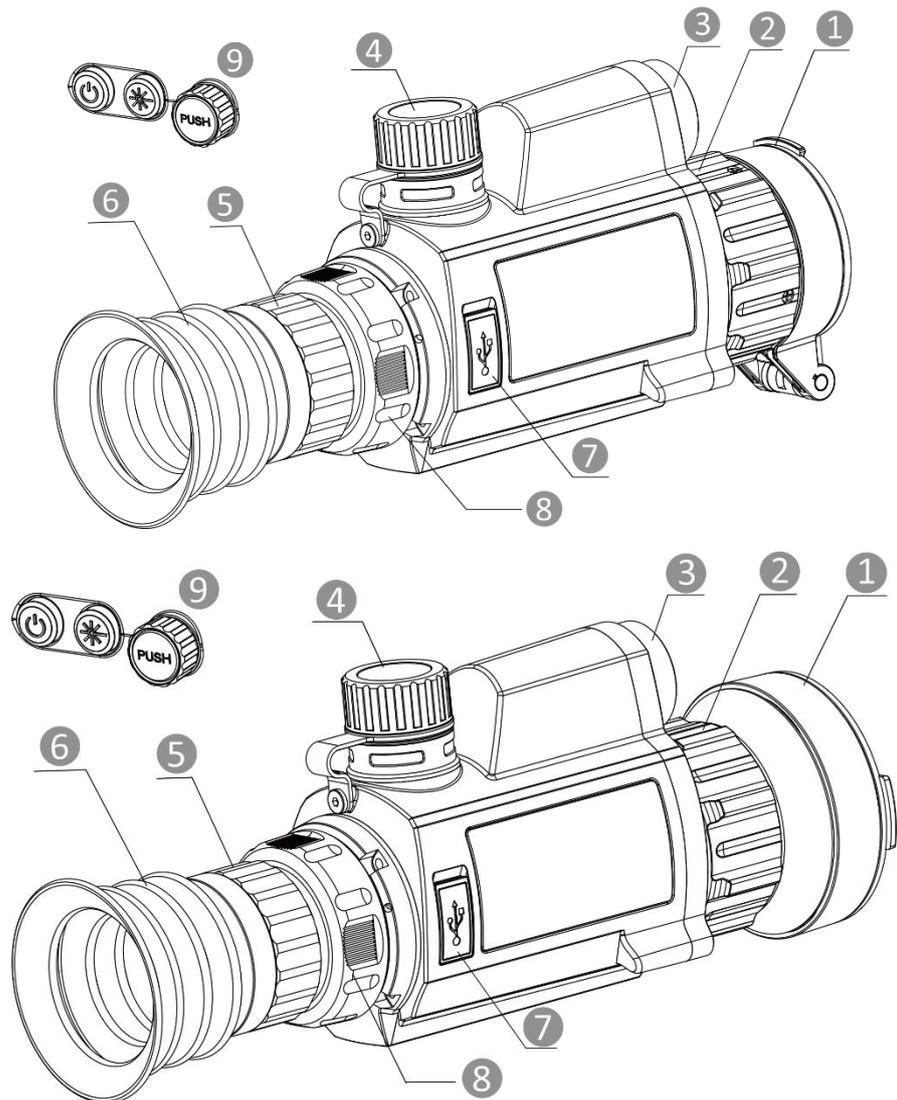


Figure 1-1 Apparence



Tableau 1-1 Description des composants

N°	Composant	Description
1	Cache d'objectif	Protège l'objectif.
2	Bague de mise au point	Permet d'ajuster la mise au point pour obtenir des cibles nettes.
3	Télémètre laser	Mesure de la distance par laser.
4	Compartiment à pile	Permet d'accueillir la batterie.
5	Bague de réglage dioptrique	Permet d'ajuster le réglage dioptrique.
6	Oculaire de visée	Pièce placée le plus près de l'œil pour voir la cible.

N°	Composant	Description
7	Interface type-C	Permet de connecter l'appareil à l'alimentation électrique ou de transmettre des données à l'aide d'un câble de type C.
8	Bague de fixation	Permet de fixer l'oculaire.
9	Touches	Permet de régler les fonctions et les paramètres.

Description des boutons

Tableau 1-2 Description des boutons

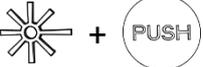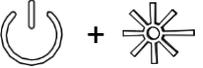Icône	Bouton	Fonction
	Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyer : Mode veille/réactivation de l'appareil. ● Maintenir enfoncé : Allumer/éteindre.
	Mesure	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyer : allumer la télémétrie laser. ● Double appui : éteindre la télémétrie laser. ● Maintenir enfoncé : démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo.
	Molette	<p>En dehors du menu Mode :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Appuyer : changer de palette. ● Maintenir enfoncé : accéder au menu. ● Rotation : modifier le zoom numérique. <p>Dans le menu Mode :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Appuyer : confirmer/définir des paramètres. ● Maintenir enfoncé : Enregistrer et quitter le menu. ● Rotation : déplacer vers le haut/vers le bas.
	Mesure + Molette	Appuyer brièvement pour capturer des images.
	Alimentation + Mesure	Appuyez pour corriger la non-uniformité de l'affichage (FFC).

2 Préparation

2.1 Installation de la batterie

2.1.1 Instructions concernant la pile et les batteries

- La batterie est de type 18650 avec carte de protection et sa taille doit être de 19 mm × 70 mm. La tension nominale est de 3,6 V CC et la capacité de la batterie est de 3 200 mA h (11,52 W h).
- Chargez la batterie pendant plus de 4 heures avant la première utilisation.
- Retirez la batterie si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Veuillez acheter la batterie recommandée par le fabricant si nécessaire.

2.1.2 Installation de la pile

Insérez la batterie dans le compartiment de la batterie.

Procédure

1. Tournez le cache du compartiment à pile dans le sens antihoraire pour le desserrer.

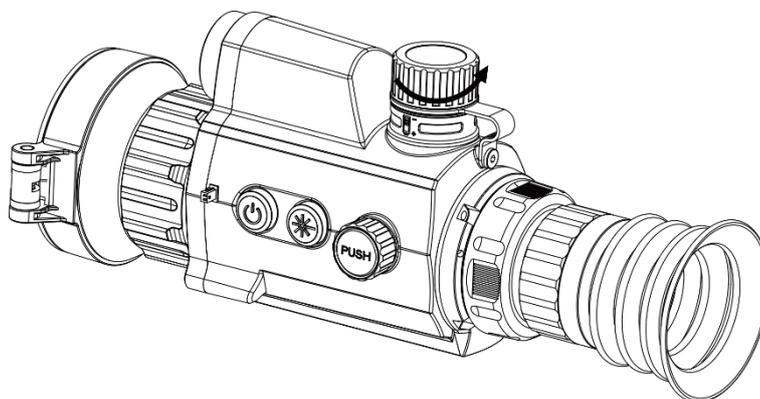


Figure 2-1 Ouverture du couvercle

2. Insérez la pile dans le compartiment en veillant à insérer le pôle positif en premier.

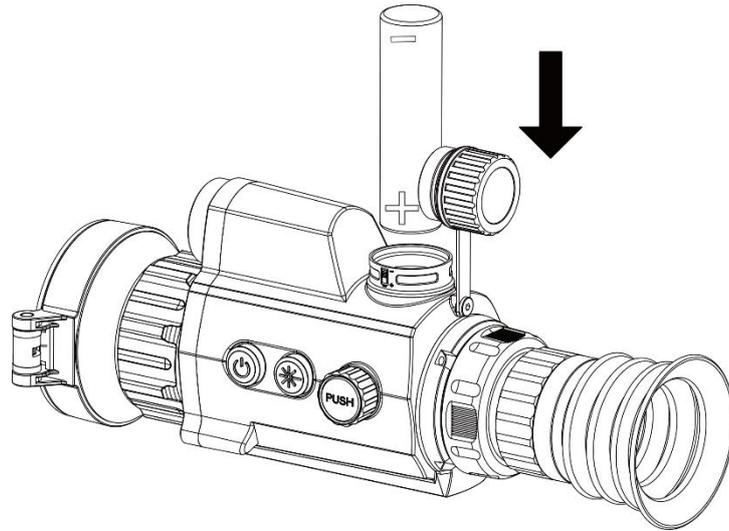


Figure 2-2 Insérer la batterie

3. Tournez le cache du compartiment à pile dans le sens horaire pour le serrer.

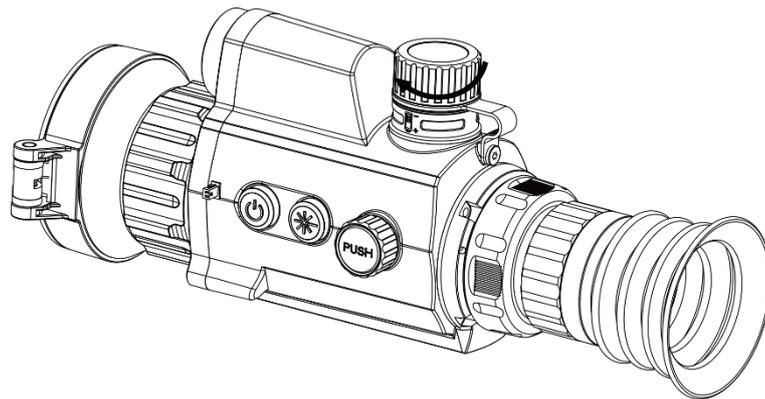


Figure 2-3 Fermeture du couvercle

2.2 Connexion par câble

Connectez l'appareil à l'adaptateur secteur à l'aide d'un câble de type C pour allumer l'appareil. Vous pouvez également raccorder l'appareil à un ordinateur pour exporter les fichiers.

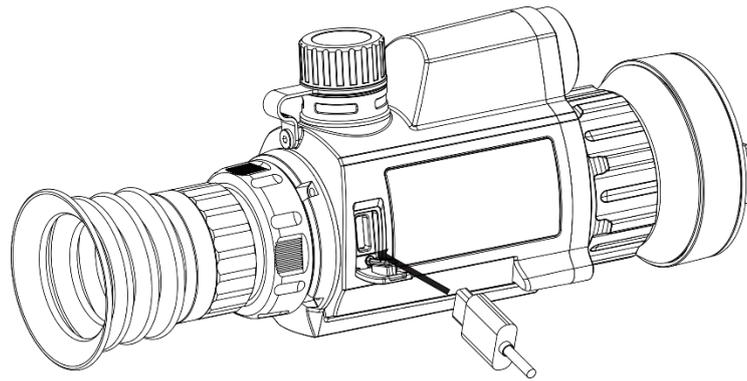


Figure 2-4 Connexion par câble

2.3 Montez l'appareil sur le rail

Procédure

1. Alignez les trous de vis de l'appareil sur ceux du rail.

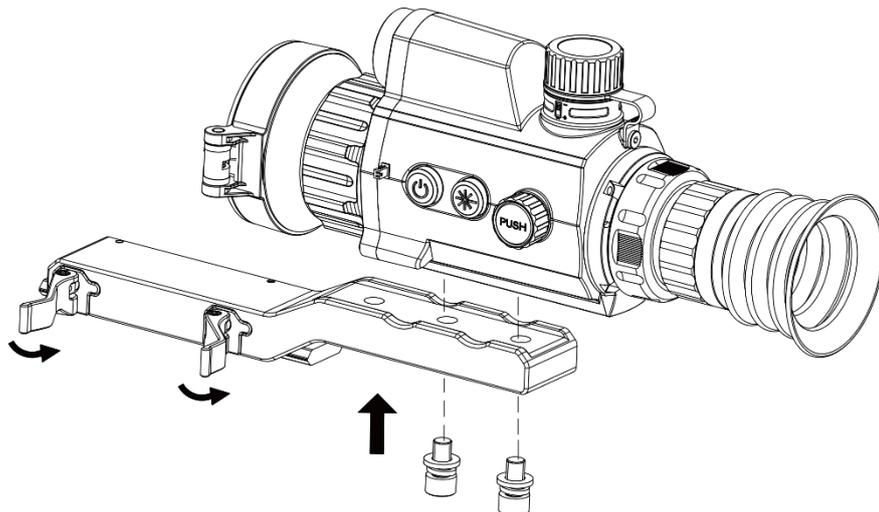


Figure 2-5 Dévissage du haut de la bague

2. Insérez les vis dans les trous et serrez-les fermement.

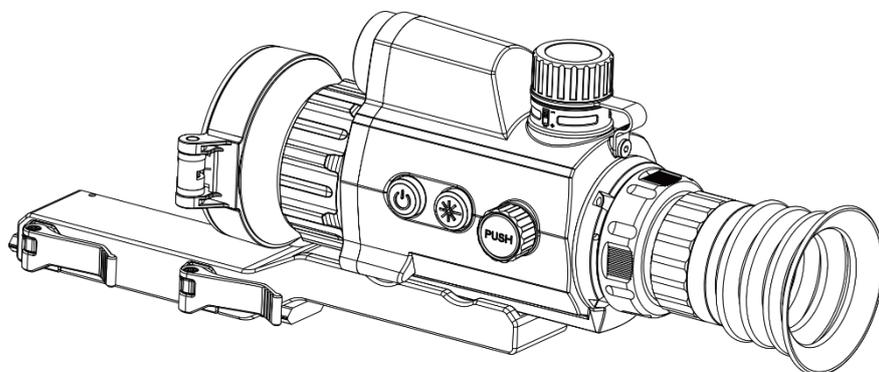


Figure 2-6 Installation de l'appareil dans la bague

3. Serrez les leviers pour fixer l'appareil.



Remarque

Le rail n'est pas inclus dans l'emballage. Veuillez l'acheter séparément si nécessaire.

2.4 Allumer/éteindre

Allumer

Lorsque l'appareil est alimenté par un câble ou que la batterie est suffisamment chargée, appuyez longuement sur  pour allumer l'appareil.

Éteindre

Une fois l'appareil allumé, maintenez la touche  enfoncée pour éteindre l'appareil.



Remarque

- Un compte à rebours s'affiche lorsque vous éteignez l'appareil. Appuyez sur n'importe quelle touche pour interrompre le compte à rebours et annulez l'arrêt.
 - L'arrêt automatique en cas de batteries épuisées ne peut pas être annulé.
-

Arrêt automatique

Vous pouvez définir le délai de mise hors tension automatique de votre appareil.

Procédure

1. Appuyez longuement sur la molette pour afficher le menu.
 2. Tournez la molette pour sélectionner  **Paramètres généraux**, puis sélectionnez .
 3. Tournez la molette pour sélectionner le délai avant arrêt automatique désiré, puis appuyez sur la molette pour confirmer.
 4. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.
-



Remarque

- Reportez-vous à l'icône de batterie pour connaître l'état des batteries.
 - ▢ signifie que la batterie est entièrement rechargée. ▢ signifie que la batterie est presque épuisée.
 - Dès que l'alerte de batterie faible apparaît, rechargez les batteries.
 - La mise hors tension automatique ne prend effet que lorsque l'appareil passe en mode veille et si l'appareil n'est pas connecté à l'application HIKMICRO Sight en même temps.
 - Le compte à rebours d'arrêt automatique débute quand l'appareil repasse en mode veille ou s'il est redémarré.
-

2.5 Description du menu

Depuis l'interface de la vue en direct, maintenez la molette enfoncée pour afficher le menu.

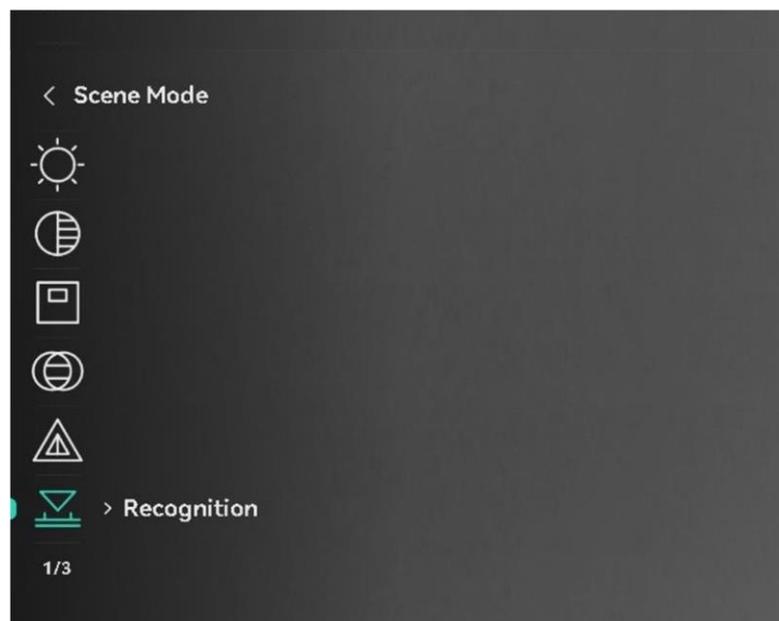


Figure 2-7 Description du menu

2.6 Connexion à l'application

Connectez l'appareil à l'application HIKMICRO Sight à l'aide du point d'accès. Vous pourrez ensuite prendre des photos, enregistrer des vidéos ou configurer les paramètres à partir de votre téléphone.

Procédure

1. Recherchez HIKMICRO dans l'App Store (système iOS) ou Google Play™ (système Android) pour la télécharger, ou scannez le code QR pour la télécharger et l'installer.



Système Android



Système iOS

2. Appuyez longuement sur la molette pour afficher le menu.
3. Tournez la molette pour sélectionner  .
4. Appuyez sur la molette pour accéder à l'interface des paramètres.
5. Tournez la molette pour sélectionner **Point d'accès**. La fonction Point d'accès est activée.
6. Activez le réseau local sans fil de votre téléphone et connectez-le au point d'accès.
 - Nom du point d'accès : HIKMICRO_N° de série
 - Mot de passe du point d'accès : Accédez à **Point d'accès** dans le menu pour vérifier le mot de passe.
7. Ouvrez l'application et connectez votre téléphone à l'appareil. Vous pouvez afficher l'interface de l'appareil sur votre téléphone.



Remarque

- L'appareil ne se connectera pas à l'application si vous saisissez plusieurs fois un mot de passe incorrect. Reportez-vous au paragraphe **Réinitialiser l'appareil** pour réinitialiser l'appareil et vous connecter à nouveau à l'application.
 - Si le mot de passe ne s'affiche pas, veuillez mettre à jour l'appareil vers la dernière version. Ou saisissez le numéro de série comme mot de passe.
-

2.7 État du micrologiciel

2.7.1 Contrôle de l'état du micrologiciel

Procédure

1. Lancez HIKMICRO Sight et connectez votre appareil à l'application.

2. Vérifiez si l'interface de gestion de l'appareil affiche une invite de mise à niveau. Si aucune invite de mise à niveau ne s'affiche, alors vous avez la dernière version du micrologiciel. Sinon, le micrologiciel n'est pas à jour.

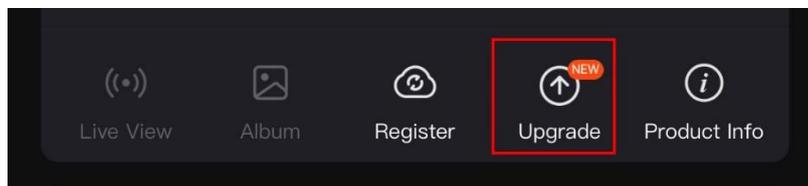


Figure 2-8 Contrôle de l'état du micrologiciel

3. (Facultatif) Si le micrologiciel n'est pas à jour, effectuez la mise à niveau de l'appareil. Voir *Mise à niveau de l'appareil*.

2.7.2 Mise à niveau de l'appareil

Mise à niveau de l'appareil à l'aide de HIKMICRO Sight

Avant de commencer

Installez HIKMICRO Sight sur votre téléphone, puis connectez votre appareil à l'application.

Procédure

1. Appuyez sur l'invite de mise à niveau pour accéder à l'interface de mise à niveau du micrologiciel.
2. Appuyez sur **Mettre à niveau** pour démarrer la mise à niveau.



Remarque

L'opération de mise à niveau peut varier en raison des mises à jour de l'application. Veuillez vous reporter à la version réelle de l'application à titre de référence.

Mise à niveau de l'appareil à l'aide d'un ordinateur

Avant de commencer

Veillez d'abord vous procurer le package de mise à niveau.

Procédure

1. Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble.
2. Ouvrez le lecteur détecté, puis copiez le fichier de mise à niveau et collez-le dans le répertoire racine de l'appareil.

3. Déconnectez l'appareil de votre ordinateur.
4. Redémarrez l'appareil, pour exécuter automatiquement la mise à niveau de l'appareil. Le processus de mise à niveau sera affiché dans l'interface principale.



Mise en garde

Lors de la transmission du package de mise à niveau, assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur. Sinon, vous risquez que la mise à niveau échoue inutilement, e corrompe le microprogramme, etc.

2.8 Mise à zéro (vue d'ensemble)

Il est possible d'activer le réticule pour visualiser la position de la cible. Les fonctions telles que Figer et Zoom aident à ajuster le réticule plus précisément. Reportez-vous à **Mise à zéro** pour des instructions détaillées.

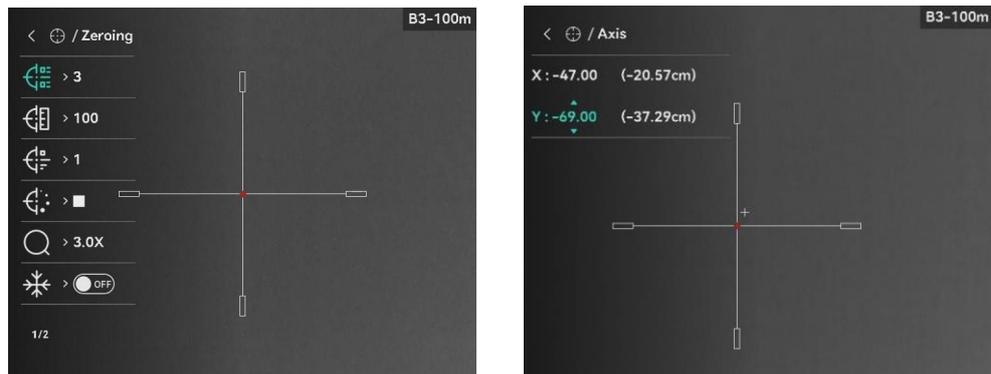


Figure 2-9 Mise à zéro

3 Paramètres d'image

3.1 Réglage du dioptre

Procédure

1. Mettez l'appareil en marche.
2. Ouvrez le cache d'objectif.
3. Saisissez l'appareil et veillez à poser vos yeux sur les oculaires.
4. Tournez la bague de réglage de dioptrie jusqu'à ce que les informations de l'OSD ou l'image deviennent claires.

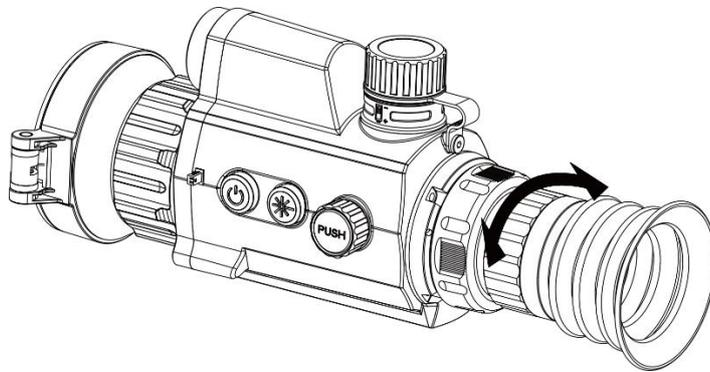


Figure 3-1 Réglage du dioptre



Remarque

Lors du réglage du dioptre, NE touchez PAS la surface de l'objectif pour éviter de le salir.

3.2 Réglage de la mise au point

Procédure

1. Mettez l'appareil en marche.
2. Saisissez l'appareil et veillez à poser vos yeux sur les oculaires.
3. Tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que vous obteniez une image claire.



Remarque

Pendant la mise au point, ne touchez pas la surface de l'objectif pour ne pas souiller l'objectif.

3.3 Réglage la luminosité

Réglez la luminosité de l'écran depuis le menu.

Procédure

1. Appuyez longuement sur la molette pour afficher le menu.
2. Tournez la molette pour sélectionner , puis appuyez sur la molette pour confirmer.
3. Tournez la molette pour ajuster la luminosité de l'affichage.
4. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.

3.4 Réglage le contraste

Procédure

1. Appuyez longuement sur la molette pour afficher le menu.
2. Tournez la molette pour sélectionner , puis appuyez sur la molette pour confirmer.
3. Tournez la molette pour ajuster le contraste.
4. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.

3.5 Réglage des nuances

Procédure

1. Dans le menu, tournez la molette pour sélectionner .
2. Appuyez puis tournez la molette pour sélectionner un ton. Choisissez une option entre **Chaud** et **Froid**.
3. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.

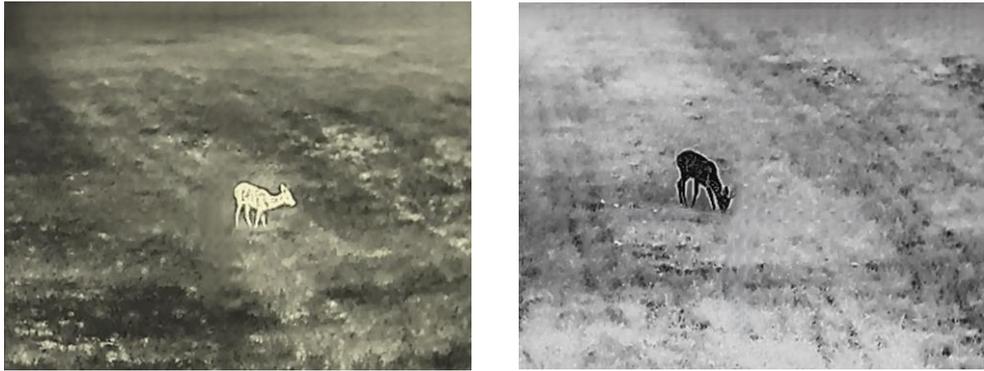


Figure 3-2 Réglage des nuances

3.6 Réglage de la netteté

Procédure

1. Dans le menu, tournez la molette pour sélectionner .
2. Appuyez puis tournez la molette pour ajuster la netteté.
3. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.



Figure 3-3 Comparaison des réglages de netteté

3.7 Sélection de la scène

Vous pouvez sélectionner la scène appropriée en fonction de la scène d'utilisation réelle pour améliorer l'effet d'affichage.

Procédure

1. Dans le menu, tournez la molette pour sélectionner .
2. Appuyez sur la molette pour accéder à l'interface des paramètres.
3. Appuyez sur la molette pour changer de scène.

- **Détection** : l'option se réfère au mode détection qui est recommandé pour une scène normale.
 - **Jungle** : l'option se réfère au mode jungle qui est recommandé pour la chasse.
4. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.

3.8 Définir les palettes

Sélectionnez une palette parmi les différentes options pour afficher une scène identique avec différents effets. Appuyez sur la molette dans l'interface de la vue en direct pour changer de palettes.

Blanc chaud

Les éléments chauds sont représentés sur l'affichage par des couleurs claires. Plus la température est élevée, plus les couleurs sont lumineuses.



Noir chaud

Les éléments chauds sont représentés sur l'affichage par des couleurs sombres. Plus la température est élevée, plus les couleurs sont sombres.



Rouge chaud

Les éléments chauds sont représentés sur l'affichage par des couleurs rouges. Plus la température est élevée, plus les couleurs sont rouges.



Fusion

Selon les niveaux de température élevée ou basse, l'image est colorée en blanc, jaune, rouge, de rose à violet.



3.9 Correction de pixel défectueux

L'appareil est en mesure de corriger les pixels défectueux de l'écran qui ne donnent pas les résultats escomptés.

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez  **Paramètres des fonctions**, puis appuyez sur la molette pour accéder au sous-menu.
2. Tournez la molette pour sélectionner , puis appuyez sur la molette pour accéder à l'interface des paramètres de correction de pixel défectueux.
3. Tournez la molette pour sélectionner l'axe **X** ou **Y** puis appuyez sur la molette pour confirmer. Si vous sélectionnez **axe X** le curseur se déplace de gauche à droite. Si vous sélectionnez **axe Y** le curseur se déplace de haut en bas.
4. Tournez la molette pour déplacer le curseur jusqu'au pixel défectueux.
5. Appuyez deux fois sur la molette pour corriger le pixel mort.



Figure 3-4 Correction de pixel défectueux



Remarque

- Le pixel défectueux sélectionné peut être agrandi et affiché sur l'interface.
 - Si l'affichage à l'écran couvre le pixel défectueux, déplacez le curseur pour atteindre le pixel défectueux. L'affichage s'adapte automatiquement.
-

3.10 Correction de champ plat

Cette fonction permet de corriger un affichage non uniforme.

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez  **Paramètres des fonctions**, puis appuyez sur la molette pour confirmer.
2. Tournez la molette pour sélectionner  **Étalonner l'image.**, puis appuyez et tournez la molette pour sélectionner le mode FFC.
 - FFC manuel : En mode vue en direct, appuyez sur  et  pour effectuer la correction de champ plat (FFC).
 - FFC automatique: L'appareil effectue automatiquement la correction de champ plat (FFC).
 - Externe : Fermez le cache d'objectif, puis appuyez sur  et  en mode vue en direct pour effectuer la correction de champ plat (FFC).
3. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.



Remarque

- Vous entendrez un clic et l'image se figera pendant une seconde lorsque l'appareil effectuera la correction de champ plat (FFC).
 - Vous pouvez également appuyer sur  et  pour effectuer la correction de champ plat en mode automatique.
-

3.11 Réglage du mode Image incrustée

Procédure

1. Dans le menu, tournez la molette pour sélectionner .
2. Appuyez sur la molette pour activer le mode PIP. Les détails s'affichent en haut au centre.
 - Lorsque le réticule est activé, l'affichage PIP présente les détails du réticule.
 - Lorsque le réticule est activé, l'affichage PIP présente les détails de la partie centrale.



Figure 3-5 PIP



Remarque

- Si la fonction PIP est activée, le zoom sera uniquement effectué sur l'affichage PIP lorsque vous réglerez le rapport du zoom numérique.
 - La vue PIP affiche temporairement le facteur de zoom lors du réglage du zoom numérique de l'appareil.
-

3.12

Ajuster le zoom numérique

Vous pouvez effectuer un zoom avant/arrière sur l'image à l'aide de cette fonction. Tournez la molette dans l'interface de la vue en direct pour changer le facteur de zoom numérique, et le facteur de zoom réel change par paliers de 1×.



Remarque

- Lors du changement du facteur de zoom numérique, l'interface gauche affiche l'agrandissement réel.
 - Le rapport de zoom peut varier selon les modèles. Veuillez vous référer au produit réel.
-

4 Mise à zéro

4.1 Réglage du mode de réticule

Sélectionnez un mode de réticule en fonction de vos préférences et des différentes situations.

Procédure

1. Dans le menu, tournez la molette pour sélectionner .
2. Appuyez sur la molette pour accéder à l'interface des paramètres, puis tournez la molette pour sélectionner un mode de réticule.
 - **Réticule central**: ce mode permet de centrer le réticule lors du changement du facteur de zoom numérique, le réticule et l'image zoomée étant déplacés au centre de l'écran.
 - **Réticule fixe**: ce mode permet de centrer le réticule lors du changement du facteur de zoom numérique, la position du réticule restant inchangée.
3. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.



Remarque

- Le facteur de zoom réel revient à la valeur minimale lors du changement de mode de réticule.
 - Le facteur de zoom de départ en mode réticule central est environ 2 fois supérieur à celui en mode réticule fixe.
 - Le rapport de zoom peut varier selon les modèles. Veuillez vous référer au produit réel.
-

4.2 Sélection des profils de mise à zéro

Configurez et enregistrez les paramètres de réticule dans des profils de mise à zéro en fonction de différentes situations.

Procédure

1. Dans le menu, tournez la molette pour sélectionner . Appuyez sur la molette pour accéder à l'interface des paramètres.
2. Tournez la molette pour sélectionner un profil de mise à zéro.

3. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.

Résultat

Les informations sur le réticule s'affichent dans la partie supérieure droite de l'image. Par exemple, « B3-100m » signifie que vous utilisez le réticule n° 3 du profil de mise à zéro B et la distance définie est de 100 m.

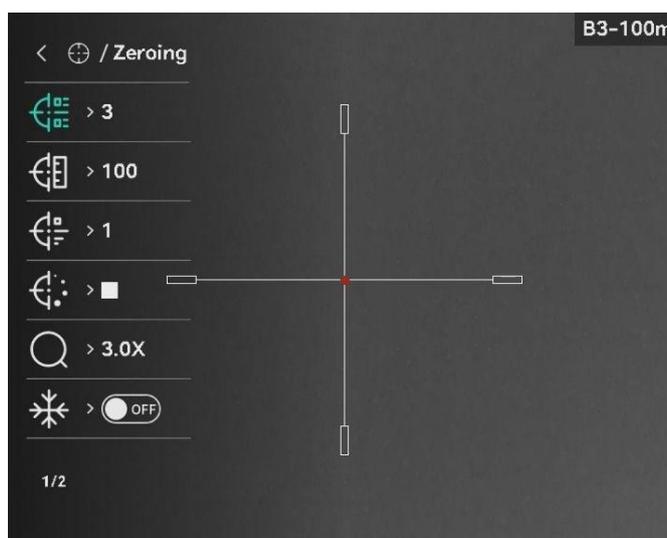


Figure 4-1 Utilisation d'un réticule



Remarque

Vous avez à disposition 5 profils de mise à zéro au total et vous pouvez configurer jusqu'à 5 réticules pour chaque profil de mise à zéro.

4.3 Réglage du type de réticule

Vous pouvez sélectionner un réticule dans le profil de mise à zéro en cours et régler des paramètres tels que le type, la couleur et la position du réticule.

Avant de commencer

Sélectionnez d'abord un profil de mise à zéro.

Procédure

1. Dans le menu, tournez la molette pour sélectionner . Appuyez sur la molette pour accéder à l'interface des paramètres.
2. Tournez la molette pour sélectionner  ou .

3. Appuyez et tournez la molette pour changer le type et la couleur du réticule.
4. Appuyez à nouveau pour confirmer.
5. maintenez la molette enfoncée pour sortir de l'interface selon le message affiché.
 - **OK** : enregistrer le paramètre et sortir de l'interface.
 - **ANNULER** : sortir de l'interface et ne pas enregistrer les paramètres.



Remarque

- Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez agrandir la cible sur l'interface.
 - En mode noir chaud ou blanc chaud, si vous définissez la couleur du réticule sur blanc ou noir, la couleur du réticule est automatiquement inversée pour mieux viser la cible.
-

4.4 Correction du réticule

4.4.1 Rectification du réticule sur l'appareil

La correction de réticule vous permet de viser la cible avec une grande précision en marquant le décalage entre le grand réticule et le petit réticule. Les fonctions telles que **Figer** et **Zoom** aident à ajuster le réticule plus précisément.

Avant de commencer

Sélectionnez d'abord un profil de mise à zéro.

Procédure

1. Dans le menu, tournez la molette pour sélectionner . Appuyez sur la molette pour accéder à l'interface des paramètres.
2. Sélectionnez  **Mise à zéro** et appuyez sur la molette pour confirmer. Tournez la molette pour sélectionner un réticule que vous souhaitez rectifier.
3. Définissez la distance à la cible.
 - 1) Tournez la molette pour sélectionner  **Distance**.
 - 2) Appuyez sur la molette pour sélectionner la valeur que vous voulez régler.

- 3) Tournez la molette pour changer le nombre, puis appuyez sur la molette pour terminer le réglage.
4. Sélectionnez  **Zoom**, puis appuyez sur la molette pour confirmer. Tournez la molette pour régler le rapport du zoom numérique.
5. Visez la cible et appuyez sur la détente.
6. Aligned le réticule sur le point d'impact.
 - 1) Dirigez le grand réticule vers la cible.
 - 2) Sélectionnez  **Figer**. Appuyez sur la molette pour activer la fonction.
 - 3) Tournez  pour régler les coordonnées jusqu'à ce que le grand réticule s'aligne sur le point d'impact. Appuyez sur la molette pour sélectionner un **axe**. Si vous sélectionnez **X**, le réticule se déplace de gauche à droite. Si vous sélectionnez **Y**, le réticule se déplace de haut en bas. Appuyez sur la molette pour terminer le réglage.

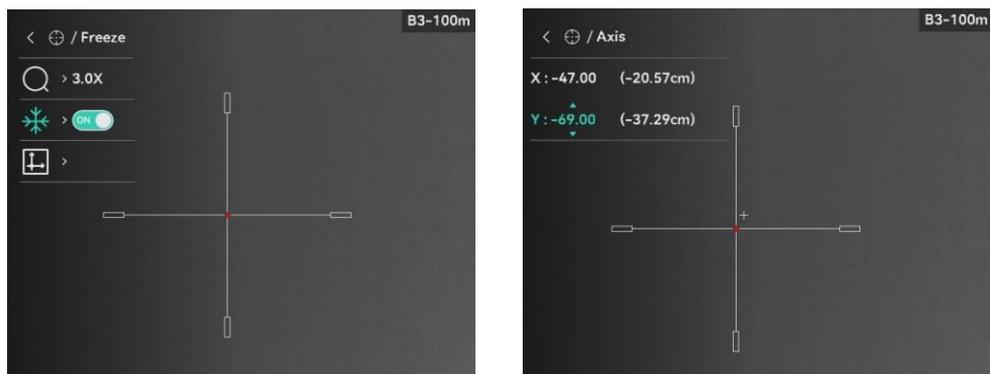


Figure 4-2 Activation de la fonction Figer



Remarque

- Quand vous changez de numéro de réticule, un message apparaît sur l'interface. Sélectionnez **OK** pour enregistrer les paramètres du réticule actuel.
- Lorsque vous activez la fonction de gel dans le réticule, vous pouvez régler la position du curseur sur une image figée. Cette fonction permet d'éviter le scintillement de l'image.

-
7. Maintenez la molette enfoncée pour quitter l'interface de configuration en fonction du message.
 - **OK** : enregistrer le paramètre et sortir de l'interface.
 - **ANNULER** : sortir de l'interface, mais ne pas enregistrer les paramètres.

8. Appuyez à nouveau sur la détente pour vérifier que le grand réticule est aligné sur le point d'impact.
9. (Facultatif) Répétez les étapes 2 à 8 pour régler la position des autres réticules de ce profil de mise à zéro.

4.4.2 Rectification du réticule à l'aide de HIKMICRO Sight

Il est également possible de rectifier le réticule à l'aide de l'application HIKMICRO Sight.

Avant de commencer

Installez HIKMICRO Sight sur votre téléphone.

Étape

1. Lancez HIKMICRO Sight et connectez votre appareil à l'application.
2. Appuyez sur **Informations sur le produit**, puis appuyez sur **Zéro** pour accéder à l'interface de configuration.
3. Réglez le réticule sur la cible.
 - 1) Après avoir synchronisé les données de l'appareil, sélectionnez un profil de mise à zéro.
 - 2) Sélectionnez le réticule que vous voulez corriger.
 - 3) Saisissez une valeur pour définir la distance à la cible.
 - 4) Sélectionnez le facteur de zoom numérique.
4. Appuyez sur **Continuer** et les paramètres seront synchronisés avec l'appareil, puis visez la cible et appuyez sur la détente.
5. Mesurez l'écart entre le point d'impact et la cible, et tapez sur **Terminé** pour saisir le chiffre permettant d'ajuster la position du réticule afin de s'assurer que le grand réticule s'aligne sur le point d'impact. Appuyez sur **Appliquer** pour synchroniser les paramètres avec l'appareil.

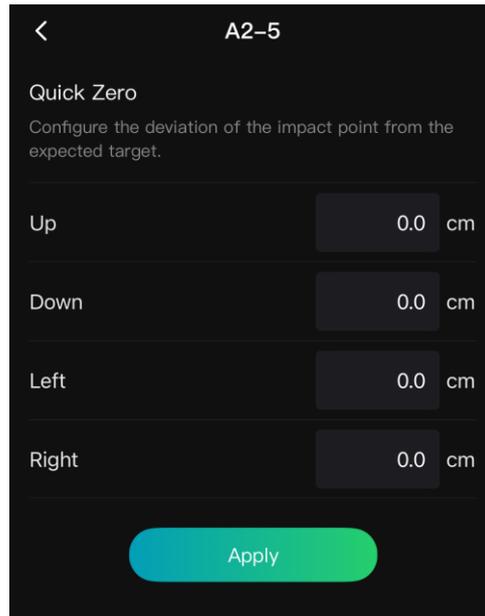


Figure 4-3 Zérotage rapide

6. Appuyez à nouveau sur la détente pour vérifier que le grand réticule est aligné sur le point d'impact.
7. Une fois que le grand réticule s'aligne sur le point d'impact, appuyez sur **Terminé** pour terminer la mise à zéro.
8. (Facultatif) Appuyez sur **suivant Profil** pour définir la position des autres réticules sur zéro.

Résultat

La position du réticule est enregistrée et synchronisée avec votre appareil, ce qui vous permet de la vérifier sur votre appareil.



Remarque

- Lorsque vous accédez à l'interface des paramètres de la mise à zéro dans votre application, l'appareil revient automatiquement à l'interface de la vue en direct.
 - L'opération de mise à zéro peut varier en raison des mises à jour de l'application. Veuillez vous reporter à la version réelle de l'application à titre de référence.
-

5 Mesure de distance

L'appareil permet de mesurer la distance entre une cible et la position d'observation.

Avant de commencer

Pour bien mesurer la distance, gardez les mains fermes et une position stable. Sinon, la mesure sera moins précise.

Procédure

1. Dans le menu, tournez la molette pour sélectionner . Appuyez sur la molette pour accéder à l'interface des paramètres.
2. Tournez la molette pour sélectionner un mode de télémétrie laser. Appuyez sur la molette pour confirmer. Choisissez une option entre **Une fois** et **En Continu**.
 - L'option **En Continu** permet de mesurer la distance en continu. Vous pouvez également choisir la durée de la mesure. Le résultat de la mesure est actualisé toutes les secondes.
 - L'option **Une fois** permet d'effectuer une unique mesure de distance.
3. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer le réglage et revenir à l'interface de la vue en direct.
4. Appuyez sur  dans l'interface de la vue en direct pour activer la télémétrie laser, puis dirigez le curseur vers la cible et appuyez à nouveau sur  pour mesurer la distance cible.



Remarque

- Appuyez sur  dans l'interface de la vue en direct pour désactiver la télémétrie laser.
 - Impossible d'activer la fonction Télémétrie laser lorsque la batterie de l'appareil est faible.
 - Vous ne pouvez pas définir le mode Télémètre laser lorsque vous activez le calcul balistique, et le télémètre laser continu n'est pas disponible.
 - Lorsque le mode Télémètre laser continu est activé, il passe en mode Unique après l'activation du calcul balistique. Lorsque le mode Calcul balistique est désactivé, le mode Télémètre laser revient au mode Continu.
-

Résultat

Le résultat de la mesure de distance s'affiche dans la partie supérieure droite de l'image.



Figure 5-1 Résultat de la mesure de distance



Mise en garde

Le rayonnement laser émis par l'appareil peut provoquer des blessures aux yeux, des brûlures de la peau ou générer des substances inflammables. Avant d'activer la fonction de télémétrie laser, assurez-vous qu'aucune personne ni aucune substance inflammable ne se trouvent devant l'objectif du laser.

6 Calcul balistique pour la chasse

La fonction vous permet d'avoir une meilleure expérience dans différentes conditions. Plusieurs paramètres sont utilisés au calcul pour garantir la précision et la facilité d'utilisation.

Avant de commencer

- Assurez-vous que le commutateur **Calcul balistique** est sur la position activée.
- Assurez-vous que le réticule est activé.
- Assurez-vous que vous avez terminé la mise à zéro.

Procédure

1. Dans le menu, tournez la molette pour sélectionner . Appuyez sur la molette pour accéder à l'interface des paramètres.
2. Tournez la molette pour sélectionner **Profil balistique**, puis appuyez sur la molette pour changer de profil. Il est possible de configurer et d'enregistrer les paramètres dans des profils respectifs.
3. Tournez la molette pour sélectionner les paramètres suivants, puis appuyez sur la molette pour définir ou saisir les données.
 - Style/couleur du point de visée : Vous pouvez définir le style et la couleur du point de visée recommandé.
 - Balle : Vous pouvez sélectionner différents modèles de cliquer glisser en fonction de vos besoins.
 - Vitesse initiale : la vitesse varie en fonction de différentes conditions.
 - Coefficient balistique : la mesure de sa capacité à surmonter la résistance de l'air.
 - Hauteur de visée : La distance entre l'alésage et le centre de l'objectif.
 - Altitude : réglez cette valeur sur votre altitude normale.
 - Température: réglez cette valeur sur votre température normale.
4. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.
5. Positionnez le curseur sur la cible et appuyez sur la touche  pour mesurer la distance de la cible. L'écran affiche le point de visée recommandé et la distance de chute dans le coin supérieur droit de l'interface.



Figure 6-1 Distance de chute

6. (Facultatif) Pour ajuster la distance, répétez l'étape précédente.



Remarque

- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 5 profils balistiques.
 - Plus vous spécifiez de paramètres, plus le point de visée recommandé sera précis.
 - La distance de chute dépend des paramètres saisis. Reportez-vous à la situation réelle.
 - Le mode Télémètre laser continu n'est pas disponible lorsque le mode Calcul balistique est activé.
-

7 Paramètres généraux

7.1 Régler l'OSD

Cette fonction permet d'afficher ou de masquer les informations qui apparaissent à l'écran dans l'interface de la vue en direct.

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez  **Paramètres de fonction**.
2. Tournez la molette pour sélectionner , puis appuyez sur la molette pour accéder à l'interface des paramètres de OSD.
3. Tournez la molette pour sélectionner **Heure, Date, ou OSD**, puis appuyez sur la molette pour activer ou désactiver l'affichage des informations OSD sélectionnées.
4. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.



Remarque

Si vous activez l'option **OSD**, toutes les informations OSD dans la vue en direct ne seront pas affichées.

7.2 Configuration du logo de marque

Vous pouvez ajouter un logo de marque sur l'interface de la vue en direct, des instantanés et des vidéos.

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez  **Paramètres de fonction**.
2. Tournez la molette pour sélectionner .
3. Appuyez sur la molette pour activer **Logo de marque**.
4. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.

Résultat

Le logo de marque s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'image.

7.3 Prévention contre les dommages du capteur thermique

Cette fonction permet de ne pas endommager le détecteur du canal thermique. Lorsque vous activez cette fonction, le dispositif de protection se fermera si le niveau de gris du détecteur atteint une valeur donnée.

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez  **Paramètres des fonctions**, puis appuyez sur la molette pour confirmer.
2. Tournez la molette pour sélectionner , puis appuyez sur la molette pour activer la fonction de prévention des brûlures.
3. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.



Remarque

Évitez l'exposition directe au soleil et activez la fonction de protection contre les dommages du capteur thermique.

7.4 Capture et vidéo

7.4.1 Capturer une image

Dans l'interface de la vue en direct, appuyez sur  et sur la molette pour prendre une photo.



Remarque

- Une fois la photo prise, l'image se fige pendant 1 s et un message s'affiche à l'écran.
 - Pour exporter les photos, reportez-vous à *Exportation des fichiers*.
-

7.4.2 Réglage audio

Si vous activez la fonction Audio, le son sera enregistré avec la vidéo. Vous pouvez désactiver cette fonction lorsque le volume de la vidéo est trop élevé.

Procédure

1. Dans le menu, tournez la molette pour sélectionner .
2. Appuyez sur la molette pour activer ou désactiver cette fonction.
3. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.

7.4.3 Enregistrer une vidéo

Procédure

1. Dans l'interface de vue en direct, maintenez  enfoncé pour démarrer l'enregistrement.



Figure 7-1 Début d'enregistrement

La partie supérieure gauche de l'image affiche des informations sur le temps d'enregistrement.

2. Maintenez  enfoncé pour arrêter l'enregistrement.

7.4.4 Préenregistrement vidéo

Après avoir activé cette fonction et sélectionné l'heure du préenregistrement, l'appareil peut commencer à enregistrer automatiquement les 10 secondes précédant la détente et terminer l'enregistrement les 10 secondes suivant la détente.

Procédure

1. Dans le menu, tournez la molette pour sélectionner .
2. Appuyez sur la molette pour accéder à l'interface des paramètres. Tournez sur la molette pour activer la fonction.
3. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.

7.4.5 Suivi de point chaud

L'appareil peut détecter le point avec la température la plus élevée d'une scène et marquer sa position sur l'affichage.

Procédure

1. Dans le menu, tournez la molette pour sélectionner .
2. Appuyez sur la molette pour activer le suivi de point chaud.
3. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.

Résultat

Lorsque vous activez cette fonction, l'icône  indique le point avec la température la plus élevée. Si la scène change, l'icône  se déplacera.



Figure 7-2 Suivi de point chaud

7.5 Exportation des fichiers

7.5.1 Exportation des fichiers à l'aide de HIKMICRO Sight

Accédez aux albums et exportez les fichiers de votre téléphone à l'aide de HIKMICRO Sight.

Avant de commencer

Installez HIKMICRO Sight sur votre téléphone mobile.

Procédure

1. Lancez HIKMICRO Sight et connectez votre appareil à l'application. Voir *Connexion à l'application*.

2. Appuyez sur **Média** pour accéder aux albums de l'appareil.

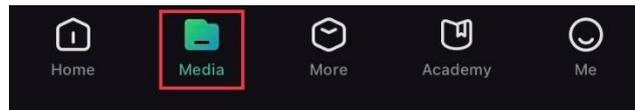


Figure 7-3 Accès aux albums de l'appareil

3. Appuyez sur **Local** ou **Appareil** pour afficher les photos et les vidéos.

- **Local**: vous pouvez visualiser les fichiers capturés dans l'application.
- **Appareil**: pour afficher les fichiers du dispositif actuel.



Remarque

Des photos ou vidéos peuvent ne pas s'afficher dans **Appareil**. Veuillez balayer l'écran vers le bas pour actualiser la page.

4. Sélectionnez un fichier en appuyant dessus, puis appuyez sur **Télécharger** pour exporter le fichier vers les albums locaux de votre téléphone.



Figure 7-4 Exportation des fichiers



Remarque

- Accédez à **Mon profil** -> **À propos** -> **Manuel d'utilisation** dans l'application pour afficher d'autres opérations détaillées.
 - Accédez également aux albums de l'appareil en appuyant sur l'icône en bas à gauche de l'interface de la vue en direct.
 - L'opération d'exportation peut varier en raison des mises à jour de l'application. Veuillez vous reporter à la version réelle de l'application à titre de référence.
-

7.5.2

Exportation de fichiers sur un ordinateur

Cette fonction permet d'exporter les vidéos enregistrées et les photos prises.

Avant de commencer

Assurez-vous que l'appareil est allumé au moment de la connexion du câble.

Procédure

1. Connectez l'appareil et le PC à l'aide d'un câble.



Remarque

Assurez-vous que l'appareil est allumé au moment de la connexion du câble.

2. Ouvrez l'explorateur de fichiers et sélectionnez le lecteur correspondant à l'appareil. Accédez au dossier DCIM et recherchez le dossier portant le nom de l'année et du mois de la capture. Par exemple, si vous avez pris une photo ou enregistré une vidéo en février 2024, accédez à **DCIM** -> **202402** pour les récupérer.
 3. Sélectionnez et copiez les fichiers sur votre ordinateur.
 4. Déconnectez l'appareil de votre ordinateur.
-



Remarque

- L'appareil affiche des images lorsque vous le connectez à un ordinateur. Cependant, les fonctions telles que l'enregistrement, la capture et le point d'accès sont désactivées.
 - À la première connexion de l'appareil à un ordinateur, le pilote de périphérique correspondant à l'appareil s'installera automatiquement.
-

8 Paramètres système

8.1 Réglage de la date

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez  **Paramètres généraux**.
2. Tournez la molette pour sélectionner , puis appuyez sur la molette pour accéder à l'interface de configuration.
3. Appuyez sur la molette pour sélectionner l'année, le mois ou le jour, puis tournez la molette pour changer la valeur.
4. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.

8.2 Synchroniser l'heure

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez  **Paramètres généraux**.
2. Tournez la molette pour sélectionner , puis appuyez sur la molette pour accéder à l'interface de configuration.
3. Appuyez puis tournez la molette pour changer le système d'horloge. Choisissez entre le format horaire 24 heures et 12 heures. Si vous sélectionnez le format 12 heures, appuyez sur la molette, puis tournez la molette pour sélectionner **AM** ou **PM**.
4. Appuyez sur la molette pour sélectionner les heures ou les minutes, puis tournez la molette pour changer la valeur.
5. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.

8.3 Réglage de la langue

Sélectionnez la langue de l'affichage de l'appareil.

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez  **Paramètres généraux**.

2. Tournez la molette pour sélectionner  , puis appuyez sur la molette pour accéder à l'interface de configuration.
3. Tournez la molette pour sélectionner la langue désirée, puis appuyez sur la molette pour confirmer.
4. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.

8.4 Définir les unités de mesure

Changez les unités de mesure de distance.

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez  **Paramètres généraux**.
2. Tournez la molette pour sélectionner  , puis appuyez sur la molette pour accéder à l'interface de configuration.
3. Tournez la molette pour sélectionner l'unité nécessaire.
4. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.

8.5 Enregistrer le journal de diagnostic

Cette fonction permet de collecter et d'enregistrer les journaux de fonctionnement de l'appareil à des fins de dépannage.

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez  **Paramètres généraux**.
2. Tournez la molette pour sélectionner  , puis appuyez sur la molette pour activer la fonction de prévention des brûlures. L'appareil commence à collecter et à enregistrer le journal de l'appareil.
3. Appuyez sur la molette pour désactiver la fonction lorsque la collecte du journal de diagnostic est terminée.



Remarque

- Lors de la désactivation du journal de diagnostic, une invite apparaît sur l'interface indiquant la progression de la collecte du journal de

diagnostic. Cette opération ne peut pas être interrompue. Une fois la collecte du journal terminée, l'invite disparaît.

- Si vous devez exporter les journaux vers les professionnels, ouvrez le disque de l'ordinateur pour copier et coller le fichier .tar.gz stocké dans le dossier des journaux dans le répertoire racine de l'appareil. Voir *Exportation de fichiers sur un ordinateur*.
-

8.6 Affichage des informations sur l'appareil

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez  **Paramètres généraux**.
2. Tournez la molette pour sélectionner  , puis appuyez sur la molette pour confirmer.. Vous pouvez afficher les informations sur l'appareil, telles que l'espace de stockage disponible, la version et le numéro de série.
3. Appuyez longuement sur la molette pour enregistrer et sortir des paramètres.

8.7 Restaurer l'appareil

Cette fonction rétablit uniquement les paramètres de base de l'appareil aux valeurs par défaut, tels que la luminosité, le contraste et le PIP.

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez  **Paramètres généraux**.
2. Tournez la molette pour sélectionner  . Appuyez sur la molette pour rétablir les paramètres de base par défaut de l'appareil en suivant le message.

8.8 Réinitialiser l'appareil

Cette fonction efface tout le contenu et tous les paramètres, y compris les paramètres de base, le stockage, le mot de passe du point d'accès et le réticule.

Procédure

1. Dans le menu, sélectionnez  **Paramètres généraux**.
2. Tournez la molette pour sélectionner  . Appuyez sur la molette pour rétablir les paramètres par défaut de l'appareil en suivant le message.

9 Foire aux questions

9.1 Pourquoi le moniteur est-il éteint ?

Vérifiez les éléments suivants.

- Vérifiez le niveau des batteries de l'appareil.
- Vérifiez le moniteur après avoir chargé l'appareil pendant 5 min.
- Vérifiez si l'appareil est en mode Veille

9.2 L'image est floue, comment puis-je la corriger ?

Ajustez la bague de réglage dioptrique ou la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette. Reportez-vous à *Réglage du dioptre* ou *Réglage de la mise au point*.

9.3 La capture ou l'enregistrement ne fonctionne pas. Quel est le problème ?

Vérifiez les éléments suivants.

- Si l'appareil est connecté à votre ordinateur. La prise de photo et l'enregistrement sont désactivés dans cette situation.
- Si l'espace de stockage est plein.
- Si le niveau des batteries est faible.

9.4 Pourquoi l'ordinateur ne détecte-t-il pas l'appareil ?

Vérifiez les éléments suivants.

- Si l'appareil est connecté à votre ordinateur par le câble fourni.
- Si vous utilisez d'autres câbles USB, vérifiez que la longueur du câble est inférieure à 1 m.

Informations légales

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Tous droits réservés.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont données qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Veuillez trouver la dernière version de ce manuel sur le site Internet de HIKMICRO (www.hikmicrotech.com).

Veuillez utiliser ce mode d'emploi avec les conseils et l'assistance de professionnels spécialement formés dans la prise en charge de ce produit.

Reconnaissance des marques de commerce



HIKMICRO Et les autres marques commerciales et logos de

HIKMICRO sont la propriété de HIKMICRO dans diverses juridictions.

Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MENTIONS LÉGALES

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRÉSENT MANUEL ET LE PRODUIT DÉCRIT, AINSI QUE SON MATÉRIEL, SES LOGICIELS ET SES MICROLOGICIELS, SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « AVEC CES FAIBLESSES ET ERREURS ». HIKMICRO NE FAIT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. VOUS UTILISEZ LE PRODUIT À VOS PROPRES RISQUES. EN AUCUN CAS, HIKMICRO NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCESSOIRE OU INDIRECT, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES DOMMAGES RELATIFS À LA PERTE DE PROFITS D'ENTREPRISE, À L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉS COMMERCIALES, OU LA PERTE DES DONNÉES, LA CORRUPTION DES SYSTÈMES, OU LA PERTE DES DOCUMENTS, S'ILS SONT BASÉS SUR UNE VIOLATION DE CONTRAT, UNE FAUTE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE PRODUITS, OU AUTRE, EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION DU PRODUIT, MÊME SI HIKMICRO A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE OU D'UNE TELLE PERTE.

VOUS RECONNAISSEZ QUE LA NATURE D'INTERNET EST SOURCE DE RISQUES DE SÉCURITÉ INHÉRENTS, ET HIKMICRO SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES DOMMAGES DÉCOULANT D'UNE CYBERATTAQUE, D'UN PIRATAGE INFORMATIQUE, D'UNE INFECTION PAR DES VIRUS, OU AUTRES RISQUES DE SÉCURITÉ LIÉS À INTERNET ; TOUTEFOIS, HIKMICRO FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES DÉLAIS SI NÉCESSAIRE.

VOUS ACCEPTEZ D'UTILISER CE PRODUIT CONFORMÉMENT À L'ENSEMBLE DES LOIS EN VIGUEUR. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE VEILLER À CE QUE VOTRE UTILISATION SOIT CONFORME À LA LOI APPLICABLE. IL VOUS APPARTIENT SURTOUT D'UTILISER CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI NE PORTE PAS ATTEINTE AUX DROITS DE TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DROITS DE PUBLICITÉ, LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, OU LA PROTECTION DES DONNÉES ET D'AUTRES DROITS À LA VIE PRIVÉE. VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER CE PRODUIT POUR LA CHASSE ILLÉGALE D'ANIMAUX, LA VIOLATION DE LA VIE PRIVÉE OU POUR TOUTE AUTRE FIN JUGÉE ILLÉGALE OU PRÉJUDICIALE À L'INTÉRÊT PUBLIC. VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER CE PRODUIT POUR TOUTE UTILISATION FINALE INTERDITE, NOTAMMENT LA MISE AU POINT OU LA PRODUCTION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE, LA MISE AU POINT OU LA FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES, LES ACTIVITÉS DANS LE CONTEXTE LIÉ AUX EXPLOSIFS NUCLÉAIRES OU AU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE DANGEREUX, OU SOUTENANT LES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME.

VEUILLEZ RESPECTER TOUTES LES INTERDICTIONS ET TOUTES LES RESTRICTIONS EXCEPTIONNELLES DE L'ENSEMBLE DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES, EN PARTICULIER, DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS LOCALES RELATIVES AUX ARMES À FEU OU À LA CHASSE. VEUILLEZ TOUJOURS VÉRIFIER LES DISPOSITIONS ET RÉGLEMENTATIONS NATIONALES AVANT D'ACHETER ET D'UTILISER CE PRODUIT. NOTEZ QUE VOUS DEVREZ PEUT-ÊTRE DEMANDER DES PERMIS, DES CERTIFICATS ET/OU DES LICENCES AVANT D'ACHETER, DE VENDRE, DE MENER UNE ACTIVITÉ MARKETING POUR ET/OU D'UTILISER CE PRODUIT. HIKMICRO NE SERA PAS TENUE POUR RESPONSABLE DE TELLES ACQUISITIONS, VENTES, ACTIVITÉS MARKETING ET UTILISATIONS FINALES ILLÉGALES OU INAPPROPRIÉES ET DES DOMMAGES PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS QUI POURRAIENT EN RÉSULTER.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE MANUEL ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES
DERNIÈRES PRÉVALENT.

Réglementation

Ces clauses ne s'appliquent qu'aux produits portant la marque ou l'information correspondante.

Déclaration de conformité UE



Ce produit et, le cas échéant, les accessoires qui l'accompagnent, sont estampillés « CE » et sont donc conformes aux normes européennes harmonisées en vigueur répertoriées sous la Directive 2014/30/UE (EMCD), la Directive 2014/35/UE (LVD), la Directive 2011/65/UE (RoHS) et la Directive 2014/53/UE.

Par la présente, Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. déclare que cet appareil (se référer à l'étiquette) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la Déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>.

Bandes de fréquence et puissance (pour la CE)

Les bandes de fréquences et les limites nominales de la puissance d'émission (rayonnée ou conduite) applicables aux équipements radio suivants sont les suivantes :

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz à 2,4835 GHz), 20 dBm

Pour les appareils sans adaptateur d'alimentation offert, utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni par un fabricant qualifié. Reportez-vous aux spécifications du produit pour les dispositions nécessaires et détaillées en matière d'alimentation.

Pour les appareils sans batterie offerte, utilisez la batterie fournie par un fabricant qualifié. Reportez-vous aux spécifications du produit pour les détails concernant la pile.



Directive 2012/19/UE (directive DEEE) : dans l'Union européenne, les produits portant ce pictogramme ne doivent pas être déposés dans une décharge municipale où le tri des déchets n'est pas pratiqué. Pour un recyclage adéquat, remettez ce produit à votre revendeur lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou déposez-le dans un lieu de collecte prévu à cet effet. Pour de plus



amples informations, visitez le site Web :

www.recyclethis.info

Directive 2006/66/CE et son amendement 2013/56/UE (directive sur les batteries) : ce produit renferme une pile qui ne doit pas être déposée dans une déchèterie municipale où le tri des déchets n'est pas pratiqué, dans l'Union européenne. Pour plus de précisions sur la pile, reportez-vous à sa documentation. La pile porte le pictogramme ci-contre, qui peut inclure la mention Cd (cadmium), Pb (plomb) ou Hg (mercure). Pour la recycler correctement, renvoyez-la à votre revendeur ou déposez-la dans un point de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, visitez le site Web : www.recyclethis.info.

Conventions des symboles

Les symboles que vous pouvez rencontrer dans ce document sont définis comme suit.

Symbole	Description
 Remarque	Fournit des informations supplémentaires pour souligner ou compléter des points importants du texte principal.
 Mise en garde	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourra entraîner des dommages de l'équipement, des pertes de données, une dégradation des performances ou des résultats imprévisibles.
 Danger	Indique un danger avec un niveau de risque élevé qui, s'il n'est pas évité, entraînera la mort ou des blessures graves.

Consignes de sécurité

L'objectif de ces instructions est de garantir que l'utilisateur soit en mesure d'utiliser correctement le produit sans danger ou dommage aux biens. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Transport

- Gardez l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire lors de son transport.
- Veuillez conserver l'emballage de l'appareil pour toute utilisation ultérieure. En cas de panne, vous devrez renvoyer l'appareil à l'usine dans son emballage d'origine. Le transport de l'appareil sans son emballage d'origine peut l'endommager, et l'entreprise se dégage de toute responsabilité dans ce cas.
- Ne pas faire tomber le produit ou le soumettre à un choc physique. Éloigner l'appareil d'interférences magnétiques.

Alimentation électrique

- Si un adaptateur secteur est fourni dans l'emballage de l'appareil, n'utilisez que l'adaptateur fourni. Si aucun adaptateur secteur n'est fourni, assurez-vous que l'adaptateur secteur ou toute autre source d'alimentation est conforme à la source d'alimentation limitée. Reportez-vous à l'étiquette du produit pour connaître les paramètres de sortie de l'alimentation.
- Vérifiez que la prise est correctement branchée à la prise électrique.
- Pour éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie dû à une surcharge, ne reliez PAS plusieurs appareils à un seul adaptateur d'alimentation.

Batterie

- La batterie est de type 18650 avec carte de protection et sa taille doit être de 19 mm × 70 mm. La tension nominale et la capacité sont de 3,6 V CC/3200 mA h (11,52 W h). Éliminez les piles/batteries usées conformément aux instructions fournies par leur fabricant.
- Assurez-vous que la température de la batterie est comprise entre 0 °C et 45 °C lors de la charge.
- Les batteries achetées par les utilisateurs doivent répondre aux normes internationales applicables à la sécurité des batteries (par exemple, les normes EN/IEC).
- En cas de stockage à long terme de la pile, assurez-vous qu'elle est complètement chargée tous les six mois afin d'en conserver la qualité.

Dans le cas contraire, elle pourrait se détériorer.

- Ne chargez pas d'autres types de batteries avec le chargeur fourni. Pendant la recharge des batteries, vérifiez qu'il n'y a aucun matériau inflammable à moins de 2 m du chargeur.
- Ne placez pas l'appareil avec sa batterie ni la batterie uniquement à proximité de source de chaleur ou de flammes. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
- N'avez PAS la pile pour éviter les risques de brûlures chimiques.
- Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, celle-ci peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
- Si le compartiment des piles ne peut pas être complètement refermé, cessez d'utiliser le produit et conservez-le hors de la portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été ingérées ou insérées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- La batterie intégrée ne peut pas être démontée. Veuillez contacter le fabricant pour réparation si nécessaire.
- NE laissez PAS la batterie à portée des enfants.
- Vous ne pouvez pas charger directement la batterie avec une source d'alimentation externe.
- L'appareil n'est pas rechargeable. Veuillez utiliser le chargeur fourni pour charger la batterie.
- Veuillez acheter vous-même l'adaptateur. L'environnement d'utilisation de l'adaptateur doit être cohérent à celui de l'appareil.
- ATTENTION : Il y a un risque d'explosion lorsque la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Remplacez-les uniquement par une pile/des batteries identiques ou de type équivalent.
- Les piles de taille inappropriée ne peuvent pas être installées et peuvent provoquer un arrêt anormal.
- Éliminez les piles usées conformément aux instructions.
- Ne laissez pas une batterie dans un environnement extrêmement chaud ou à faible pression, car vous encourez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Cet appareil n'est pas adapté à un usage dans les endroits où des enfants sont susceptibles d'être présents.

Maintenance

- Si le produit ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur ou le centre de service le plus proche. Nous n'assumerons aucune responsabilité concernant les problèmes causés par une réparation ou une opération de maintenance non autorisée.

- Assurez-vous que l'alimentation électrique a été coupée avant toute ouverture et réparation de l'appareil par un professionnel.
- Essuyez délicatement l'appareil à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'une petite quantité d'éthanol, si nécessaire.
- Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux indications du fabricant, le dispositif de protection fourni par l'appareil peut être compromis.
- Nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon doux et sec ou du papier essuie-tout pour éviter de le rayer.


Environnement d'exploitation

- Assurez-vous que l'environnement d'exploitation répond aux exigences de l'appareil. La température de fonctionnement doit être comprise entre -30 °C et 55 °C et l'humidité de fonctionnement entre 5 % et 95 %.
- N'exposez PAS l'appareil à de puissants rayonnements électromagnétiques ou à des environnements poussiéreux.
- N'orientez PAS l'objectif vers le soleil ou toute autre source de lumière vive.
- Placez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré.
- Évitez d'installer l'appareil sur une surface vibrante ou dans des lieux sujets aux chocs (vous risqueriez d'endommager l'appareil).

Urgence

Si de la fumée, des odeurs ou du bruit s'échappent de l'appareil, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation, puis contactez un centre de réparation.

Laser

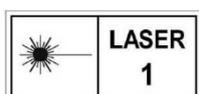

Pendant l'utilisation de tout équipement générant un laser, veillez à ce que l'objectif de l'appareil ne soit pas exposé au faisceau laser, car il pourrait brûler. Le rayonnement laser émis par l'appareil peut provoquer des blessures aux yeux, des brûlures de la peau ou générer des substances inflammables. Avant d'activer la fonction de télémétrie laser, assurez-vous qu'aucune personne ni aucune substance inflammable ne se trouvent devant l'objectif du laser. Ne placez pas l'appareil à un endroit où des personnes mineures peuvent y accéder. La longueur d'onde est de 905 nm, la durée d'impulsion est de 1 KHz/50 ns et la puissance de sortie maximale est inférieure à 0,252 mW. Selon les normes IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, ce produit laser est classé comme un produit laser de classe 1.

GARANTIE LIMITÉE

Scannez le code QR pour prendre connaissance de la politique de garantie du produit.



Adresse de fabrication

Logement 313, Unité B, Bâtiment 2, 399 Danfeng Road, Sous-district de Xixing, District de Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, Chine

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

AVIS DE CONFORMITÉ : il est possible que les produits de la série thermique soient soumis à des contrôles d'exportation dans divers pays ou diverses régions, ce qui inclut, sans s'y limiter, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni ou d'autres pays membres de l'Arrangement de Wassenaar. Veuillez consulter votre expert professionnel en questions juridiques ou en conformité ou les autorités de votre gouvernement local pour toute exigence de permis d'exportation si vous prévoyez de transférer, d'exporter ou de réexporter des produits de la série thermique entre différents pays.



 Hikmicro Hunting.Global

 Hikmicro Hunting.Global

 HIKMICRO Outdoor

 HIKMICRO

 www.hikmicrotech.com

 support@hikmicrotech.com

UD39028B