

## Návod k obsluze

*Multispektrální binokulár*

# ***ŘADA HABROK Pro***

V5.5.94 202409



Kontaktujte nás

## OBSAH

<b>1</b>	<b>Přehled</b> .....	<b>1</b>
1.1	Hlavní funkce.....	1
1.2	Vzhled.....	2
<b>2</b>	<b>Příprava</b> .....	<b>5</b>
2.1	Vkládání baterií.....	5
2.1.1	Pokyny týkající se baterií.....	5
2.1.2	Vložení baterií.....	5
2.2	Vyjmutí baterie.....	6
2.3	Nabíjení zařízení.....	6
2.3.1	Nabíjení zařízení pomocí rozhraní typu C.....	6
2.3.2	Nabíjení baterie pomocí nabíječky baterií.....	7
2.4	Výměna přísvitu (volitelně).....	8
2.5	Přípevnění popruhu na krk.....	9
2.6	Přípevnění popruhů přepravní tašky.....	10
2.7	Připojení adaptéru pro stativ.....	11
2.8	Zapnutí/vypnutí.....	12
2.9	Aut. vyp. obrazovky.....	13
2.10	Popis nabídky.....	14
2.11	Připojení aplikace.....	14
2.12	Přepnutí pásma hotspotu.....	15
2.13	Stav firmwaru.....	16
2.13.1	Kontrola stavu firmwaru.....	16
2.13.2	Upgrade zařízení.....	16
<b>3</b>	<b>Nastavení obrazu</b> .....	<b>18</b>
3.1	Nastavení zařízení.....	18
3.2	Nastavení jasu.....	19
3.3	Nastavení kontrastu.....	19
3.4	Nastavení tónu.....	19
3.5	Nastavení ostrosti.....	20
3.6	Výběr scény.....	21
3.7	Nastavení palet.....	21
3.8	Nastavení režimu zobrazení.....	24
3.9	Nastavení režimu obrazu v obraze.....	24
3.10	Upravte digitální zvětšení.....	25
3.11	Korekce rovného pole.....	25
3.12	Oprava chybného pixelu.....	26
3.13	Nastavení infračerveného osvětlení.....	27
3.14	WDR.....	28
3.15	Zoom Pro.....	28

<b>4</b>	<b>Měření vzdálenosti .....</b>	<b>30</b>
<b>5</b>	<b>Obecná nastavení.....</b>	<b>32</b>
5.1	Nastavení OSD.....	32
5.2	Nastavení loga značky.....	32
5.3	Prevence spálení.....	33
5.4	Požizování snímků a videí .....	33
5.4.1	Zachycení snímku .....	33
5.4.2	Nastavení zvuku .....	33
5.4.3	Nahrávat video.....	33
5.4.4	Zobrazení místních souborů.....	34
5.5	Sledování tepla .....	35
5.6	Exportování souborů.....	36
5.6.1	Exportování souborů přes aplikaci HIKMICRO Sight .....	36
5.6.2	Exportování souborů přes počítač .....	37
5.7	Zobrazení směru .....	37
5.7.1	Zapnutí kompasu.....	37
5.7.2	Kalibrace kompasu .....	38
5.7.3	Korekce magnetické deklinace.....	39
5.8	Zobrazení zeměpisné polohy.....	40
<b>6</b>	<b>Systémová nastavení.....</b>	<b>42</b>
6.1	Úprava data.....	42
6.2	Synchronizace času.....	42
6.3	Nastavení jazyka .....	42
6.4	Posílat obrazovku zařízení do počítače .....	43
6.5	Nastavení jednotky.....	43
6.6	Zobrazení informací o zařízení.....	44
6.7	Formátovat.....	44
6.8	Obnovení zařízení.....	44
<b>7</b>	<b>Časté otázky .....</b>	<b>45</b>
7.1	Proč signalizace nabití nesprávně bliká? .....	45
7.2	Proč signalizace napájení vypnuta?.....	45
7.3	Obraz není zřetelný, jak ho upravit? .....	45
7.4	Požizování snímků nebo nahrávání se nedaří. Co je za problém? .....	45
7.5	Proč počítač nedokáže zařízení rozpoznat?.....	45

# 1 Přehled

Řada HIKMICRO HABROK Pro je výkonný a inovativní multispektrální binokulární dalekohled. Tento dalekohled vše v jednom lze použít především při lovu v lese a v terénu, při pozorování ptáků, hledání zvířat, dobrodružství a záchraně za různých povětrnostních podmínek.

- Vysoká tepelná citlivost zajišťuje detailní rozpoznání detailů i při minimálním teplotním rozdílu mezi objektem a pozadím.
- Pokročilý digitální detektor 4K s 60mm objektivem pro vynikající schopnost rozpoznávání detailů ve skutečných živých barvách.
- Vyměnitelný infračervený zářič přináší vynikající čistotu klasického černobílého obrazu ve tmě.
- Přesný vestavěný laserový dálkoměr schopný měřit vzdálenosti až do 1000 m.

## 1.1 Hlavní funkce

- **Inteligentní infračervená:** Funkce inteligentního infračerveného osvětlení pomáhá v jasném zobrazení cílů v tmavém prostředí.
- **WDR:** Funkce WDR (Wide Dynamic Range) zlepšuje zážitek ze sledování tím, že poskytuje lepší kvalitu obrazu za různých světelných podmínek.
- **Velký digitální zoom:** Digitální zoom umožňuje lépe zaostřit na malý cíl z velké vzdálenosti.
- **Nahrávání videa a zvuku:** Vestavěný paměťový modul podporuje nahrávání videa. Funkce zvuku umožňuje nahrávat zvuk během nahrávání videa.
- **Místní album:** Pořízené snímky a nahraná videa se ukládají do zařízení a soubory si můžete prohlížet v místních albech.
- **Compass:** Zařízení dokáže detekovat úhel azimutu a výškový úhel a zobrazovat na obrazovce informace o směru.
- **Měření vzdálenosti:** Vestavěný laserový dálkoměr poskytuje přesné údaje o vzdálenosti mezi cílem a místem pozorování.
- **Připojení aplikace:** Zařízení dokáže zachycovat snímky a zaznamenávat videa a po připojení k telefonu přes hotspot umožňuje nastavování parametrů pomocí aplikace HIKMICRO Sight.


## 1.2

## Vzhled



### Poznámka

- Vzhled se může u různých modelů lišit. Jako referenci použijte skutečný výrobek.
- Obrázky v této příručce slouží pouze k ilustraci. Jako referenci použijte skutečný výrobek.

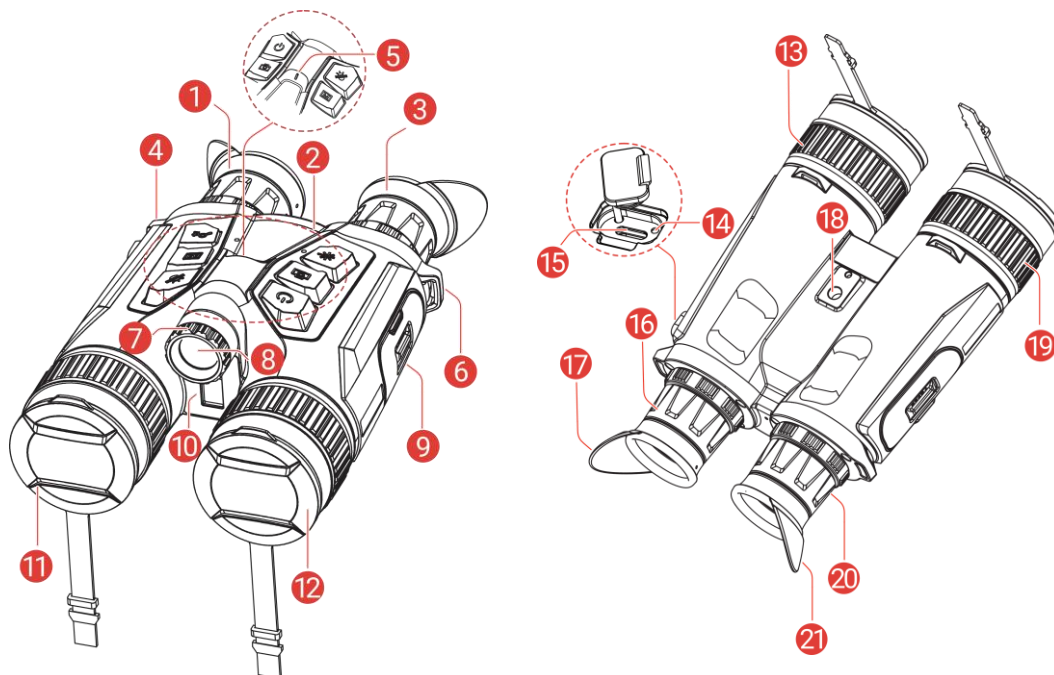

Obrázek 1-1 Vzhled

Tabulka 1-1 Popis součástí




Č.	Součást	Popis
1 a 3	Okulár	Díl umístěný nejbližší k oku k zobrazení cíle. Posunováním okulárů dál od sebe nebo blíže k sobě nastavte vzdálenost zornic.
2	Tlačítka	Slouží k nastavení funkcí a parametrů.
4 a 6	Upevňovací bod popruhu na krk	Připevňuje popruh na krk.
5	Indikátor napájení	Udává stav zařízení. Když je zařízení zapnuté, svítí červeně.
7	Knoflík pro nastavení úhlu paprsku	Nastavuje úhel paprsku infračerveného světla.




## Multispektrální binokulár – návod k obsluze

8	Odnímatelný infračervený iluminátor	Pomáhá v jasném zobrazení cíle v tmavém prostředí.
9	Prostor pro baterie	Sem se vkládá baterie.
10	Laserový dálkoměr	Slouží k měření vzdálenosti cíle pomocí laseru.
11	Termoobjektiv	Pro tepelné snímkování.
12	Digitální objektiv	Pro digitální zobrazování.
13 a 19	Zaostřovací kroužek	Upravte zaostření a vyhledejte jasné cíle.
14	Indikátor stavu nabíjení	Zjistěte stav nabíjení zařízení. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bliká červená a zelená: Došlo k chybě.</li> <li>● Svítí červená: Nabíjení.</li> <li>● Trvale zelená: Plně nabito.</li> </ul>
15	Konektor typu C	Připojte zařízení ke zdroji napájení nebo přenášejte data pomocí kabelu typu C.
16 a 20	Prsteneц nastavení dioptrií	Slouží k nastavení dioptrií.
18	Zásuvka adaptéru pro stativ	Připevňuje adaptér pro stativ.
17 a 21	Skládací očníce	V případě nošení brýlí lze očníce sklopit.

### Popis tlačítka


Tabulka 1-2 Popis tlačítka

Ikona	Tlačítko	Funkce
	Napájení	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stisknutí: Pohotovostní režim/probuzení zařízení.</li> <li>● Podržení: Zapnutí/vypnutí.</li> </ul>
	Snímání	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stisknutí: Slouží k zachycení snímků.</li> <li>● Podržení: Slouží ke spuštění/ukončení nahrávání videa.</li> </ul>
	Měření	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stisknutí: Slouží k zapnutí určování vzdálenosti laserem.</li> <li>● Dvojitě stisknutí: Slouží k vypnutí určování vzdálenosti laserem.</li> <li>● Podržení: Slouží ke korekci nejednotnosti displeje (FFC).</li> </ul>

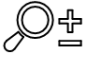	Režim	Režim bez nabídky: <ul style="list-style-type: none"><li>● Stisknutí: Přepnutí palet.</li><li>● Podržení: Slouží k přepnutí denního/nočního/automatického režimu.</li></ul> Režim nabídky: Stisknutím tlačítka se posunete nahoru.
	Nabídka	Režim bez nabídky: Stisknutím otevřete nabídku. Režim nabídky: <ul style="list-style-type: none"><li>● Stisknutí: Slouží k potvrzení nebo nastavení parametrů.</li><li>● Podržení: Uložení a ukončení nabídky.</li></ul>
	Zoom	Režim bez nabídky: <ul style="list-style-type: none"><li>● Stisknutí: Přepnutí digitálního zoomu.</li><li>● Podržení: Slouží k zapnutí/vypnutí funkce PIP („Picture-in-Picture“, obraz v obraze).</li></ul> Režim nabídky: Stisknutím tlačítka se posunete dolů.



### Poznámka

Pokud je povolena funkce automatického vypnutí obrazovky a stisknutím  přejdete do pohotovostního režimu, můžete zařízení také naklonit nebo otočit, aby se probudilo. Viz *Aut. vyp. obrazovky*, kde je podrobně popsáno ovládání.

---

## 2 Příprava

### 2.1 Vkládání baterií

#### 2.1.1 Pokyny týkající se baterií


- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii.
- Zařízení podporuje vyjímatelnou dobíjecí li-ion baterii a velikost baterie by měla být 86 × 48 mm. Jmenovité napětí a kapacita baterie je 7,2 V/4800 mAh.
- Před prvním použitím nabijte baterii po dobu více než 4 hodiny.
- Pokud dojde ke znečištění přihrádky na baterii, otřete závitů pomocí čistého hadříku, aby byla zajištěna lepší vodivost.

#### 2.1.2 Vložení baterií

Vložte baterii do prostoru pro baterie.


##### *Kroky*

1. Posunutím odjistěte a otevřete kryt prostoru pro baterie.

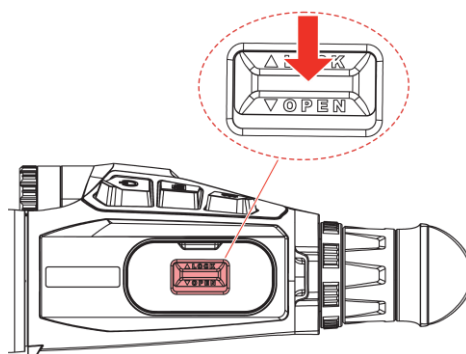

Obrázek 2-1 Otevření krytu


2. Zasuňte baterii do přihrádky na baterie. Jakmile je baterie zcela zasunuta, západka zajistí baterii na místě.

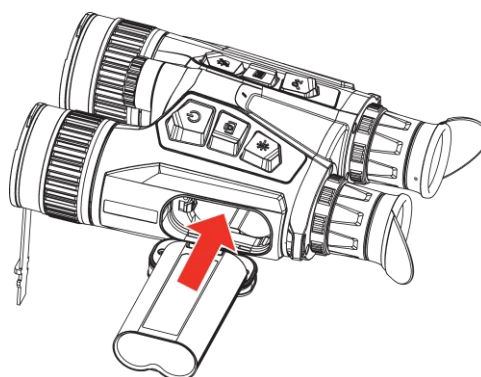



Obrázek 2-2 Vkládání baterií

3. Zavřete kryt prostoru pro baterie a zamkněte jej posunutím.

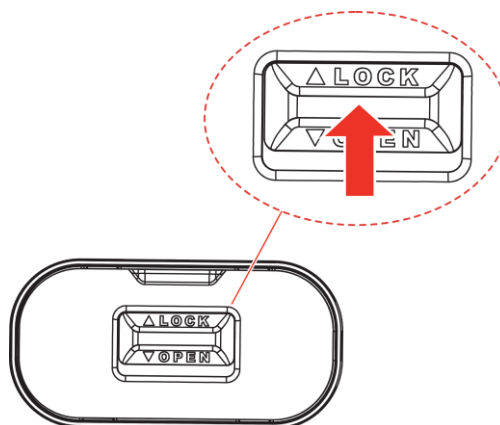


Obrázek 2-3 Uzavření krytu

## 2.2 Vyjmutí baterie

### *Kroky*

1. Vypněte zařízení a otevřete kryt prostoru pro baterii.
2. Stisknutím západky baterie (1) ve směru znázorněném na obrázku uvolněte baterii a poté ji vyjměte.

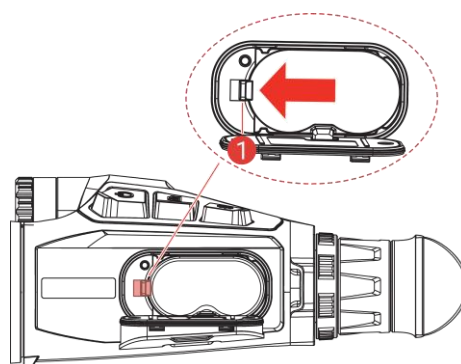

Obrázek 2-4 Vyjmutí baterie


## 2.3 Nabíjení zařízení

### 2.3.1 Nabíjení zařízení pomocí rozhraní typu C

Pomocí kabelu typu C propojte zařízení a napájecí adaptér a nabíjete zařízení. Případně připojte zařízení a počítač k exportu souborů.

### *Kroky*

1. Zvedněte kryt konektoru typu C.
2. Za účelem nabíjení propojte zařízení a napájecí adaptér pomocí kabelu USB-A na USB-C.

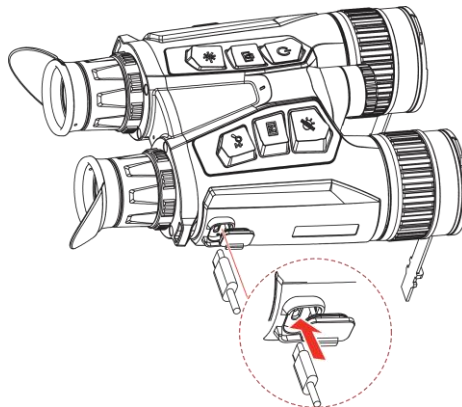

Obrázek 2-5 Nabíjení zařízení



### Poznámka


- Zařízení nabijte po vložení baterie do prostoru pro baterii v zařízení.
- Při nabíjení dbejte na to, aby se teplota baterie pohybovala v rozmezí 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F).
- Zařízení podporuje také rychlé nabíjení. Pro rychlé nabíjení je třeba zakoupit napájecí adaptér PD USB-C a kabel USB typu C na typu C.

## 2.3.2

### Nabíjení baterie pomocí nabíječky baterií

#### *Kroky*

1. Vložte do nabíječky jednu nebo dvě baterie.
2. Za účelem nabíjení baterií propojte nabíječku a napájecí adaptér pomocí kabelu USB-A na USB-C. Pokud nabíječka funguje správně, indikátor uprostřed svítí zeleně.
3. Levý a pravý indikátor ukazují stav nabití baterií.
  - Svítí červeně: normální nabíjení.
  - Svítí zeleně: plně nabit.

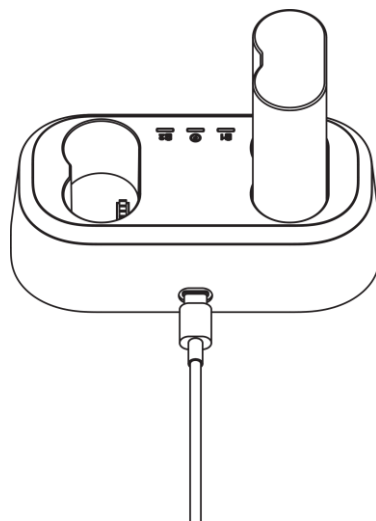

Obrázek 2-6 Nabíjení zařízení pomocí




### Poznámka

- Při nabíjení dbejte na to, aby se teplota baterie pohybovala v rozmezí 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F).
  - Nabíječka baterií podporuje také rychlé nabíjení. Pro rychlé nabíjení je třeba zakoupit napájecí adaptér PD USB-C a kabel USB typu C na typu C.
- 

## 2.4 Výměna přísvitu (volitelně)


Infračervený přísvit lze vyměnit za jiný kompatibilní přísvit pro lepší zážitek ze sledování.

1. Otočením infračerveného přísvitu proti směru hodinových ručiček infračervený přísvit vyjměte.

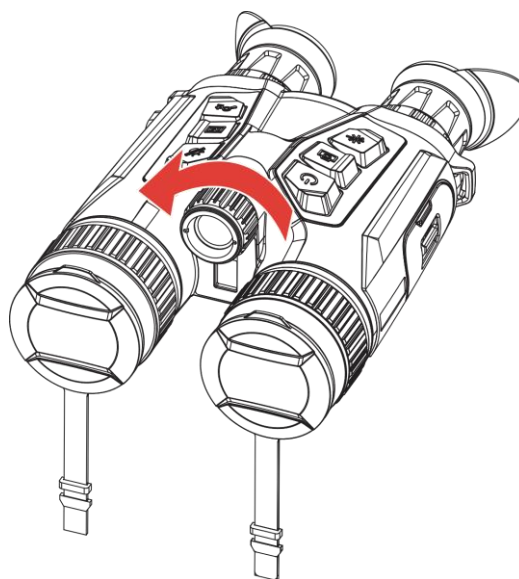

Obrázek 2-7 Vyjmutí infračerveného přísvitu

2. Zarovnejte vyměnitelný přísvit s rozhraním na zařízení a vložte jej, poté jej otočte ve směru hodinových ručiček, aby byl přísvit zajištěn.

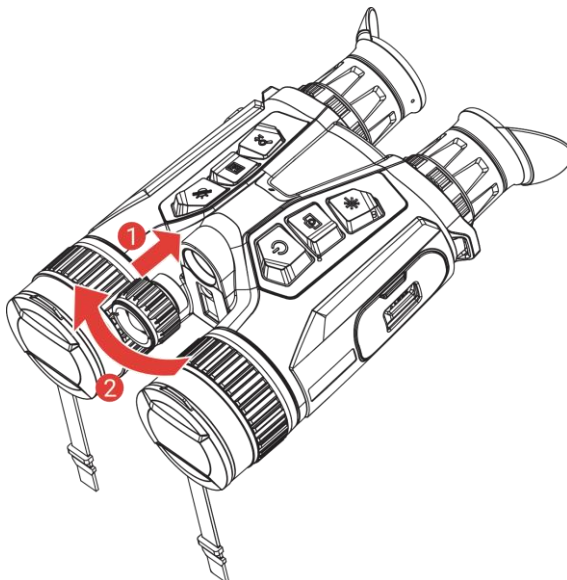


Obrázek 2-8 Montáž přísvitu

## 2.5 Připevnění popruhu na krk


### *Kroky*

1. Protáhněte jeden konec popruhu na krk skrz upevňovací bod popruhu na krk.

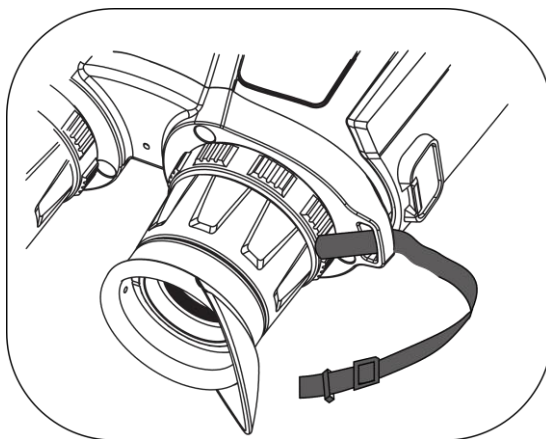


Obrázek 2-9 Provláčení popruhu na krk skrz upevňovací bod

2. Protáhněte popruh na krk skrz sponu popruhu a popruh utáhněte, viz obrázek.

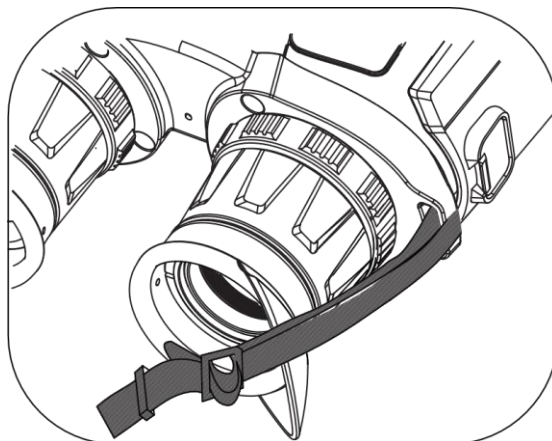

Obrázek 2-10 Provléčení popruhu na krk skrz sponu popruhu

3. Protáhněte popruh na krk skrz držák popruhu.

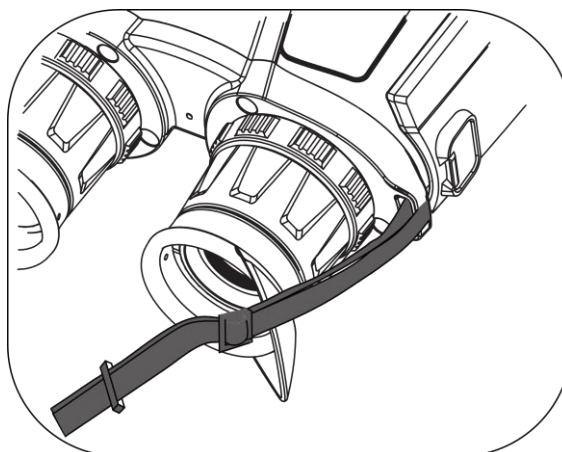

Obrázek 2-11 Provléčení popruhu na krk skrz držák popruhu

4. Opakováním výše uvedených kroků dokončete montáž a podle potřeby upravte délku popruhu na krk.

## 2.6 Připevnění popruhů přepravní tašky

Brašna na dalekohled je vybavena 2 popruhy: bederním popruhem (1) a čtyřbodovým popruhem (2), který vám pomůže s pohodlným nošením na hrudi a zajistí bezpečnost zařízení. Délku popruhů si můžete nastavit podle svých preferencí.




Obrázek 2-12 Brašna na dalekohled

## 2.7 Připojení adaptéru pro stativ


### *Kroky*

1. Zarovnejte adaptér stativu se zásuvkou na zařízení a zasuňte polohovací sloupek (1) do bodu polohy (2).

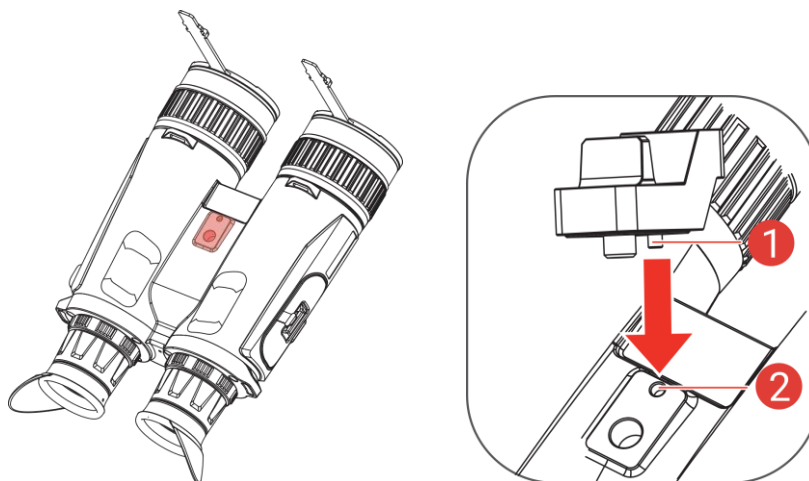

Obrázek 2-13 Vložení sloupku


2. Otočením šroubu adaptéru na stativ ve směru hodinových ručiček připevníte adaptér na stativ.

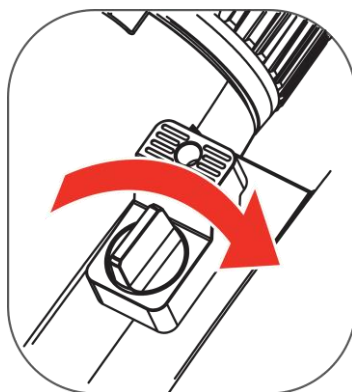

Obrázek 2-14 Otáčení šroubem

## 2.8 Zapnutí/vypnutí

### Zapnutí

Pokud je zařízení připojené kabelem nebo je baterie dostatečně nabitá, podržením tlačítka  zapnete zařízení.

### Vypnutí

Pokud je zařízení zapnuté, vypnete ho podržením tlačítka .













#### Poznámka

- Při vypínání zařízení se zobrazí odpočítávání vypnutí. Stisknutím jakéhokoli tlačítka můžete odpočítávání přerušit a zrušit vypnutí.
  - Automatické vypnutí při slabých bateriích zrušit nelze.
- 

### Automatické vypínání

Můžete nastavit čas automatického vypnutí zařízení.

#### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  přejděte k rozhraní konfigurace.
4. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte podle potřeby čas automatického vypnutí a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
5. Podržením tlačítka  uložte nastavení a ukončete nabídku.



### Poznámka

- Viz ikona baterie se stavem baterie. znamená, že baterie je plně nabitá, znamená, že baterie je vybitá a znamená, že nabíjení baterie je abnormální.
  - Když se zobrazí poznámka o slabém nabití, baterie nabijte.
  - Automatické vypnutí se projeví pouze tehdy, pokud se zařízením nepracujete a zařízení není současně připojeno k aplikaci HIKMICRO Sight.
  - Odpočítávání času automatického vypnutí se znovu spustí, jakmile zařízení opět přejde do pohotovostního režimu nebo jakmile se restartuje.
- 

## 2.9 Aut. vyp. obrazovky

Funkce automatického vypnutí obrazovky ztmaví obrazovku, čímž šetří energii a prodlužuje dobu provozu na baterii.

### Kroky

1. Povolení automatického vypnutí obrazovky.
  - 1) Stisknutím tlačítka zobrazte nabídku.
  - 2) Jděte na **Pokročilá nastavení** a stiskněte nebo pro výběr .
  - 3) Stisknutím tlačítka pro povolení automatického vypnutí obrazovky.
  - 4) Podržením tlačítka uložte nastavení a ukončete nabídku.
2. Uved'te zařízení do pohotovostního režimu.

Když je displej zapnutý, můžete do pohotovostního režimu přejít jedním z následujících způsobů:


- Nakloňte zařízení směrem dolů od 70° do 90°.
- Otočte zařízení ve vodorovném směru od 75° do 90°.
- Nechte zařízení v klidu a 5 minut s ním nehýbejte.

3. Probud'te zařízení.

Při vypnutém displeji můžete zařízení probudit jedním z následujících způsobů:

- Nakloňte zařízení směrem dolů od 0° do 60° nebo nahoru od 0° do 90°.



- Otočte zařízení ve vodorovném směru od 0° do 70°.
- Stisknutím tlačítka  pro probuzení zařízení.




### Poznámka

Po povolení automatického vypnutí obrazovky se po vstupu do nabídky automatické vypnutí obrazovky projeví až po opuštění nabídky.




---

## 2.10 Popis nabídky

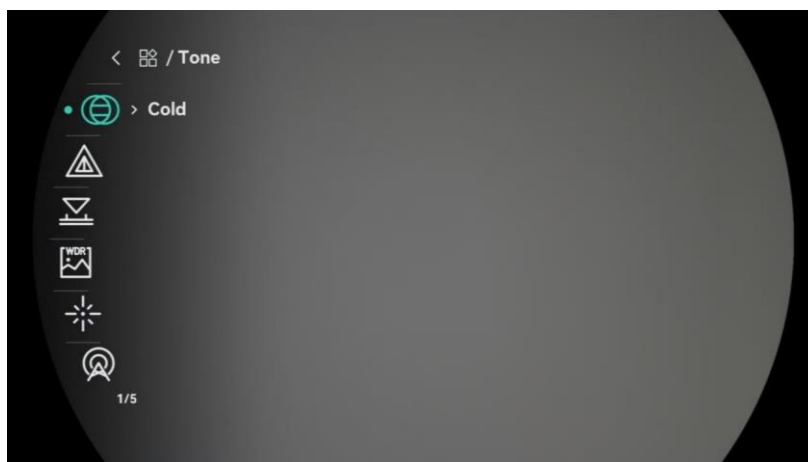V rozhraní živého zobrazení zobrazíte stisknutím tlačítka  nabídku.



Obrázek 2-15 Popis nabídky

- Stisknutím tlačítka  přesunete kurzor nahoru.
- Stisknutím tlačítka  přesunete kurzor dolů.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte volbu a podržením ukončete nabídku.

## 2.11 Připojení aplikace

Pomocí hotspotu připojte zařízení k aplikaci HIKMICRO Sight. Můžete pak na telefonu pořizovat snímky, nahrávat videa nebo konfigurovat parametry.

### *Kroky*




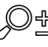



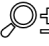
1. Chcete-li aplikaci HIKMICRO Sight stáhnout, vyhledejte ji v obchodech App Store (systémy iOS) nebo Google Play™ (systémy Android). Můžete ji také stáhnout a nainstalovat naskenováním kódu QR.



Systém Android



Systém iOS

2. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
3. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
4. Stisknutím tlačítka  přejděte k rozhraní nastavení.
5. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost **Hotspot**. Funkce hotspotu je zapnutá.
6. Zapněte síť WLAN telefonu a připojte ji k hotspotu.
  - Název hotspotu: HIKMICRO\_Sériové číslo
  - Heslo hotspotu: V nabídce přejděte na **Hotspot** a zkontrolujte heslo.
7. Otevřete aplikaci a připojte telefon k zařízení. Na telefonu si můžete zobrazit rozhraní zařízení.



### Poznámka




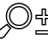


Zařízení se nemůže připojit k aplikaci, pokud zadáte několikrát chybné heslo. Informace o resetování zařízení a opětovném připojení aplikace viz část **Obnovení zařízení**.




---

## 2.12 Přepnutí pásma hotspotu

Tato funkce pomáhá řešit problémy s připojením smartphonu a zlepšuje spojení mezi zařízením a smartphonem.

### Kroky

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  přejděte k rozhraní nastavení.


4. Stisknutím tlačítka  nebo  pro přepínání šířky pásma přístupového bodu mezi možnostmi 5 GHz a 2,4 GHz.
5. Podržením tlačítka  uložte nastavení a ukončete nabídku.

## 2.13 Stav firmwaru

### 2.13.1 Kontrola stavu firmwaru

#### *Kroky*

1. Otevřete aplikaci HIKMICRO Sight a propojte s ní zařízení.
2. Zkontrolujte, zda se v rozhraní pro správu zařízení zobrazí výzva k aktualizaci. Pokud se nezobrazí výzva k aktualizaci, jedná se o nejnovější verzi firmwaru. V opačném případě firmware není nejnovější verze.

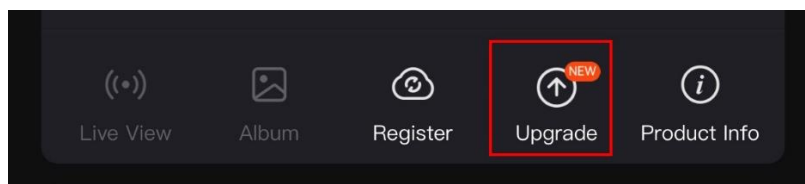

Obrázek 2-16 Kontrola stavu firmwaru

3. (Volitelné:) Pokud firmware není nejnovější verze, zařízení upgradujte. Viz *Upgrade zařízení*.

### 2.13.2 Upgrade zařízení

#### Upgrade zařízení pomocí aplikace HIKMICRO Sight

#### *Kroky*

1. Otevřete aplikaci HIKMICRO Sight a propojte s ní zařízení.
2. Klepnutím na výzvu k aktualizaci vstupte do rozhraní pro aktualizaci firmwaru.
3. Klepnutím na tlačítko **Upgradovat** spustíte upgrade.



#### **Poznámka**

Ovládání upgradování se může lišit v závislosti na aktualizacích aplikace. Jako referenci použijte skutečnou verzi aplikace.









---

#### Upgrade zařízení pomocí počítače

### *Než začnete*

Nejprve získejte balíček upgradu.

### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
  2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
  3. Stisknutím tlačítka  přejděte k rozhraní konfigurace.
  4. Stisknutím tlačítka  nebo  pro výběr možnosti **USB Flash disk**.
  5. Propojte zařízení a počítač pomocí kabelu.
  6. Otevřete rozpoznaný disk, zkopírujte soubor upgradu a vložte jej do kořenového adresáře zařízení.
  7. Odpojte zařízení od počítače.
  8. Restartujte zařízení a zařízení se automaticky upgraduje. Proces upgradu se zobrazí v hlavním rozhraní.
- 



### **Varování**


Zajistěte, aby bylo zařízení během přenosu balíčku upgradu připojeno k počítači. V opačném případě může dojít k nežádoucí závadě upgradu, poškození firmwaru atd.

---

## 3 Nastavení obrazu

K zobrazení lepšího obrazu můžete nastavovat palety, jas, scény, FFC (korekci rovného pole) a DPC (korekci chybných pixelů).

### 3.1 Nastavení zařízení

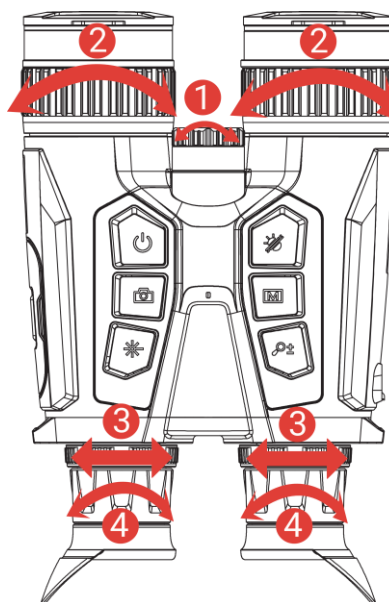

Obrázek 3-1 Nastavení zařízení

**① Nastavení úhlu paprsku infračerveného přísvitu:** Mírným otáčením nastavovacího knoflíku nastavte úhel vyzařování infračerveného přísvitu. Čím širší bude vyzařovací úhel, tím rozptýlenější, ale méně intenzivní bude osvětlení.

**② Nastavení zaostření:** Chcete-li čočku objektivu zaostřit, mírně otočte zaostřovacím kroužkem.



#### Poznámka

NEDOTÝKEJTE se objektivu přímo prsty ani do jeho blízkosti neumísťujte žádné ostré předměty.

---

**③ Nastavení vzdálenosti zornic:** Posunováním okulárů dál od sebe nebo blíž k sobě nastavte vzdálenost zornic.

**④ Nastavení regulátoru dioptrií:** Zajistěte, aby vám okulár zakrýval oko, a namiřte na cíl. Otáčejte kroužkem regulátoru dioptrií, dokud nebude text OSD nebo obraz zřetelný.



### Poznámka

Při nastavování regulátoru dioptrií se **NEDOTKNĚTE** povrchu objektivu, abyste zabránili šmouhám na objektivu.

---

## 3.2 Nastavení jasu

Jas obrazu můžete upravit v nabídce.

### Kroky

1. Stisknutím tlačítka zobrazte nabídku.
2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte ikonu a stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
3. Stisknutím tlačítka nebo upravte jas obrazovky.
4. Podržením tlačítka uložte nastavení a ukončete nabídku.

## 3.3 Nastavení kontrastu

### Kroky

1. Stisknutím tlačítka zobrazte nabídku.
2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte ikonu a stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
3. Stisknutím tlačítka nebo upravte kontrast.
4. Podržením tlačítka uložte nastavení a ukončete nabídku.

## 3.4 Nastavení tónu

### Kroky




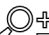



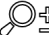

1. Stisknutím tlačítka zobrazte nabídku.
2. Jděte na **Pokročilá nastavení** a stiskněte nebo pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka pro potvrzení a stisknutím tlačítka nebo pro výběr tónu. Lze vybrat volby **Teplý** a **Studený**.
4. Podržením tlačítka uložte nastavení a ukončete nabídku.



Obrázek 3-2 Nastavení tónu

## 3.5 Nastavení ostrosti

### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr  .
3. Stisknutím tlačítka  pro potvrzení a stisknutím tlačítka  nebo  pro nastavení ostrosti.
4. Podržetím tlačítka  uložte nastavení a ukončete nabídku.














Obrázek 3-3 Porovnání úpravy ostrosti

## 3.6 Výběr scény

Podle aktuální scény používání můžete vybrat příslušnou scénu, abyste dosáhli lepšího efektu zobrazení.








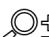
### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  přejděte k rozhraní nastavení.
4. Stisknutím tlačítka  nebo  přepněte scénu.
  - **Rozpoznávání:** Rozpoznávání odkazuje na režim rozpoznávání a doporučuje se v normální scéně.
  - **Džungle:** Džungle odkazuje na režim džungle a doporučuje se při lovu.
5. Podržetím tlačítka  uložte nastavení a ukončete nabídku.

## 3.7 Nastavení palet

K zobrazení stejné scény s různými efekty můžete vybrat různé palety.

### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  přejděte k rozhraní palet.
4. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadované palety a





stisknutím tlačítka  je povolte.



### Poznámka


Musí být povolena nejméně jedna paleta.

---

5. Podržení tlačítka  uložte nastavení a ukončete nabídku.
6. Stisknutím tlačítka  v rozhraní živého zobrazení přepnete vybrané palety.

### Optický

V tomto režimu se zobrazí obraz optického kanálu.

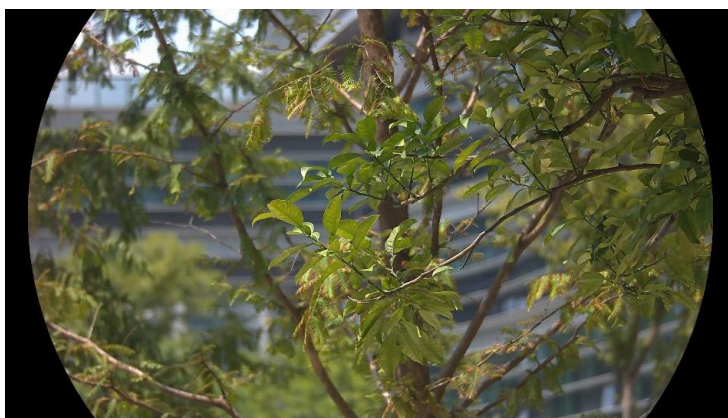

### Bílé horké

Horké části jsou v zobrazení vidět světle. Čím vyšší je teplota, tím světlejší je barva.



### Černé horké

Horké části jsou v zobrazení vidět černě. Čím vyšší je teplota, tím tmavší je barva.



### Červené horké

Horké části jsou v zobrazení vidět červeně. Čím vyšší je teplota, tím červenější je barva.







### Prolnutí

Obraz je od vysoké teploty po nízkou zbarven od bílé, žluté, červené, růžové po fialovou.



## 3.8 Nastavení režimu zobrazení

V různých scénách můžete vybrat různé režimy zobrazení. Podržením  v rozhraní živého náhledu přepnete režimy zobrazení v optickém kanálu. Vybrat lze mezi možnostmi denní režim, noční režim a automatický režim.

- : Denní režim: Tento režim můžete používat ve dne a v jasném prostředí. V denním režimu se IR světlo automaticky vypne.
- : Noční režim: Tento režim můžete používat v noci. V nočním režimu je infračervené světlo automaticky zapnuté.
- : Automatický režim: Denní režim a noční režim se automaticky přepínají podle okolního jasu.





Denní režim



Noční režim

Obrázek 3-4 Režim den/noc

## 3.9 Nastavení režimu obrazu v obraze

Podržte  v živém náhledu pro povolení PIP a znovu podržte  pro ukončení PIP. Střed obrazu se zobrazuje v horní střední části rozhraní.




Obrázek 3-5 Nastavení režimu PIP



### Poznámka

- Je-li funkce PIP povolena, při nastavování poměru digitálního zoomu se přibližuje a oddaluje jen zobrazení PIP.
  - Pokud je v termovizním režimu povolena funkce PIP, přepíná se zobrazení PIP pouze mezi aktuální paletou a optickým režimem. Pokud je funkce PIP povolena v optickém režimu, přepíná se zobrazení PIP mezi vybranými paletami a optickým režimem.
- 

## 3.10 Upravte digitální zvětšení

Pomocí této funkce můžete obraz zvětšovat a zmenšovat. Stiskněte  v rozhraní živého zobrazení pro přepnutí digitálního zoomu.



### Poznámka

- Při přepínání poměru digitálního zoomu se v levém rozhraní zobrazuje skutečné zvětšení (skutečné zvětšení = optické zvětšení objektivu × poměr digitálního zoomu). Například optické zvětšení objektivu je 2,8× a poměr digitálního zoomu je 2×, skutečné zvětšení je 5,6×.
  - Poměr zoomu se může u různých modelů lišit. Jako referenci použijte skutečný výrobek.
- 






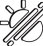




## 3.11 Korekce rovného pole

Pomocí této funkce lze opravit nejednotnost displeje.

### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.



2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  přejděte k rozhraní konfigurace.
4. Stisknutím tlačítka  nebo  přepněte režim FFC.
  - **Manuální FFC:** Podržením tlačítka  v živém zobrazení opravíte nejednotnost displeje.
  - **Autom. FFC:** Zařízení provádí korekci FFC automaticky po zapnutí kamery podle nastaveného plánu.
  - **Externí:** Nasaďte krytku objektivu a pak podržením tlačítka  v živém zobrazení opravte nejednotnost displeje.
5. Podržením tlačítka  uložte nastavení a ukončete nabídku.



### Poznámka












Než zařízení provede automatickou korekci FFC, spustí se odpočítávání.


---

## 3.12 Oprava chybného pixelu

Zařízení může na obrazovce opravovat chybné pixely, které nefungují podle očekávání.

### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  přejděte k rozhraní konfigurace DPC.
4. Stisknutím tlačítka  pro výběr osy **X** nebo **Y**. Vyberete-li **osu X**, kurzor se pohybuje doleva a doprava, vyberete-li **osu Y**, kurzor se pohybuje nahoru a dolů.
5. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte souřadnice, dokud kurzor nedosáhne na vadný pixel.
6. Dvojitým stisknutím tlačítka  opravte mrtvý pixel.
7. Podržením tlačítka  uložte nastavení a ukončete nabídku.

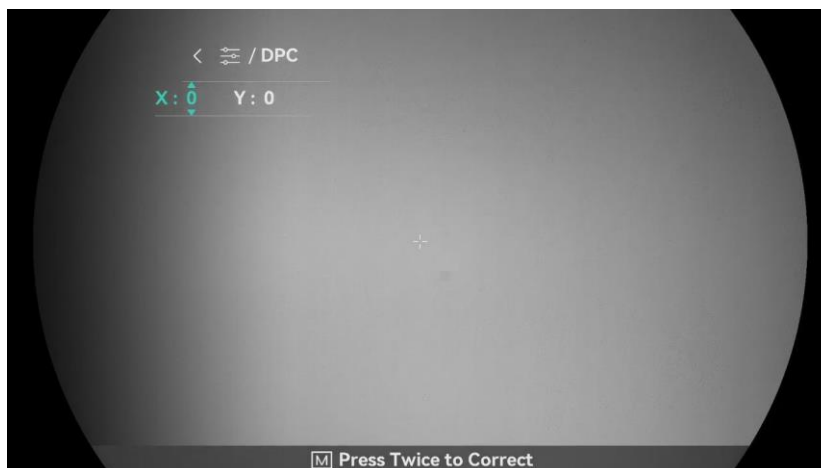

Obrázek 3-6 Oprava chybného pixelu



### Poznámka

- Vybraný chybný pixel se může zvětšit a zobrazit v pravé části rozhraní.
  - Pokud chybný pixel blokuje OSD, přesuňte na něj kurzor. Poté zařízení začne automaticky zrcadlově zobrazovat.
- 

## 3.13

### Nastavení infračerveného osvětlení

Infračervené osvětlení pomáhá v jasném zobrazení cílů v tmavém prostředí. Infračervené osvětlení funguje pouze v nočním režimu, v automatickém režimu, a když je okolní prostředí tmavé. V ostatních režimech infračervené osvětlení nepůsobí.

#### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka zobrazte nabídku.
  2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte ikonu a stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
  3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte úroveň osvětlení nebo nastavte inteligentní infračervené osvětlení.
- 



### Poznámka

Pokud je prostředí příliš světlé, může být snímek přexponovaný. Funkce inteligentního infračerveného osvětlení upravuje přexponovaný obraz řízením intenzity infračerveného osvětlení, aby se zlepšil obrazový efekt v nočním režimu a tmavém prostředí.

---

4. Podržením tlačítka uložte nastavení a ukončete nabídku.
-



### Poznámka

- Infračervené osvětlení nelze zapnout, je-li baterie slabá.
  - V tepelném nebo pohotovostním režimu je infračervené světlo vypnuté.
- 

## 3.14 WDR

Funkce WDR (Wide Dynamic Range) zlepšuje zážitek ze sledování tím, že poskytuje lepší kvalitu obrazu za různých světelných podmínek. Pokud tuto funkci povolíte, zabrání příliš jasným oblastem a zvýší detaily ve stínech.

### Kroky

1. Stisknutím tlačítka zobrazte nabídku.
2. Jděte na **Pokročilá nastavení** a stiskněte nebo pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka povolte funkci.
4. Podržením tlačítka uložte nastavení a ukončete nabídku.

### Výsledek

Vylepší se viditelnost celého obrazu živého zobrazení.

## 3.15 Zoom Pro

Zoom Pro se vztahuje na zvětšení detailů obrazu. Po zapnutí této funkce se zvýrazní detaily přiblíženého obrazu živého náhledu.

### Kroky

1. Stisknutím tlačítka zobrazte nabídku.
2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte ikonu .
3. Stisknutím tlačítka povolte funkci.
4. Podržením tlačítka uložte nastavení a ukončete nabídku.

### Výsledek

Detaily přiblíženého obrazu živého náhledu budou vylepšeny.



### Poznámka

- Tato funkce se může u různých modelů lišit. Jako referenci použijte

skutečný výrobek.

- Pokud je povolena funkce PIP, funkce Zoom Pro je povolena pouze v zobrazení PIP.
-






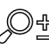








## 4 Měření vzdálenosti

Zařízení dokáže detekovat vzdálenost mezi cílem a pozorovací polohou pomocí laseru.

### *Než začnete*


Při měření vzdálenosti mějte ruku nehybně a buďte ve stabilní poloze. V opačném případě by mohla být ovlivněna přesnost.

### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  pro přechod do rozhraní měření.
4. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte režim určování vzdálenosti laserem. Stisknutím tlačítka  volbu potvrďte. Zvolit lze mezi možnostmi **Jednou** a **Nepřetržitě**.
  - **Nepřetržitě** znamená nepřetržitě měření vzdálenosti a lze vybrat dobu měření. Výsledek měření se bude aktualizovat každou sekundu.
  - Možnost **Jednou** znamená jedno změření vzdálenosti.
5. Podržením tlačítka  uložte nastavení a vraťte se do rozhraní živého zobrazení.
6. Stisknutím tlačítka  v rozhraní živého náhledu zapněte laserové dálkoměry, zaměřte kurzor na cíl a dalším stisknutím  změřte cílovou vzdálenost.




### **Poznámka**

- Dvojným stisknutím tlačítka  v rozhraní živého zobrazení vypněte určování vzdálenosti laserem.
  - Laserové zaměřování nelze povolit, když je baterie zařízení vybitá.
- 

### *Výsledek*

V pravé horní části obrazu se zobrazuje výsledek měření vzdálenosti.

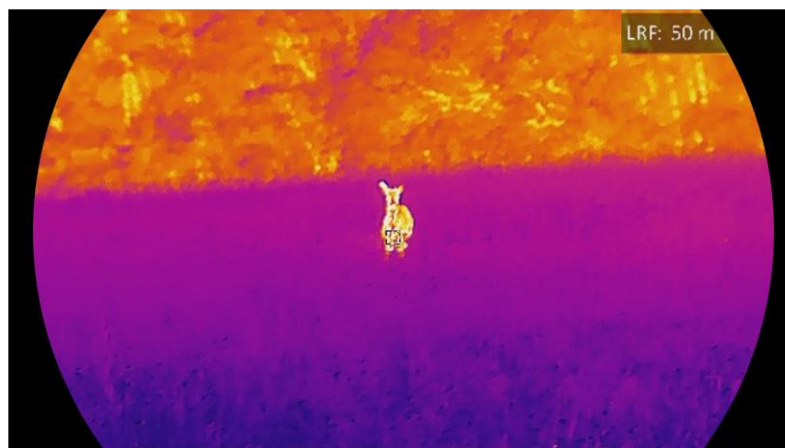

Obrázek 4-1 Výsledek měření laserem



### **Varování**

Laserové záření vycházející ze zařízení může způsobit poranění očí, popálení kůže nebo vzplanutí hořlavých materiálů. Před povolením funkce určování vzdálenosti laserem se ujistěte, že před laserovým objektivem nestojí žádní lidé a ani se zde nenacházejí žádné hořlavé materiály.











---

## 5 Obecná nastavení

### 5.1 Nastavení OSD

Pomocí této funkce lze zobrazit nebo skrýt informace OSD v rozhraní živého zobrazení.

#### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  přejděte do rozhraní nastavení OSD.
4. Stisknutím tlačítka  nebo  pro výběr položek **Čas**, **Datum** nebo **OSD**, a stisknutím tlačítka  pro zapnutí nebo vypnutí vybraných OSD informací.
5. Podržením tlačítka  uložte nastavení a ukončete nabídku.



#### **Poznámka**




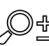



Pokud vypnete **OSD**, v živém náhledu nebudou zobrazeny žádné informace OSD.

---

### 5.2 Nastavení loga značky

Do rozhraní živého náhledu, snímků a videí můžete přidat logo značky.

#### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  povolte možnost **Logo značky**.
4. Podržením tlačítka  uložte nastavení a ukončete nabídku.




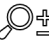



#### *Výsledek*

V levé spodní části obrazu se zobrazí logo značky.

## 5.3 Prevence spálení

Vyhnete se přímému slunečnímu záření a povolte funkci Prevence spálení, abyste snížili nebezpečí poškození senzoru teplem.

### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  funkci povolte nebo zakažte.
4. Podržením tlačítka  uložte nastavení a ukončete nabídku.

## 5.4 Pořizování snímků a videí

### 5.4.1 Zachycení snímku

V rozhraní živého náhledu stisknutím tlačítka  pořídte snímek.






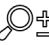



#### **Poznámka**

- Je-li pořízení snímku úspěšné, obraz se na 1 sekundu zmrazí a na displeji se zobrazí upozornění.
  - Informace o exportu obrázků viz *Exportování souborů*.
- 

### 5.4.2 Nastavení zvuku

Pokud zapnete funkci zvuku, bude se zvuk nahrávat společně s videem. Je-li ve videu příliš hlasitý hluk, můžete tuto funkci vypnout.

### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  tuto funkci povolte nebo zakažte.
4. Podržením tlačítka  uložte nastavení a ukončete nabídku.

### 5.4.3 Nahrávat video

### *Kroky*

1. V rozhraní živého zobrazení začněte nahrávat podržením tlačítka .



Obrázek 5-1 Spustit nahrávání






V levé části obrazu se zobrazují informace o době nahrávání.

2. Opětovným podržením tlačítka  ukončíte nahrávání.

### 5.4.4 Zobrazení místních souborů

Pořízené snímky a nahraná videa se automaticky ukládají do zařízení a soubory si můžete prohlížet v místních albech.

#### *Kroky*







1. Stisknutím tlačítka  přejděte k nabídce.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .



#### **Poznámka**

Alba jsou automaticky vytvořena a pojmenována podle roku + měsíce. Místní obrázky a videa z určitého měsíce jsou uloženy v odpovídajícím albu. Například obrázky a videa z června 2024 jsou uloženy v albu s názvem 202406.

---

3. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte album s uloženými soubory a stisknutím  přejděte do vybraného alba.
4. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte soubor, který chcete zobrazit.
5. Stisknutím tlačítka  zobrazte vybraný soubor a relevantní informace.



### Poznámka

- Soubory jsou řazeny chronologicky, nejnovější jsou nahoře. Pokud se vám nepodaří najít poslední pořízené snímky nebo videa, zkontrolujte nastavení času a data v zařízení. Při prohlížení souborů můžete přepínat na jiné soubory stisknutím tlačítka nebo .
  - Při prohlížení souborů můžete stisknutím tlačítka přejít na další stránku a stisknutím tlačítka se vrátit na předchozí stránku.
  - Při prohlížení videa můžete stisknutím tlačítka video přehrát nebo zastavit.
  - Chcete-li odstranit album nebo soubor, můžete podržením vyvolat dialogové okno a po výzvě album nebo soubor odstranit.
- 

## 5.5 Sledování tepla

Zařízení dokáže ve scéně detekovat bod s nejvyšší teplotou a označit jej na displeji.

### Kroky

1. Stisknutím tlačítka zobrazte nabídku.
2. Jděte na **Pokročilá nastavení** a stiskněte nebo pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka pro označení místa s nejvyšší teplotou.

### Výsledek

Je-li funkce povolena, zobrazí se v místě bodu s nejvyšší teplotou ikona . Jakmile se scéna změní, ikona se přesune.



Obrázek 5-2 Sledování tepla

## 5.6 Exportování souborů

### 5.6.1 Exportování souborů přes aplikaci HIKMICRO Sight


Prostřednictvím aplikace HIKMICRO Sight můžete přistupovat k albům zařízení a exportovat soubory do telefonu.

#### *Než začnete*

Nainstalujte si do mobilního telefonu aplikaci HIKMICRO Sight.

#### *Kroky*

1. Otevřete aplikaci HIKMICRO Sight a propojte s ní zařízení. Viz kapitola *Připojení aplikace*.
2. Klepněte na **Média** pro přístup k albům zařízení.



Obrázek 5-3 Přístup k albům zařízení

3. Chcete-li zobrazit fotografie a videa, klepněte na položku **Místní** nebo **Zařízení**.
  - **Místní:** Soubory zachycené v aplikaci můžete zobrazit.
  - **Zařízení:** Můžete zobrazit soubory aktuálního zařízení.



#### **Poznámka**

Fotografie nebo videa se v položce **Zařízení** nemusí zobrazit. Stáhněte stránku dolů a obnovte ji.

4. Klepnutím vyberte soubor a klepnutím na **Stáhnout** jej exportujte do místních alb telefonu.



Obrázek 5-4 Exportování souborů



#### **Poznámka**

- Jděte na položky **Já** -> **Informace** -> **Návod k obsluze** v aplikaci pro zobrazení podrobnějších úkonů.
  - Klepnutím na ikonu vlevo dole v rozhraní živého zobrazení můžete také otevřít alba zařízení.
-

- Ovládání exportování se může lišit v závislosti na aktualizacích aplikace. Jako referenci použijte skutečnou verzi aplikace.
- 








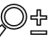
### 5.6.2 Exportování souborů přes počítač

Tato funkce se používá k exportování nahraných videí a pořízených snímků.

#### *Než začnete*

Zařízení musí být při připojování kabelu zapnuté.
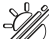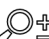
#### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
  2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
  3. Stisknutím tlačítka  přejděte k rozhraní konfigurace.
  4. Stisknutím tlačítka  nebo  pro výběr možnosti **USB Flash disk**.
  5. Propojte zařízení a počítač pomocí kabelu.
- 



#### **Poznámka**

Zařízení musí být při připojování kabelu zapnuté.

---

6. Otevřete disky počítače a vyberte disk zařízení. Přejděte do složky DCIM a vyhledejte složku s názvem roku a měsíce snímání. Pokud jste například pořídili snímek nebo video v červnu 2024, přejděte do složky **DCIM -> 202406** a vyhledejte snímek nebo video.
  7. Vyberte soubory a zkopírujte je do počítače.
  8. Odpojte zařízení od počítače.
- 



#### **Poznámka**

- Při připojení k počítači zobrazí zařízení obraz. Funkce jako nahrávání, pořizování snímků a hotspot jsou zakázány.
  - Při prvním připojení zařízení k počítači se automaticky nainstaluje program ovladače.
- 







## 5.7 Zobrazení směru

### 5.7.1 Zapnutí kompasu



Zařízení je vybaveno kompasem a dokáže zobrazit jeho směr na živém obrazu, pořízených snímcích a nahraných videích.

### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Vyberte **Kompas** a stiskněte  pro povolení funkce.
4. Postupováním podle automaticky zobrazených pokynů zkalibrujte kompas. Další informace naleznete v části **Kalibrace kompasu**.

### *Výsledek*

Po úspěšné kalibraci se na obrazovce zobrazí úhel azimutu (AZM) a výškový úhel (EL). Směr doporučujeme odečítat, když je zařízení vodorovně položené.

Chcete-li zvýšit přesnost směru, můžete nastavit korekci magnetické deklinace. Viz **Korekce magnetické deklinace** pro pokyny.



## 5.7.2 Kalibrace kompasu

Kalibrace kompasu je pro korekci zobrazení směru nezbytná. Kompas je třeba zkalibrovat, když funkci zapnete poprvé nebo když je kompas magneticky rušen.



Obrázek 5-5 Rušení kompasu

### *Kroky*

1. Průvodce kalibrací vyvoláte následujícími způsoby.
  - Při první aktivaci kompasu se zobrazí průvodce kalibrací kompasu.
  - Když se informace o kompasu zobrazí červeně, vyberte v nabídce ikonu  a stisknutím tlačítka  spustíte opětovnou kalibraci kompasu.
2. Při přesouvání a otáčení zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce.



Obrázek 5-6 Kalibrace kompasu




### Poznámka

- Během kalibrace zařízením neustále pohybujte a otáčejte, abyste se ujistili, že zařízení směřuje všemi možnými směry.
- **Úroveň** označuje platnost kalibrace. Vyšší úroveň znamená přesnější odečet kompasu. Kalibrace je úspěšná, když se **Úroveň** kalibrace přepne na **3**.

3. Jakmile se zobrazí zpráva o úspěšné kalibraci, přestaňte se zařízením pohybovat.

### *Výsledek*

Informace o směru se zobrazují v rozhraní živého zobrazení.

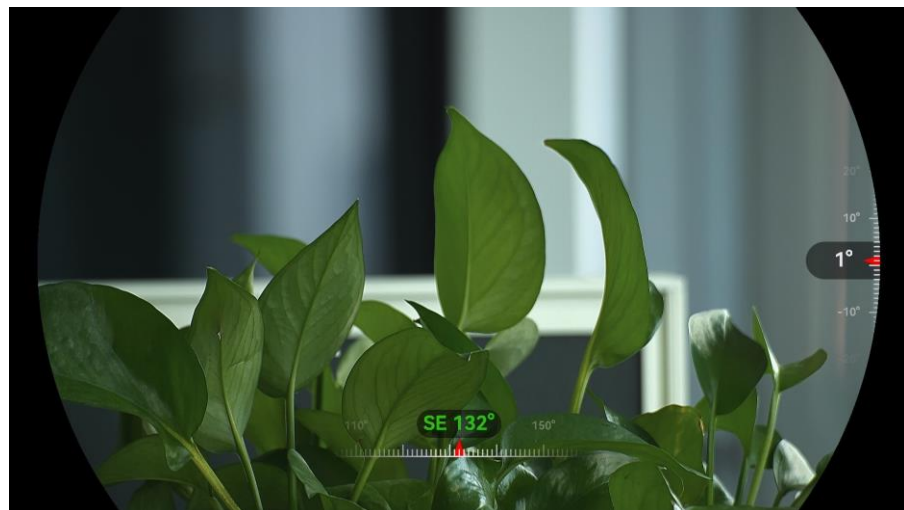









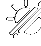
Obrázek 5-7 Zobrazení směru

### 5.7.3

## Korekce magnetické deklinace

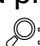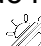Magnetická deklinace je úhlová odchylka mezi magnetickým severem a skutečným severem. Přidáním magnetické deklinace ke kompasu se zvýší přesnost odečtu směru.
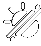
### *Kroky*

1. Po kalibraci kompasu přejděte do rozhraní pro nastavení kompasu a stisknutím tlačítka  nebo  pro výběr **magnetické deklinace**.
2. Stisknutím tlačítka  přejděte do rozhraní nastavení a stisknutím  nebo  vyberte **Rychlá korekce** nebo **Manuální korekce**.
  - Při rychlé korekci zobrazuje zařízení aktuální deklinaci vůči magnetickému severu. Nasměrujte střed obrazovky na skutečný sever a stiskněte tlačítko  pro potvrzení.
  - Při manuální korekci vyberte stisknutím tlačítka  provozní symbol nebo číslo a stisknutím tlačítka  nebo  přičtěte nebo odečtěte deklinaci polohy zařízení.



Obrázek 5-8 Manuální korekce

3. Podržením tlačítka  uložte nastavení a ukončete nabídku.



### Poznámka

Před manuální korekcí magnetické deklinace se doporučuje najít na autorizovaném webu informace o místní magnetické deklinaci. Východní magnetická deklinace se označuje kladným znaménkem (+) a západní magnetická deklinace se označuje záporným znaménkem (-).

---

## 5.8 Zobrazení zeměpisné polohy





---




### Poznámka

- Když je zařízení uvnitř, satelitní modul není schopen přijímat signály. Pro příjem signálu umístěte zařízení do prázdného venkovního prostoru.
  - Ve venkovním prostředí chvíli počkejte, až zařízení zobrazí svou polohu.
  - Zařízení je vybaveno moduly pro satelitní určování polohy a dokáže zobrazit zeměpisnou délku a šířku, ale i nadmořskou výšku zařízení na živém obrazu, pořízených snímcích a nahraných videích.
- 

### Kroky

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro


výběr .

3. Stisknutím tlačítka  pro povolení GPS. Poloha se zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky.



Obrázek 5-9 Zobrazení polohy

Pokud se v informacích o poloze zobrazí informace Slabý signál, znamená to, že signál je slabý nebo žádný. Přesuňte se do otevřeného venkovního prostoru a zkuste to znovu.




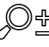








Obrázek 5-10 Slabý signál

## 6 Systémová nastavení
















### 6.1 Úprava data

#### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  přejděte k rozhraní konfigurace.
4. Stisknutím tlačítka  vyberte rok, měsíc nebo den a stisknutím tlačítka  nebo  změňte číslo.
5. Podržením tlačítka  uložte nastavení a ukončete nabídku.

### 6.2 Synchronizace času











#### *Krok*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  přejděte k rozhraní konfigurace.
4. Stisknutím tlačítka  nebo  přepněte systém hodin. Na výběr je 24hodinový a 12hodinový čas. Pokud vyberete 12hodinový čas, stiskněte tlačítko  a potom  nebo  pro výběr **dop.** nebo **odp.**
5. Stisknutím tlačítka  vyberte hodinu nebo minutu a pak stisknutím  nebo  změňte číslo.
6. Podržením tlačítka  uložte nastavení a ukončete nabídku.
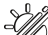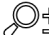
### 6.3 Nastavení jazyka

Pomocí této funkce lze vybrat jazyk zařízení.










#### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  přejděte k rozhraní konfigurace jazyka.
4. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadovaný jazyk a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
5. Podržením tlačítka  uložte nastavení a ukončete nabídku.

## 6.4 Posílat obrazovku zařízení do počítače

Zařízení podporuje vysílání obrazovky na počítač pomocí klientského softwaru nebo přehrávače založeného na protokolu UVC. Podrobnosti si můžete prohlédnout na obrázku zařízení na displeji.









### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  přejděte k rozhraní konfigurace.
4. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte **Digitální**.
5. Podržením tlačítka  uložte nastavení a ukončete nabídku.
6. Otevřete klientský software založený na protokolu UVC a pomocí kabelu typu C propojte zařízení s počítačem.

## 6.5 Nastavení jednotky

Pro měření vzdálenosti lze přepnout jednotku.




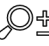



### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  přejděte k rozhraní nastavení jednotek. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte podle potřeby jednotku.

4. Podržením tlačítka  uložte nastavení a ukončete nabídku.




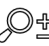


## 6.6 Zobrazení informací o zařízení

### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  volbu potvrďte. Můžete tak zobrazit informace o zařízení, jako je verze a sériové číslo.
4. Podržením tlačítka  uložte nastavení a ukončete nabídku.


## 6.7 Formátovat

### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  obnovte zařízení podle pokynů na výchozí hodnoty.






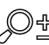


### **Poznámka**

Při výběru  zařízení automaticky zobrazí zbývající paměť.

---

## 6.8 Obnovení zařízení

### *Kroky*

1. Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku.
2. Jděte na  **Pokročilá nastavení** a stiskněte  nebo  pro výběr .
3. Stisknutím tlačítka  obnovte zařízení podle pokynů na výchozí hodnoty.

## 7 Časté otázky

### 7.1 Proč signalizace nabití nesprávně bliká?

Zkontrolujte následující body.

- Zkontrolujte, zda se zařízení nabíjí pomocí standardního napájecího adaptéru a zda je teplota nabíjení vyšší než 0 °C.
- Nabíjejte zařízení ve vypnutém stavu.

### 7.2 Proč signalizace napájení vypnuta?

Zkontrolujte, zda v zařízení nedošla baterie. Zkuste zařízení po dobu 5 minut nabíjet a pak indikátor zkontrolujte.

### 7.3 Obraz není zřetelný, jak ho upravit?

Otáčejte prstencem nastavení dioptrií nebo zaostřovacím kroužkem, dokud nebude obraz zřetelný. Viz *Nastavení zařízení*.

### 7.4 Pořizování snímků nebo nahrávání se nedaří. Co je za problém?

Zkontrolujte následující body.

- Zkontrolujte, zda zařízení není připojeno k počítači. Pořizování snímků nebo nahrávání je při připojení zakázáno.
- Zkontrolujte, zda není úložiště plné.
- Zkontrolujte, zda v zařízení nedošla baterie.

### 7.5 Proč počítač nedokáže zařízení rozpoznat?

Zkontrolujte následující body.

- Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Pokud použijete jiné kabely USB, nesmí být délka kabelu více než 1 m.
- Zkontrolujte, zda je režim připojení nastaven na **USB Flash disk**.



## Právní informace

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

### O tomto návodu

Ve Příručce jsou obsaženy pokyny k používání a správě Výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi tohoto návodu naleznete na webových stránkách společnosti HIKMICRO ([www.hikmicrotech.com/](http://www.hikmicrotech.com/)).

Tento návod používejte s vedením a pomocí odborníků vyškolených v oblasti podpory výrobku.

### Prohlášení o ochranných známkách



**HIKMICRO** a ostatní ochranné známky a loga společnosti

HIKMICRO jsou vlastnictvím společnosti HIKMICRO v různých jurisdikcích.

Ostatní ochranné známky a loga uvedené v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

### PRÁVNÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

TATO PŘÍRUČKA A POPISOVANÉ PRODUKTY VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉHO HARDWARU, SOFTWARE A FIRMWARE JSOU V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE ZÁKONA POSKYTOVÁNY, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, A „SE VŠEMI VADAMI A CHYBAMI“. SPOLEČNOST HIKMICRO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZARNUJÍCÍ MIMO JINÉ PRODEJNOST, USPOKOJIVOU KVALITU NEBO VHODNOST KE KONKRÉTNÍM ÚČELŮM. VÝROBEK POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SPOLEČNOST HIKMICRO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ZAHRNÚJÍCÍ MIMO JINÉ ŠKODY ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZTRÁTY DAT, POŠKOZENÍ SYSTÉMŮ NEBO ZTRÁTY DOKUMENTACE V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TAKOVÉ ŠKODY VZNIKLY Z DŮVODU PORUŠENÍ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) ČI ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST HIKMICRO BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD NEBO ZTRÁTY UPOZORNĚNA.

BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INTERNET SVOU PODSTATOU PŘEDSTAVUJE SKRYTÁ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA A SPOLEČNOST HIKMICRO PROTO NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NESTANDARDNÍ PROVOZNÍ CHOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERNETICKÉHO ČI HACKERSKÉHO ÚTOKU, NAPADENÍ VIREM NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ JINÝMI INTERNETOVÝMI BEZPEČNOSTNÍMI RIZIKY; SPOLEČNOST HIKMICRO VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE VČASNOU TECHNICKOU PODPORU.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE TENTO PRODUKT POUŽÍVAT V SOULADU SE VŠEMI PLATNÝMI ZÁKONY, A NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA TO, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ BUDE V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY. ODPOVÍDÁTE ZEJMÉNA ZA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU ZPŮSOBEM, KTERÝ NEPORUŠUJE PRÁVA TŘETÍCH STRAN, COŽ ZAHRNUJE MIMO JINÉ PRÁVA NA PUBLICITU, PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ. TENTO VÝROBEK NESMÍTE POUŽÍVAT K NEZÁKONNÉMU LOVU ZVÍŘAT, NARUŠENÍ SOUKROMÍ ANI K ŽÁDNÉMU JINÉMU ÚČELU, KTERÝ JE NEZÁKONNÝ NEBO POŠKOZUJE VEŘEJNÝ ZÁJEM. TENTO PRODUKT NESMÍTE POUŽÍVAT K JAKÝMKOLI NEDOVOLENÝM KONCOVÝM ÚČELŮM VČETNĚ VÝVOJE ČI VÝROBY ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ, VÝVOJE NEBO VÝROBY CHEMICKÝCH ČI BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ NEBO JAKÝCHKOLI ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S JADERNÝMI VÝBUŠNINAMI NEBO NEBEZPEČNÝM JADERNÝM PALIVOVÝM CYKLEM ČI K PODPOŘE PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI TOUTO PŘÍRUČKOU A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

## Zákonné informace

---

Tyto části se vztahují pouze k výrobkům nesoucím odpovídající označení nebo informaci.

---

### EU prohlášení o shodě



Tento výrobek a případně i dodávané příslušenství jsou označeny značkou „CE“, a proto splňují platné harmonizované evropské normy uvedené ve směrnici 2014/30/EU (EMCD), směrnici 2014/35/EU (LVD), směrnici 2011/65/EU (RoHS), směrnici 2014/53/EU.

Společnost Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení (viz štítek) je v souladu se směrnici 2014/53/EU.

Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové adrese:

<https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/>

#### Frekvenční pásma a výkon (pro CE)

Frekvenční pásma a jmenovité limity vysílacího výkonu (vyzařovaného anebo vedeného) platné pro následující rádiová zařízení jsou tato:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz až 2,4835 GHz), 20 dBm

5 GHz (5,15 GHz až 5,25 GHz): 23 dBm

5,15 až 5,25 GHz Pouze pro interní použití.

U zařízení bez dodaného napájecího adaptéru použijte napájecí adaptér dodaný kvalifikovaným výrobcem.

Podrobné požadavky na napájení naleznete ve specifikaci výrobku.

U zařízení bez dodané baterie použijte baterii dodanou kvalifikovaným výrobcem. Podrobné požadavky na baterii naleznete ve specifikaci výrobku.






Směrnice 2012/19/EU (směrnice WEEE): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat společně s netříděným domovním odpadem. Při zakoupení nového ekvivalentního výrobku tento výrobek řádně zrecyklujte vrácením svému místnímu dodavateli, nebo jej zlikvidujte odevzdáním v určených sběrných místech. Další informace naleznete na adrese: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info)



Nařízení (EU) 2023/1542 (nařízení o bateriích): Tento výrobek obsahuje baterii a je v souladu s nařízením (EU) 2023/1542. Baterie nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci výrobku. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat nápisy označující kadmium (Cd) nebo olovo (Pb). Za účelem řádné recyklace baterii odevzdejte svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Další informace naleznete na adrese: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

## Konvence týkající se symbolů

Symbole, které lze v tomto dokumentu nalézt, jsou vysvětleny v níže uvedené tabulce.

Symbol	Popis
 <b>Poznámka</b>	Je dodatečnou informací, která zdůrazňuje nebo doplňuje důležité body hlavního textu.
 <b>Pozor</b>	Tento symbol označuje potencionálně nebezpečné situace, které, pokud jim nebude zabráněno, by mohly vést k poškození zařízení, ztrátě dat, snížení výkonnosti nebo neočekávaným výsledkům.
 <b>Nebezpečí</b>	Tento symbol označuje nebezpečí s vysokou úrovní rizika, které, pokud mu nebude zabráněno, může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

## Bezpečnostní pokyny

Účelem těchto pokynů je zajistit, aby uživatel mohl výrobek správně používat a zabránilo se nebezpečí nebo újmě na majetku. Před použitím si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.

### Přeprava

- Při přepravě uchovávejte zařízení v původním nebo jemu podobném balení.
- Po vybalení uchovejte veškeré obaly pro budoucí použití. V případě jakékoli poruchy je třeba vrátit zařízení výrobcí v původním obalu. Přeprava bez původního obalu může vést k poškození zařízení, za které společnost neponese odpovědnost.
- Produkt nevystavujte fyzickým nárazům a zabraňte jeho spadnutí. Udržujte zařízení mimo dosah magnetického rušení.

### Napájení

- Pokud je v balení zařízení dodán napájecí adaptér, používejte pouze dodaný adaptér. Pokud není napájecí adaptér dodán, zajistěte, aby napájecí adaptér nebo jiný napájecí zdroj vyhovovaly požadavkům na omezený zdroj napájení. Parametry výstupu napájení viz štítek výrobku.
- Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zapojena do napájecí zásuvky.
- K jednomu napájecímu adaptéru **NEPŘIPOJUJTE** více zařízení, abyste zabránili přehřátí nebo nebezpečí požáru v důsledku přetížení.

### Baterie

- Zařízení podporuje vyjímatelnou dobíjecí li-ion baterii a velikost baterie by měla být 86 × 48 mm. Jmenovité napětí a kapacita baterie je 7,2 V/4800 mAh.
- Při dlouhodobém skladování baterii každého půl roku plně nabijte, abyste zajistili zachování její kvality. V opačném případě může dojít k jejímu poškození.
- **UPOZORNĚNÍ:** Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Baterie zakoupené uživateli musí splňovat příslušné mezinárodní normy týkající se bezpečnosti baterií (například normy EN/IEC).
- Vestavěnou baterii nelze rozebírat. Je-li třeba ji opravit, obraťte se na výrobce.
- Při nabíjení dbejte na to, aby se teplota baterie pohybovala v rozmezí 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F).
- Baterie nesprávné velikosti nesmí být instalovány a mohou způsobit

abnormální vypnutí.

- **UPOZORNĚNÍ:** Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo odpovídajícím typem.
- Vyměníte-li baterii za nesprávný typ, může dojít k poškození bezpečnostního prvku (například v případě některých typů lithiových baterií).
- Nevhazujte do ohně, nekládejte do horké trouby, mechanicky ji nedrťte ani neřezejte. Mohlo by dojít k výbuchu.
- Neopouštějte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou, protože by mohlo dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Nevystavujte baterii extrémně nízkému tlaku vzduchu, protože by mohlo dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.
- Během nabíjení ověřte, zda se v okolí 2 m od nabíječky nenachází hořlavé materiály.
- **NEPOKLÁDEJTE** baterii na místa v dosahu dětí.
- Baterii **NEPOLYKEJTE**, mohlo by dojít k chemickým popáleninám.
- Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Dojde-li ke spolknutí knoflíkové baterie, může dojít k závažným popáleninám již za dvě hodiny, a následkem může být smrt.
- Nezávěre-li se bezpečně přihrádka na baterie, přestaňte výrobek používat a držte jej mimo dosah dětí.
- Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich umístění uvnitř kterékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zařízení s baterií nebo samotnou baterii **NEUMÍSŤUJTE** do blízkosti zdroje tepla nebo ohně. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.

### Údržba

- V případě, že výrobek nefunguje správně, obraťte se na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za problémy způsobené neoprávněnou opravou nebo údržbou.
- Před demontáží a opravou zařízení prováděnou profesionály se ujistěte, že bylo odpojeno napájení.
- V případě potřeby zařízení jemně otřete čistým hadříkem navlhčeným malým množstvím etanolu.
- V případě použití zařízení způsobem jiným než určeným výrobcem může dojít ke zrušení platnosti záruky.
- Čočky čistěte měkkým suchým hadříkem nebo čisticím papírkem, abyste je nepoškrábali.

### Provozní prostředí

- Zajistěte, aby provozní prostředí vyhovovalo požadavkům zařízení. Provozní teplota musí být  $-30\text{ °C}$  až  $55\text{ °C}$  a provozní vlhkost musí být 5 až 95 %.
- NEVYSTAVUJTE zařízení silnému elektromagnetickému záření ani prašnému prostředí.
- NEMÍŘTE obrazovkou do slunce ani do jiného zdroje jasného světla.
- Umístěte zařízení na suché a dobře větrané místo.
- Neinstalujte zařízení na vibrující povrchy ani do míst vystavených nárazům (jinak může dojít k poškození zařízení).
- Toto zařízení není vhodné pro použití v místech, na kterých se mohou vyskytovat děti.

### Stav nouze

Pokud ze zařízení vychází kouř, zápach nebo hluk, zařízení okamžitě vypněte, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.

### Laser



Používá-li se nějaké laserové zařízení, zajistěte, aby nebyl objektiv zařízení vystaven laserovému paprsku. V opačném případě by se mohl vypálit. Laserové záření vycházející ze zařízení může způsobit poranění očí, popálení kůže nebo vzplanutí hořlavých materiálů. Před povolením funkce určování vzdálenosti laserem se ujistěte, že před laserovým objektivem nestojí žádní lidé a ani se zde nenacházejí žádné hořlavé materiály. Neumísťujte zařízení tam, kde by mohlo upoutat pozornost nedospělých osob. Vlnová délka je 905 nm, doba trvání impulsu 52 ns a maximální výstupní výkon je menší než 2,2 mW. Podle norem IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 a EN 50689:2021 je tento laserový výrobek klasifikován jako laserový výrobek třídy 1 a laserový výrobek pro spotřebitele.

### OMEZENÁ ZÁRUKA

Záruční podmínky produktu se dozvíte po naskenování QR kódu.






### **Adresa výrobce**


Místnost 313, jednotka B, budova 2, ulice Danfeng 399, podobvod Xixing, obvod Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, Čína

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

**POZNÁMKA O DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ:** Na výrobky termální řady se mohou vztahovat vývozní opatření v různých zemích nebo regionech včetně, mimo jiné, Spojených států, Evropské unie, Spojeného království a dalších členských států Wassenaarského ujednání. Máte-li v úmyslu přenášet, exportovat nebo opětovně exportovat výrobky termální řady mezi různými zeměmi, obraťte se na profesionálního právníka, odborníka v oblasti dodržování předpisů nebo místní úřady, aby vám sdělili všechny nezbytné licenční požadavky pro export.



 Hikmicro Hunting.Global

 Hikmicro Hunting.Global

 HIKMICRO Outdoor

 HIKMICRO

 [www.hikmicrotech.com](http://www.hikmicrotech.com)

 [support@hikmicrotech.com](mailto:support@hikmicrotech.com)

UD39586B